

التعليم النوعي -الكهرباء و الالكترن العملي 1

حقوق النشر غير محفوظة



إعداد د.عمار شرقية

وقف لله تعالى

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبله من عبده الحقير
الذليل الوضيع الفقير لرحمته و مغفرته و فضله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم

إذا تناسينا قليلاً النظريات المتطرفة التي تقول بأن تقنيات عصرنا الحالي هي تراث حضارات قديمة متقدمة عاشت قبلنا على سطح الأرض أو أن هنالك كائنات غير بشرية : جن أو كائنات فضائية هي من لقنت الإنسان هذه العلوم , فإن المؤكد بأن علم الالكترون هو نتاج جهد مئات الآلاف و ربما ملايين التقنيين على مدى قرنٍ من الزمن و بتكلفة مئات أو آلاف مليارات الدولارات و بالتالي فإن تفكيك شيفرة هذه التقنية يستدعي أن يقوم آلاف التقنيين بمحاولة تفكيك تلك التقنيات و تبادل الخبرات فيما بينهم ومن ثم تقديم ثمرة ذلك العمل للأجيال القادمة علها تكون أجيال النهضة.

يعود الفضل في ظهور هذا العمل إلى تقنيين قرروا مشاركة خبراتهم
التمينة مع الآخرين .

المادة التقنية الأساسية :

التقنيين السادة :

م. محمد كريمي

م. عبد الصمد الجزولي

م. محمد طمان

م. هيثم سعيد

م. وليد عيسى

م. عمر أحمد

م. محمد فرغلي

م. محمد أوجادور

ه. سفيان بنيان

م. محمد عبد البديع

م. محمد عبد التواب

م. أحمد تحسين عبد السلام

م. أحمد يوسف المصري

م. سامي خير الله

م. أيمن مدحت

م. رأفت الهيتي

م. أحمد عاشور

م. كاظم جواد

م. سعود الهناني

م. أنور لعشير

م. حسن دبوة

م. أحمد عاشور

م. محمود مجدي

Electro-Soufian

و تقنيين آخرين لم نتمكن من معرفة أسمائهم الكريمة .



ماهي الكهرباء؟

الكهرباء هي انتقال الإلكترونات من ذرة إلى ذرة أخرى من ذرات الجسم الموصل.

ماهي الموصلات؟

الموصلات هي المواد التي تمتلك عدداً كبيراً من الإلكترونات الحرة السائبة التي يمكن لها الانتقال من ذرة لأخرى لتحدث تياراً كهربائياً .

ماهي العوازل؟

المواد العازلة هي المواد التي لا تستطيع إلكتروناتها الانتقال من ذرة لأخرى لأن إلكتروناتها تكون مقيدة و غير قادرة على الحركة.

كيف تتحرك الإلكترونات في الدارات الكهربائية؟

يحتوي القطب السالب للبطارية أعداداً كبيرة من الإلكترونات الحرة و هذه الإلكترونات تكون ذات شحنة سالبة و بالتالي فإنها تنجذب نحو القطب الموجب للبطارية و هذا الانجذاب هو ما يتسبب في حدوث التيار الكهربائي عند وصل البطارية بدارة كهربائية .

يكون القطب السالب غنياً بالإلكترونات و الإلكترونات بالطبع ذات شحنة كهربائية سالبة أما القطب الموجب فإنه يكون فقيراً بالإلكترونات .

السلك الكهربائي أو أية دارة نصلها بالبطارية تؤمن حدوث التعادل الكهربائي عن طريق تحرك الإلكترونات من القطب السالب الغني بالإلكترونات نحو القطب الموجب الفقير بالإلكترونات .

ما هو اتجاه حركة التيار الكهربائي ؟

يتحرك التيار الكهربائي من القطب السالب باتجاه القطب الموجب .

لماذا يتحرك التيار الكهربائي من القطب السالب باتجاه القطب الموجب؟

لأن الإلكترونات ذات شحنة سالبة و بالتالي فإنها تنجذب نحو الشحنة الموجبة ولذلك فإنها تنجذب و تتحرك نحو القطب الموجب.

■ نصائح و إرشادات عامة :

□ دائماً قم بتفحص القطع و العناصر الإلكترونية الجديدة قبل تركيبها لأنها قد تكون تالفة من مصدرها و لأنها قد تحوي عيوباً مصنعية أو دارة قصر (شورت) , و قم كذلك بقياسها للتأكد من قيمتها الفعلية و أنها قريبة من القيمة الاسمية المطبوعة على غلافها .

■ يجب ان يكون قاطع التيار الكهربائي ثنائي المداخل و ثنائي المخارج حتى يقطع التيار الكهربائي بشكل تام - إذا كان القاطع الكهربائي ذو مدخل واحد و مخرج واحد , أي إذا كان القاطع الكهربائي مركبا على الخط الموجب فقط فهذا يعني بأن القاطع الكهربائي قد لا يقطع التيار بشكل كلي .

□ الخط الأرضي هو أسهل طريق أمام التيار الكهربائي كما أنه أقل الطرق مقاومة و من المعروف عن التيار الكهربائي انه تيار كسول يفضل المرور في أسهل الطرق و أقصرها و اقلها مقاومة و لهذا السبب فإن التيار الكهربائي في الحالات الطارئة يفضل المرور في الخط الأرضي على المرور في جسم الإنسان ..

لماذا؟

لأن مقاومة جسم الإنسان أعلى من مقاومة الخط الأرضي .

■ دائماً استخدم مفك الاختبار (المفك الفاحص) قبل استخدام مقياس الآفوميتر عند قياس الجهود العالية فإذا أضاء مفك الاختبار فإن هذا يعني بأن عليك أن تتخذ أقصى إجراءات الحيلة .

■ عند التعامل مع المكثفات الضخمة و البطاريات استخدم نظارات ذات نوعية جيدة لحماية العينين في حال حدوث أي انفجار .

■ إذا كان بالإمكان القيام بالتجربة على جهد 12V فولت فإن ذلك أكثر أماناً من التعامل مع الجهود المرتفعة .


■ إذا كانت نتيجة قياس عنصرٍ ما هو مركبٌ على اللوحة الإلكترونية غير مقنعة , عندها يتوجب رفع العنصر الذي نشك به من اللوحة (انتزاع العنصر) و القيام بقياسه بعد انتزاعه من اللوحة.

□ تذكر دائماً بأن نتيجة قياس العنصر وهو منفرد تكون أدق من نتيجة قياسه وهو مركبٌ على اللوحة الإلكترونية وهو مرتبطٌ ببقية العناصر.

□ دائماً ضع قاطعاً كهربائياً لورشة العمل قرب الباب و احتفظ كذلك بأنبوبة إطفاء حرائق قرب الباب .

■ بمجرد خروج البطارية من المصنع يبدأ عمرها بالتناقص بشكل تدريجي سواءً أتم استخدامها أو لم يتم استخدامها و بقيت مغلقة و لذلك احرص على قراءة تاريخ التصنيع قبل شراء اية بطارية لأن كل شهر قضته البطارية في مستودعات التخزين أو عند البائع يحسب من عمرها الافتراضي .

لماذا يوضع ديود أو مقاومة بين المحول و بين الدارة المدمجة؟

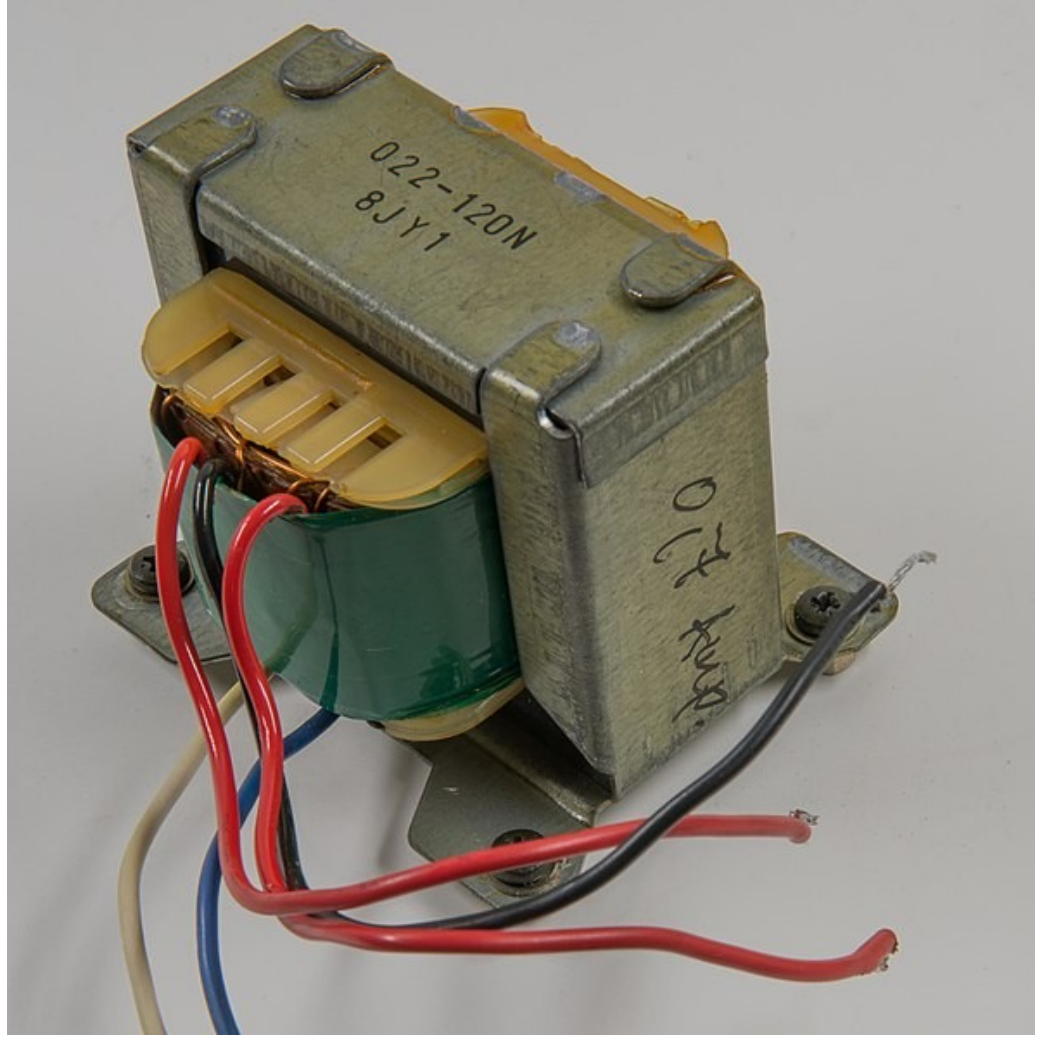

تمثل الصورة محول كهربائي شائع الاستخدام.


الديود الموجود بين المحول و الدارة المدمجة IC :

لماذا يوضع ديود أو مقاومة بين المحول و بين الدارة المدمجة؟

يتم وضع ديود أو مقاومة بين المحول و الدارة المدمجة وذلك لمنع أي فائض في الجهد من الارتداد من المحول إلى الدارة المدمجة مما قد يؤدي إلى تلف الدارة المدمجة , و بالطبع فإن ذلك يرجع إلى أن الديود يسمح للتيار الكهربائي بالعبور في اتجاه واحد فقط و بالتالي فإنه سيسمح للتيار الكهربائي بالمرور من الدارة المدمجة إلى المحول و لكنه سيمنع العكس من الحدوث أي انه سيمنع التيار الكهربائي من العودة من المحول إلى الدارة المدمجة.

في دارات التغذية الكهربائية أيهما يوضع قبل الآخر المكثف أم المحول؟

في دارات التغذية يقوم المحول بشحن المكثف و لهذا السبب
يوضع المحول دائماً قبل المكثف و يوضع المكثف بعدد
المحول لأن التيار الخارج من المحول يكون تياراً خشناً فيتم
تنعيمه وذلك بتمريره عبر المكثف .

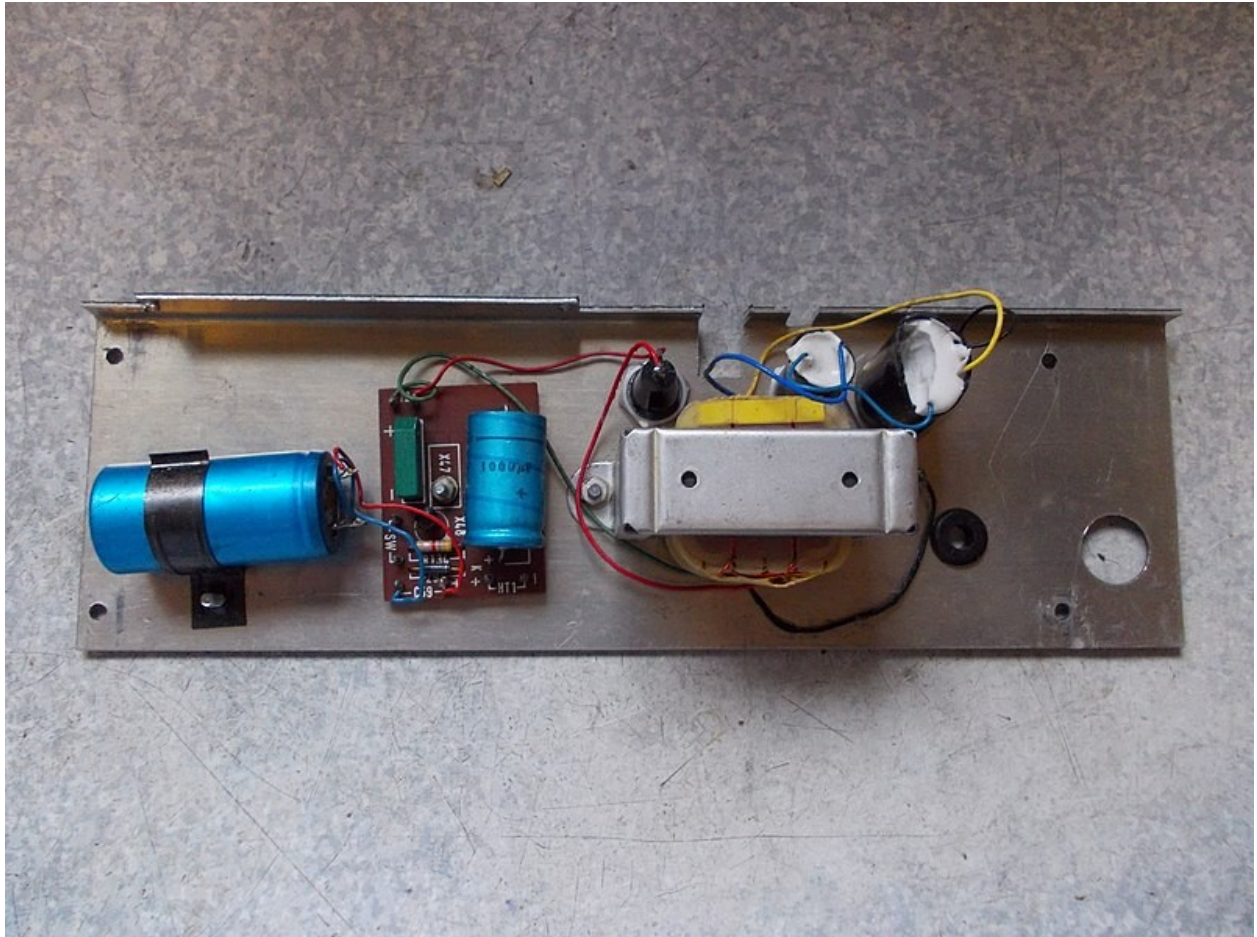

ماذا لو وجدنا محولاً في دائرة تعمل على التيار المستمر DC ؟

تعمل جميع المحولات على تيار كهربائي متناوب (تيار متردد) AC وهو التيار الذي يمر في التمديدات الكهربائية المنزلية .
و لكن, ماذا لو وجدنا محولاً في دائرة كهربائية تعمل على التيار الكهربائي المستمر DC؟

إن ذلك يعني بأنه يتوجب وجود دائرة متكاملة IC تقوم بتقطيع التيار الكهربائي المستمر لتحويله إلى تيار متناوب يصلح لعمل المحول.
منطقياً يجب أن تكون دائرة تقطيع التيار المستمر المتكاملة المدمجة تلك و تحويله إلى تيار متناوب موجودة قبل المحول و يجب أن تكون متصلةً بمدخل المحول لتمدّه بالتيار المتناوب.

التيار المستمر DC هو التيار الذي نجده في البطاريات و الدارات الإلكترونية الموصولة بعد المحول أو بعد مجموعة التغذية -الدارات التي تعمل على أقل من 20 فولت .

فحص دارة شحن الهاتف المحمول دون القيام بفتح الجهاز

متطلبات العمل :

مقياس آفو ميتار

وصلة شحن للهاتف المحمول أو وصلة أو تي جي OTG أي وصلة لها طرف يو إس بي USB عريض و طرف دقيق يصلح للتركيب في مدخل الهاتف المحمول.

الغاية من استخدام هذه الوصلة في الفحص أننا لا نستطيع قياس المسارات الموجودة في مدخل الهاتف المحمول بسبب دقة تلك المسارات و ضيقها الشديد مما يجعل من العسير جداً استخدام مسباري المقياس في تفحص مسارات الشحن و البيانات تلك أما عندما نستخدم وصلة شحن أو وصلة بيانات أو وصلة أو تي جي يصبح بإمكاننا قياس مسارات منفذ شحن الهاتف المحمول

من طرف اليو إي بي الخاص بوصلة الشحن -أي أن الغاية من استخدام وصلة اليو إس بي هي تضخيم مسارات الشحن و الداتا ذاتها الخاصة بالهاتف المحمول.

من الأفضل أن نقوم بنزع الغطاء المعدني عن طرف وصلة اليو إس بي حتى نتحكم بشكل أفضل في عملية القياس.

نصل الطرف الدقيق لوصلة اليو إس بي بمنفذ شحن الهاتف المحمول.

بعد انتزاع الغلاف المعدني الواقى لوصلة اليو إس بي سنلاحظ بأن تحتها أربعة مسارات نحاسية مفصولة عن بعضها البعض.

أقوم بالبحث عن مسار الأرضي من بين تلك المسارات الأربعة GND .

المسار الأرضي هو المسار الذي يطلق المقياس صغيراً بينه و بين الغلاف المعدني لوصلة اليو إس بي أو بينه و بين أي جزء معدني في الوصلة لأن هذا المسار يكون أصلاً متصلٌ بأرضي الدارة .

غالباً ما يكون المسار النحاسي الأول هو مسار الأرضي .

إجراء عملية الفحص :

أضبط المقياس على وضعية الصغير .

أضع مسبار المقياس السالب (الأسود) على أرضي وصلة اليو إس بي و أرضي وصلة اليو إس بي هو أي جزء معدني في الوصلة كالجزيء المحيط بالمسارات النحاسية .

أمرر مقياس المسبار الموجب(الأحمر) على المسارات النحاسية الأربعة بالتتابع .

في حال ما إذا كانت دارة الشحن سليمة يجب أن لا يصدر المقياس صغيراً إلا بين أرضي وصلة اليو إس بي و بين مسار نحاسي واحد من المسارات النحاسية الأربعة و هو مسار الأرضي.

إذا أصدر المقياس صغيراً بين أرضي وصلة يو إس بي و بين مسار واحد غير مسار الأرضي من المسارات النحاسية الأربعة الموجودة في وصلة اليو إس بي فإن ذلك يعني بأن هنالك دارة قصر(شورت) في الدارة.

أعكس الأقطاب:

أضع مسبار المقياس الموجب (الأحمر) على أرضي وصلة اليو إس بي - و أرضي وصلة اليو إس بي هو أي جزء معدني في الوصلة كالجزيء المحيط بالمسارات النحاسية .

أمر مقياس المسبار الأسود(الأسود) على المسارات النحاسية الأربعة بالتتابع .

في حال ما إذا كانت دائرة الشحن سليمة يجب أن لا يصدر المقياس صغيراً إلا بين أرضي وصلة اليو إس بي و بين مسار نحاسي واحد من المسارات النحاسية الأربعة و هو مسار الأرضي.

إذا أصدر المقياس صغيراً بين أرضي وصلة يو إس بي و بين مسار واحد غير مسار الأرضي من المسارات النحاسية الأربعة الموجودة في وصلة اليو إس بي فإن ذلك يعني بأن هنالك دائرة قصر(شورت) في الدائرة.

يمكنني أن أجري هذا الاختبار كذلك بين المسار النحاسي الأرضي GND بعد أن أتمكن من تحديده و بين المسارات النحاسية الثلاثة المتبقية .

يجب أن لا يصدر المقياس صغيراً بين مسار الأرضي GND و بين المسارات النحاسية الثلاثة الباقية إذا كانت دائرة الشحن سليمة .



ladyhome11


ladyhome11



ladyhome11

ladyhome11



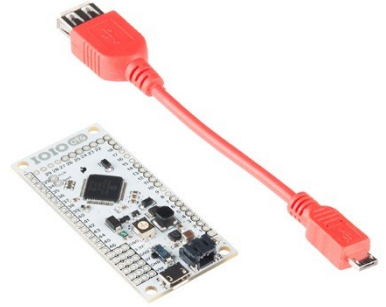

كيف نحدد أرضي اللوحة الإلكترونية؟



يجرى هذا الاختبار دون أن يكون التيار الكهربائي موصولاً إلى اللوحة الإلكترونية.

■ تحديد أرضي اللوحة الإلكترونية :

□ ضبط المقياس على وضعية الصغير.

□ نضع أحد مسباري المقياس على الهيكل المعدني للجهاز .

□ نمرر المسبار الثاني للمقياس على أجزاء اللوحة الإلكترونية المختلفة .

■ الآن : النقطة التي يصدر المقياس صوتاً عند لمسها بالمسبار الثاني هي نقطة أرضي متصلة بالهيكل المعدني للجهاز .



في حال كان هنالك قصر دارة (شورت) في اللوحة فإن المسارات الموجبة قد تتصل مع أرضي الدارة.

**طريقة التوصيل على
التوازي**

□ عند توصيل العناصر الإلكترونية مع بعضها البعض , إذا كانت جميع الأقطاب الموجبة متصلة مع بعضها البعض و إذا كانت جميع الأقطاب السالبة لتلك العناصر متصلة مع بعضها البعض كذلك نقول بأن هذه العناصر متصلة مع بعضها على التوازي (التفرع) .

عند توصيل العناصر الإلكترونية مع بعضها البعض على التوازي يكون لدينا دائما سلكين متوازيين أو مسارين متوازيين تتوضع عليهما تلك العناصر الإلكترونية و يكون أحد هذين السلكين موجبا بينما يكون السلك الثاني سالبا .

إذا في حال وصل العناصر على التوازي يكون لدينا سلكين متوازيين أحدهما موجب و الآخر سالب و تكون العناصر المركبة على هذين السلكين متوازية مع بعضها كذلك و كل قطب موجب من أقطاب تلك العناصر يكون متصلا بالسلك الموجب بينما يكون كل قطب سالب لتلك العناصر متصل بالسلك السالب .

في حال الوصل على التوازي تكون جميع الأقطاب الموجبة للعناصر متصلة مع بعضها البعض بينما تكون جميع الأقطاب السالبة لتلك العناصر متصلة مع بعضها البعض كذلك .



يمكننا أن نشبه عملية وصل العناصر الإلكترونية على التوازي بسكة القطار القديمة حيث يمثل الخطين الحديديين المتوازيين كلاً من السلك الموجب و السلك السالب أما القضبان التي تتوضع بشكل عرضي بين الخطين الحديديين فتمثل العناصر الإلكترونية المتصلة مع بعضها على التوازي.

(عند توصيل العناصر مع بعضها البعض على التوازي تكون البدايات كلها متصلة مع بعضها البعض كما تكون النهايات متصلةً مع بعضها البعض)

تبين الأشكال السفلية الاختلاف بين طريقة الوصل على التوازي و التسلسل :

الشكل الأيمن : الوصل على التوالي- التسلسل (التتابع) لدينا خط تغذية واحد .



الشكل الأيسر: الوصل على التوازي يكون لدينا خطي تغذية اثنين .

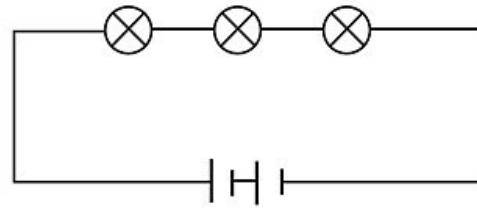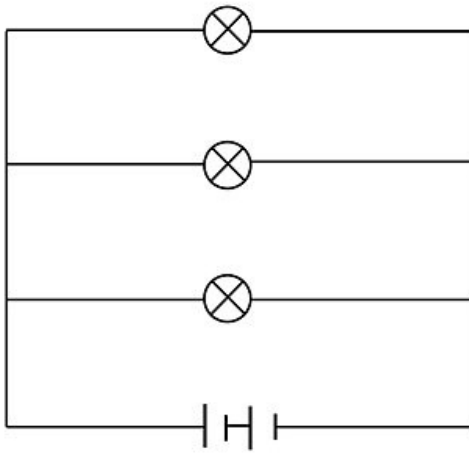


تبين الأشكال السفلية الاختلاف بين طريقة الوصل على التوازي و التسلسل :

الشكل الأيمن : الوصل على التوازي (التفرع) لدينا خطي تغذية اثنين .


الشكل الأيسر: الوصل على التوالي- التسلسل (التتابع) يكون لدينا خط تغذية واحد.

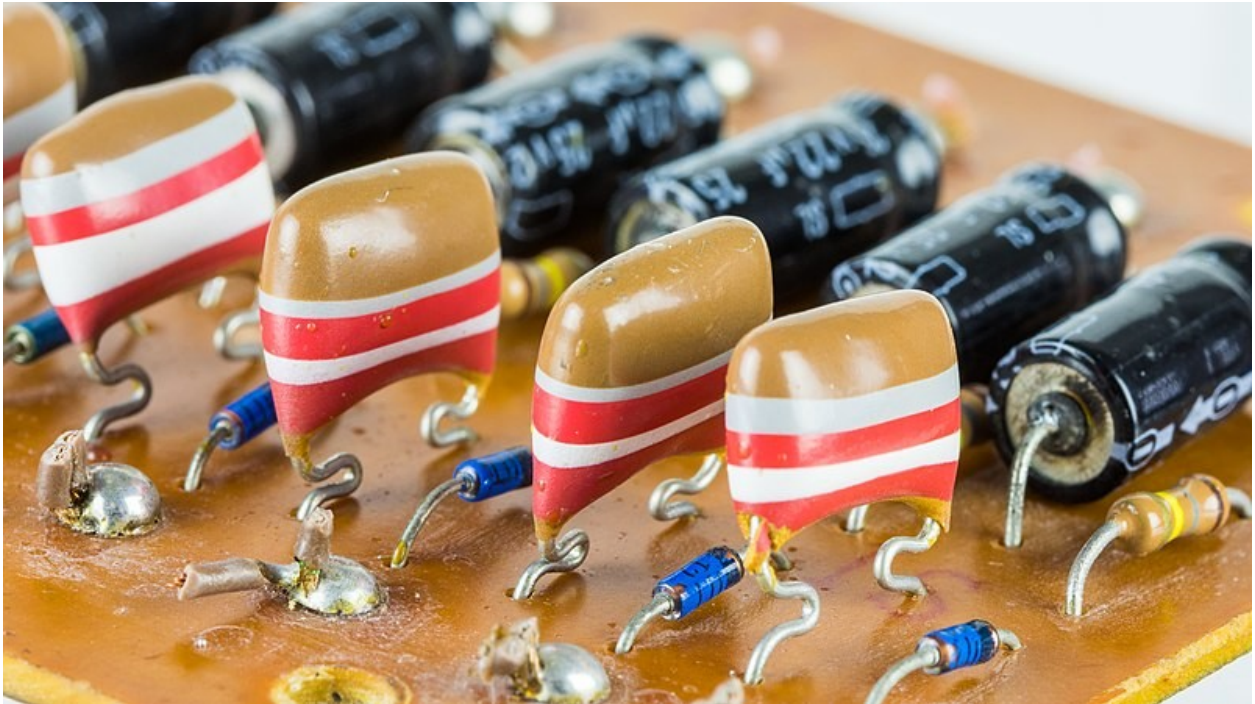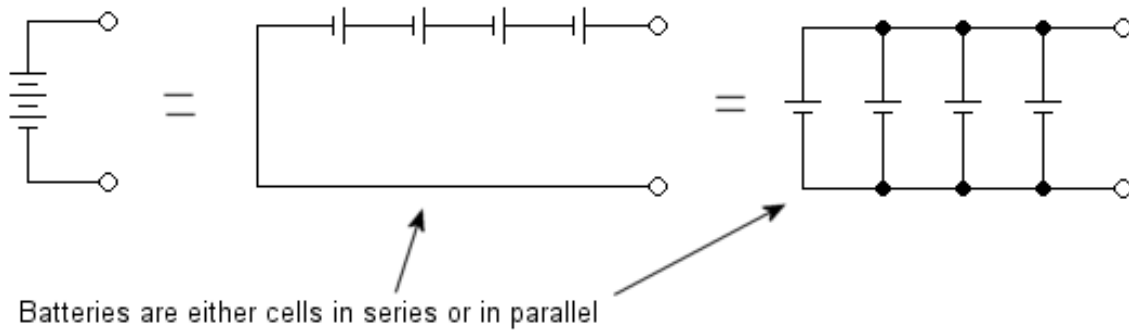

لاحظ كيف أن العناصر الإلكترونية في حال الوصل على التوازي تكون متوازيةً مع بعضها البعض.

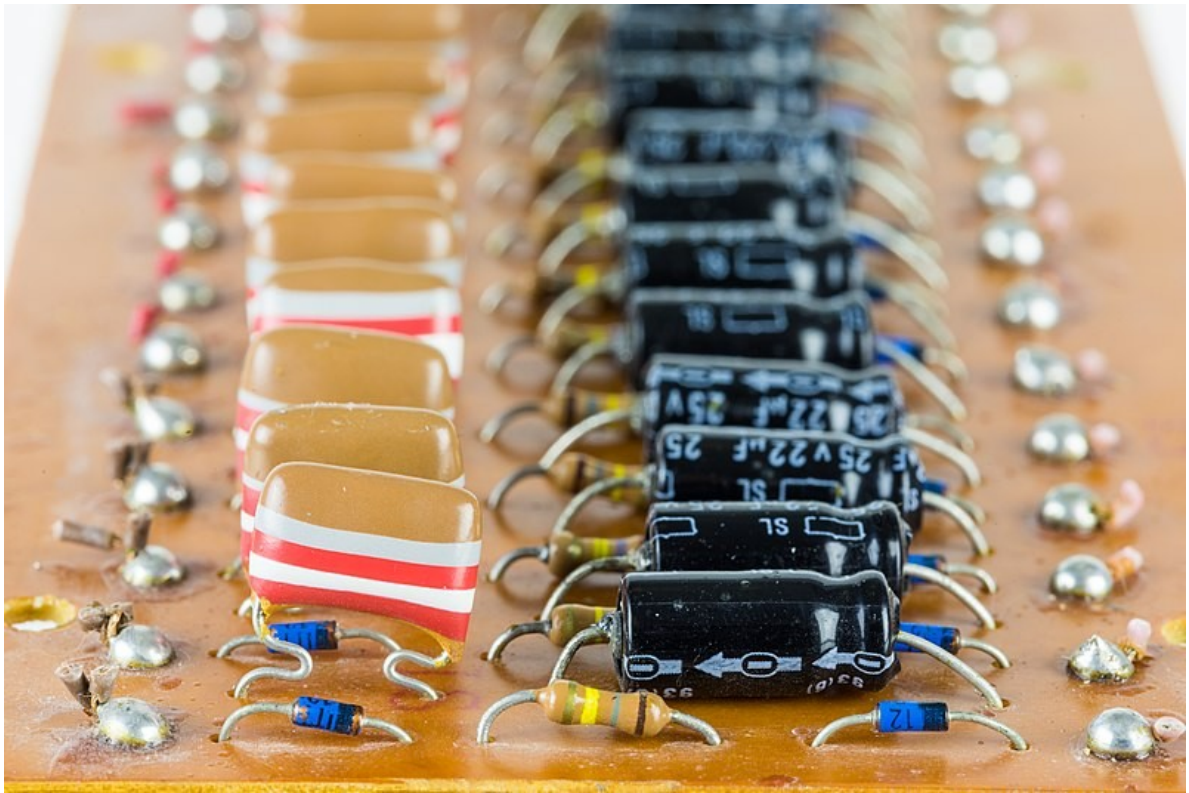

دايودات متصلة مع بعضها التوالي (التسلسل)

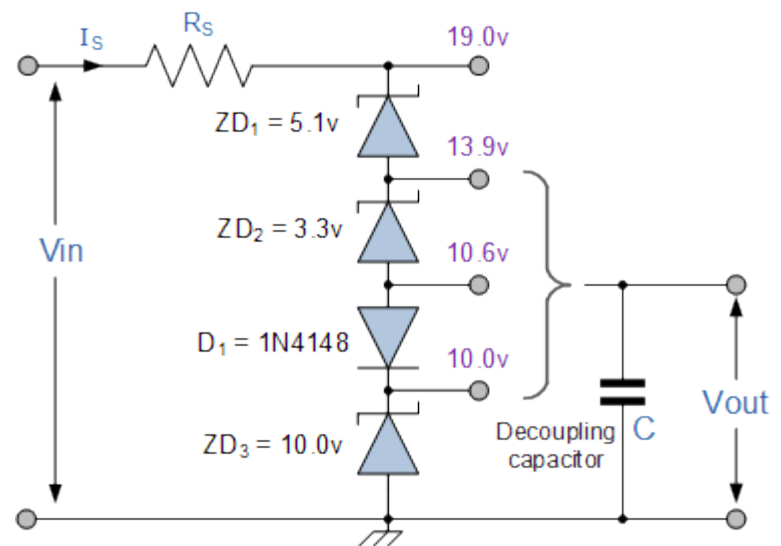

مكثف سيراميكي



المكثف الفائق super capacitor

تقاس سعة المكثف العادي بالميكرو فاراد $F\mu$ بينما تقاس سعة المكثف الفائق بالفاراد F.

يتألف المكثف الفائق من عدة مكثفات سعتها مقاسة بالفاراد و ليس بالميكرو فاراد , غير أن جهد المكثف الفائق يكون منخفضاً جداً (بضعة فولتات) .

إذاً تكون شعة المكثفات العادية ضئيلة و مقاسة بوحدة الميكرو فاراد و ليس بالفاراد بينما يكون جهدها مرتفعاً (عدة مئات من الفولتات) بينما تكون المكثفات الفائقة ذات سعة مرتفعة جداً و مقاسةً بالفاراد و ليس بالميكرو فاراد بينما يكون جهدها منخفضاً .

تكمن خطورة المكثفات في الجهد (الفولت) و ليس في السعة (الفاراد) أي أن الخطورة تكمن في المكثفات التي يكون جهدها مرتفعاً (مئات الفولتات) حتى و إن كانت سعتها منخفضة و مقاسة بالميكرو فاراد , بينما تكون المكثفات الفائقة ذات الجهد المنخفض (بضعة فولتات) و السعة العالية (عدة فاراد) أقل خطورة .

و لكن إذا كتن جهد المكثف مرتفع (مئلت الفولتات) فإن خطورته ستزداد بالتأكيد كلما ازدادت سعته .

يمكننا القول بأن سعة المكثف (التي تقاس بالميكرو فاراد أو البيكو فاراد أو الفاراد) هي شيء يشبه كثيراً الأمبير A الذي نقيس به شدة التيار الكهربائي .

و إذا شبهنا التيار الكهربائي بتيارٍ مائي أو نهر فإن الجهد الكهربائي الذي تقيسه بالفولت يمثل عمق ذلك النهر أو تلك الساقية بينما شدة التيار (مقاسةً بالأمبير) أو السعة (مقاسةً بالفاراد) فإنها تمثل سرعة تيار المياه و بالتالي فإن نهراً عمقه مثلاً 4 أمتار يكفي لإغراق إنسان مهما كانت سرعة جريانه بطيئة أما نهراً عمقه 20 سنتيمتر فإن من الصعب أن يغرق إنساناً مهما كانت سرعته عالية.

كيفية توصيل المكثفات الفائقة مع بعضها البعض :

يتم توصيل المكثفات الفائقة مع بعضها البعض على التوالي (التسلسل) :
موجب المكثف الفائق الأول مع سالب المكثف التالي و سالب المكثف
التالي مع موجب المكثف الذي يليه و بهذه الطريقة يبقى الجهد على
حاله دون تغيير بينما تتعاضد السعة و تزداد .



مكثف فائق 2.7 فولت 400 فاراد



توصيل المكثفات الفائقة مع بعضها البعض على التسلسل

كيف يتم فصل التغذية الكهربائية عن مصابيح إضاءة الشارع عندما يطلع النهار؟

يستخدم الموسفيت ترانزستور في دارات الإضاءة الليلية الآلية حيث يقوم الموسفيت ترانزستور بقطع التغذية عن دائرة الإنارة عندما تقوم خلية ضوئية بتوليد جهد كهربائي عندما يسقط ضوء النهار عليها ثم تقوم تلك الخلية بإرسال الجهد الذي قامت بتوليده إلى بوابة الموسفيت ليكون ذلك الجهد الكهربائي بمثابة إشارة تحكم أو جهد تحكم يأمر الموسفيت ترانزستور بقطع التغذية الكهربائية عن دائرة الإضاءة الليلية.

يسقط الضوء على خلية ضوئية كهربائي ← تقوم الخلية الضوئية الكهربائية بتوليد جهد كهربائي من الضوء الساقط عليها ← ترسل الخلية الضوئية الكهربائية الجهد الذي قامت بتوليده على شكل جهد تحكم أو إشارة تحكم إلى بوابة الموسفيت ← عندما يصل جهد التحكم من الخلية الضوئية إلى بوابة الموسفيت يقوم الموسفيت بقطع التيار الكهربائي عن دائرة إضاءة الشارع.

التأريض ground و رمزه G في الدارات الكهربائية و الالكترونية يتمثل في في وصل الدارة الكهربائية بجسم موصل للتيار الكهربائي كالأرض أو الجسم المعدني للسيارة أو جهاز الكمبيوتر حيث يفترض في هذا الجسم أن يكون جهده مساوياً للصفر zero voltage .

ترقيم أوتاد تثبيت الدارات الالكترونية المتكاملة IC .

الدارة المتكاملة غالباً ما تكون عبارة عن مستطيل أسود ذو أوتاد تثبيت نجده في معظم إن لم نقل جميع الدارات الالكترونية .

- عملية ترقيم أوتاد تثبيت الدارة الالكترونية المتكاملة شديدة الأهمية حيث تمكنا هذه العملية من التعامل مع الدارة المتكاملة تركيباً أو اختباراً

حيث أن كل وتد من أوتاد الدارة المتكاملة يقوم بمهمة معينة فهناك أوتاد تغذية و أوتاد إدخال بيانات و أوتاد إخراج بيانات .


- تقوم عملية الترقيم وفق المسقط العلوي للدارة أي بالنظر للدارة من الأعلى top view .

- يتم تخصيص رقم لكل وتد من أوتاد الدارة المتكاملة بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة

Anticlockwise أي أننا نبدأ من الوتد رقم واحد و نعد بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة .

تم الإشارة إلى الوتد رقم 1 بسهم أو ثلم أو بآية إشارة أخرى .

يخصص كل وتد من أوتاد الدارة المتكاملة للقيام بمهمة معينة لكن تخصيص المهام يختلف من شركة لأخرى لذلك يتوجب الرجوع دائماً لوثائق الشريحة قبل تركيبها أو اختبارها .

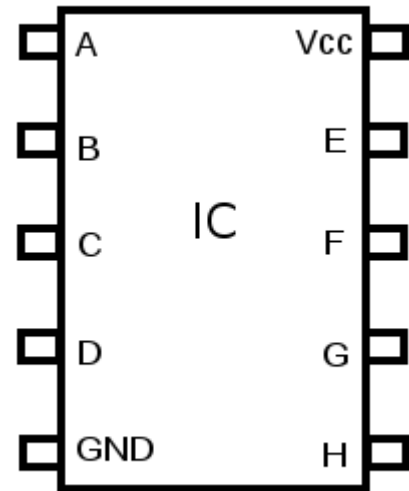

□ أحياناً توضع وحدة القياس مكان الفاصلة على العناصر الالكترونية وبذلك فإنها تؤدي عمل الفاصلة ووحدة القياس في الوقت عينه و مثال ذلك :

$1M1 = 1,1M = 1.1$ ميغا أوم

استخدمنا رمز المقاومة أوم M بمثابة فاصلة بين العددين 1 فأت
بذلك مهمتين اثنتين : مهمة الفاصلة أي أنها تعني 1,1 و مهمة رمز
الأوم أي أنها عنت 1,1 أوم .

$$9V5 = 9.5 V = 9.5 \text{ فولت}$$

استخدمنا رمز الجهد فولت V بمثابة فاصلة بين العددين 9 و 5 فأت
بذلك مهمتين اثنتين : مهمة الفاصلة أي أنها تعني 9,5 و مهمة رمز
الفولت أي أنها عنت 9,5 فولت .

□ من الوسائل المتبعة في تحديد أعطال العناصر الألكترونية التي تتعامل
مع الإشارات المختلفة استخدام جهاز تخطيط الإشارة scope الذي يقوم
بتمثيل الإشارة على شكل خطوط , وتعتمد هذه الطريقة على تمرير
إشارة عبر مدخل العنصر المقاس (غالباً المضخمات) ومن ثم تمرير
الإشارة الخارجة من ذلك العنصر إلى جهاز تخطيط الإشارة لدراسة
التأثيرات التي أحدثها مرور تلك الإشارة عبر ذلك العنصر فإذا لاحظنا أن
تلك الإشارة قد تعرضت للتشويه بعد مرورها في ذلك العنصر فهذا يعني
بأن ذاك العنصر لايعمل بشكل جيد أما في حال لم يمرر ذلك العنصر أي
إشارة فهذا يعني بأنه تالف , وأحياناً يتم تمرير الإشارة على مجمل
الدارة و اختبار تلك العناصر واحداً بعد الآخر لتحديد العنصر الذي يقوم
بتشويه الإشارة أو العنصر الذي لا يمرر الإشارة أساساً .

□ تعتبر الإشارة المربعة أو الموجة المربعة square-wave الأفضل في
عملية تحديد الأعطال حيث أنه من السهل ملاحظة أي تشوه يمكن أن
يطرأ على هذه الموجة بعد تمريرها على المضخمات الموضوعة تحت
الاختبار .

□ تشوه التعديل التداخلي intermodulation distortion :

عندما يتم تمرير إشارة ذات تردد منخفض مع إشارة ذات تردد مرتفع في المضخم فمن الممكن للإشارة المرتفعة أن تتسبب في تشويه الإشارة المنخفضة وهو ما يدعى بتشويه التعديل التداخلي .

□ مخرج RF هو المخرج الأحادي الذي يصل أجهزة الريسيفر و الفيديو بأجهزة التلفزيون ويقوم كابل RF بنقل الفيديو و الصوت , ويتوجب تجنب العمل على مخرج RF دون وصلها بحمل سواءً أكان هذا الحمل عبارةً عن هوائي أو كابل أو مقاومة أو مصباح لأن عدم وجود حمل يفرغ الدارة من الجهد قد يؤدي تلك الدارة وغالباً فإن دارات RF التي تقوم بإرسال البيانات عبر كابل محوري COAXIAL مثل الكابل المستخدم في أجهزة الاستقبال الفضائية غالباً ما تحتاج إلى حمل وهمي DUMMY LOAD تبلغ ممانعته 50Ω أي خمسين أوم .

وكثيراً ما نلاحظ وجود مقاومات قريبة من هذه القيمة متوضعة بالقرب من مخرج الهوائي ووصلات RF لذلك يتوجب الحذر من إزالة هذه المقاومات لأن هذا قد يؤدي إلى إتلاف دارات RF ودارات الهوائي عندما يتم تشغيلها دون حمل أي دون وصلها بالكابلات المحورية حيث تعمل تلك المقاومات على تبديد طاقة تلك الدارات و تفريغها كما ذكرت سابقاً .

ويتوجب تجنب استخدام المقاومات التحريضية التي هي عبارة عن ملف أو وشيعة صغيرة لأن هذه المقاومة وكما هي حال جميع الملفات تمتلك فاعليةً تحريضيةً ومن المعروف بأن المقاومة التحريضية لا تتميز بالثبات حيث أن قيمتها تتغير بتغير التردد العابر لها .

□ يمكن استخدام المصباح 47 \neq كمقاومة زائفة ونجد هذا المصباح في بعض الأجزاء القديمة وعندما نصل هذا المصباح إلى مخرج RF فيمكننا هذا المصباح من كشف وجود تعديل في الإشارة أي وجود موجة محمولة على الموجة الحاملة وفي حال عدم وجود تعديل في الإشارة أي في حال لم يتم تحميل أية بيانات على الموجة الحاملة يكون توهج المصباح ثابتاً أما في حال وجود تعديل فإننا نلاحظ أن شدة توهج المصباح تتغير تبعاً لتغير التردد حيث يزداد التوهج كلما ازدادت شدة التعديل .

□ الاستطاعة تساوي مربع الجهد مقسوماً على خمسين .

فإذا كان الجهد المقاس في الدارة 10 فولت تكون الاستطاعة :

$$W2 = 50 \times 10^2$$

10 مرفوعة للقوة الثانية 2 أي 10×10 تساوي 100

100 تقسيم 50 تساوي 2 وات هي استطاعة الدارة

تستخدم مصابيح الفلورسنت ذات المهبط البارد CCFLs في إضاءة شاشات الكريستال السائل LCD ويتم التحكم بتباين Contrast شاشات الكريستال السائل باستخدام جهد سالب مقداره على الأغلب -5V .

□ الوتد المسمى C- الموجود على الدارات المتكاملة IC يتم وصله إلى

القطب السالب للمكثف و يتم وصل الوتد المسمى C+ إلى القطب

الموجب للمكثف أما الوتد EXT فيتم وصله إلى الترانزستور .

□ دائرة التغذية الراجعة feed back عبارة عن وصلة تمتد من مخرج

المضخم إلى إحدى مدخليه وقد دعت بدائرة التغذية الراجعة لأنها تعيد

إشارة الخرج الخارجة من المضخم مجدداً إلى مدخله مما يؤدي إلى

نشوء التردد و الاهتزاز .

□ وكما تقدم فإن التغذية الراجعة feed back عبارة عن حلقة مغلقة

تمتد بين مخرج المضخم و بين مدخله لتعيد الإشارة التي يولدها المضخم

إلى مدخله مجدداً وهذا يعني بأن الإشارة أثناء دورانها في تلك الحلقة

المغلقة ستفقد شيئاً من زخمها ومن هنا تبرز الحاجة إلى استخدام

مضخم آخر أو ترانزستور ليقوم بتعويض الفاقد الذي تتسبب حلقة التغذية

الراجعة في وقوعه .

تستخدم مكثفات الفصل Decoupling capacitors للفصل بين


المراحل المختلفة في الدارة .

□ يشير مصطلح cable-driving إلى أن الكابل موصول مباشرة إلى مخرج المضخم ويمكن أن توضع مقاومة بين مخرج المضخم و الكابل لتحقيق التوافق بين مخرج المضخم و بين الكابل وتوضع المقاومة كذلك لتخميد الإنعكاسات فعلى سبيل المثال يستخدم المضخم العملياتي 9911 في قيادة كابل محوري (كوكسيال) في بيئة ذات مقاومة تتراوح بين 50 و 75 أوم .

□ المقومات rectifiers :

تعمل الدارات الألكترونية على تيار مستمر و ليس على تيار متناوب و التيار المستمر هو التيار الموجود في البطاريات أما التيار المتناوب فهو التيار الموجود في أسلاك الكهرباء في الشوارع و المنازل .
يعمل المقوم على تحويل التيار المتناوب Alternating current المتقطع إلى تيار مستمر Direct current سالب أو موجب حيث أن بعض الدارات الألكترونية تحتاج إلى جهد سالب كما هي حال الدارة التي تقوم بضبط التباين في شاشات LCD الكريستال السائل .
سابقاً كان تقويم التيار المتناوب إلى تيار مستمر يتم بواسطة صمامات تفريغ Discharge valve ولكن تقويم التيار المتناوب اليوم يتم باستخدام الديودات و المكثفات ونجد اليوم مقومات نصف موجة ومقومات الموجة الكاملة وغالباً ما تكون دارة التقويم هي أول دارة في الأجهزة الألكترونية كما هي حال كتلة تغذية الكومبيوتر (الباوار) والتي تكون أول دارة في جهاز الكومبيوتر حيث تمتد تلك الكتلة جميع قطع الجهاز بالتيار إذ تعطي تلك الكتلة جهوداً تتراوح بين 3 و 12 فولت و تعطي جهوداً موجبة و جهوداً سالبة نعرفها بإشارة ناقص التي توضع قرب رقم الجهد أما الرمز GND فيشير إلى الأرضي وكما هي حال كتل التغذية في المستقبلات الفضائية (الريسيفر) و أجهزة الفيديو المختلفة وغيرها , وعلى كل فإن مقوم نصف الموجة يتألف من محول وديود نصف ناقل يمرر التيار باتجاه واحد من المصعد إلى المهبط .

و يكون الجهد الخارج من الديود جهداً مقوماً وحيد الاتجاه شبيهاً بالجهد المستمر ونحتاج إلى تنعيم هذا الجهد و إزالة التموجات منه باستخدام مكثف موصول بالتوازي وذو سعة مرتفعة لزيادة زمن التفريغ ليصبح الجهد المتناوب أكثر شبيهاً بالجهد المستمر و إذا أردنا الحصول على جهد سالب يتوجب القيام بعكس اتجاه الديود - الموجد .

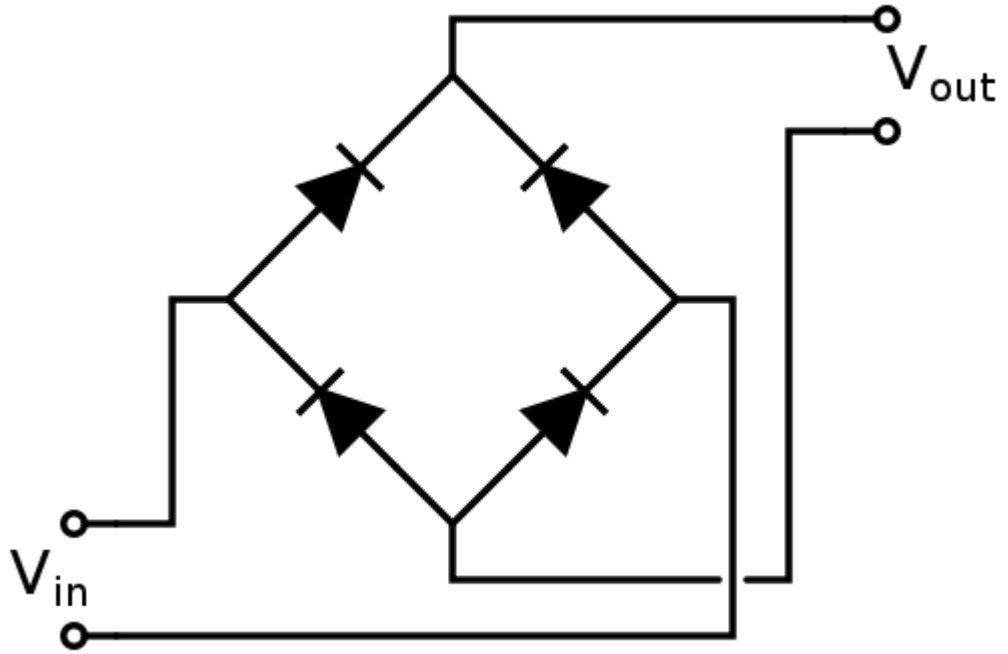

□

يستعمل ديود زينار كمنظم جهد ويرمز لديود زينر بمثلث صغير على قمته خط أفقي منحنى وعندما يستعمل ديود زينر كمنظم جهد يوصل على التوازي مع الحمل المراد تنظيمه حيث يقوم ديود زينر بامتصاص أي جهد فائض وعند انخفاض الجهد يقل امتصاص ديود زينر للتيار مما يبقي الجهد و التيار ثابتين قدر الإمكان .

□ يتميز الضجيج الشوكي spiky noise بمنحنياته ذات الزوايا الحادة وهذا الضجيج مؤذي للعناصر الدقيقة والدوائر الرقمية لذلك فإن منظمات الجهد يجب أن تكون قادرة على تنعيم هذا الضجيج ما أمكن ذلك , غالباً عبر تمريره على المكثفات , ويستدل على وجود الضجيج

الشوكي بالقياس الذي يؤخذ من الذروة إلى الذروة peak to peak حيث تبين هذه القياسات مدى حدة وارتفاع هذا النوع من الضجيج .

□ من العوامل التي تساعد على التخفيف من التداخل الكهرومغناطيسي في الدارات الألكترونية : الحرص على أن تلتقي خطوط التأريض في نقطة واحدة .

تركيب مكثفات دخل بالقرب من الدوائر المتكاملة .

تجنب استخدام المقاومات التحريضية التي هي عبارة عن ملفات .

استخدام ملفات دائرية الشكل و منكمشة على نفسها و تجنب استخدام الملفات ذات الشكل المتطاوول .

□ حتى تعمل الدارة المتكاملة بشكل طبيعي لابد من أن تستقبل تردد ساعة غير منحرف وفي حال تلقي الدارة المتكاملة لترددات ساعة منحرفة فإنها لن تعمل , وتستخدم المكثفات و المقاومات لمنع تردد الساعة من الخروج من الدارة بعد انتهاء مهمته .

استخدام جهاز القياس - الآفوميتر:

تعليمات حول استخدام مقياس الآفوميتر:

- ✓ دائماً ضبط الجهاز على قيمة أعلى من القيمة التي نقيسها .
- ✓ دائماً نضع مجس الجهاز في المأخذ المناسب للقيمة التي نقوم بقياسها , وفي حال لم نقم بذلك أي في حال وضعنا مجس الجهاز في المأخذ الأقل قيمة فإن الفيوز (الذوابة) fuse الموجودة داخل الجهاز سوف تتلف وذلك لحماية دارات الجهاز الدقيقة من التعرض للتيارات الكهربائية الكبيرة .

✓ ماذا يعني ظهور إشارة (سالب -) على شاشة المقياس؟
يعني ظهور إشارة (سالب -) على شاشة الجهاز بأن القيمة التي ضبطنا الجهاز عليها أقل من القيمة التي نقوم بقياسها .

✓ مالذي يتوجب علينا القيام به في تلك الحالة؟

في هذه الحالة يتوجب علينا أن نضبط الجهاز على قيمة أعلى .
✓ لماذا يتوجب علينا القيام بذلك؟
لأنه يتوجب دائماً عند إجراء القياس أن نضبط المقياس على قيمة أعلى من القيمة التي نقوم بقياسها.

✓ ماذا يعني ظهور إشارة سالبة (-) قرب قيمة القياس؟

يعني ظهور إشارة سالبة بالقرب من قيمة القياس بأننا نضع مجسي الجهاز بعكس يعضهما البعض أي أننا نضع المجس السالب على القطب الموجب و المجس الموجب على القطب السالب.

✓ ما الذي يتوجب علينا القيام به عند ظهور إشارة سالب - قرب قيمة القياس؟

كل ما علينا القيام به هو أن نعكس المجسين بحيث نضع المجس الموجب على القطب الموجب و المجس السالب على القطب السالب.

✓ كيف نقيس التيار المتناوب AC ؟

نضع مجس الجهاز في المأخذ المناسب على الجهاز أي أننا نضعه في المأخذ الخاص بالتيار المتناوب AC .

نضبط الجهاز على وضعية قياس التيار المتناوب AC .

نصل مجسي الجهاز إلى قطبي الدارة التي نريد قياسها .

✓ ماهي وحدة قياس التيار الذي يستهلكه عنصرٌ ما ؟

وحدة قياس الاستهلاك الكهربائي هي الأمبير A .

✓ كيف نقيس مقدار استهلاك عنصرٍ ما أو جهازٍ ما للتيار الكهربائي؟

نضبط الجهاز على وضع الأمبير A .

نضع مجسي الكقياس في مأخذها المناسب.

نضع مجسي المقياس ما بين مصدر الطاقة و الحمل أي أننا نصل مجسي الجهاز ما بين المصدر الذي يزود الجهاز أو العنصر بالتيار الكهربائي و بين العنصر أو الجهاز الذي نريد معرفة مقدار استهلاكه من التيار الكهربائي بحيث يكمل مجسي الجهاز الدارة و بحيث يصبح هذا الجهاز جزءاً من تلك الدارة الكهربائية .

مقدار الاستهلاك دائماً يعطى بوحدة الأمبير.

✓ كيف نقيس مقاومة عنصر أو جهاز ما للتيار الكهربائي Ω ؟
نضع مجس المقياس في مأخذ قياس المقاومة أي مأخذ الأوم Ω
نضبط الجهاز على وضعية قياس المقاومة الأوم Ω
نصل مجس المقياس الموجب (الأحمر) إلى أحد قطبي العنصر الذي نريد معرفة مقدار مقاومته و نصل مجس المقياس السالب (الأسود) إلى القطب الثاني للعنصر أو الجهاز الذي أريد معرفة مقدار مقاومته فيشير المقياس إلى قيمة مقاومة ذلك العنصر أو ذلك الجهاز.
■ المقاييس الحديثة لا تحوي مأخذ لقياس المقاومة ولذلك يمكن قياس المقاومة دون أن نغير مكان مسباري أو مجسي المقياس و لكن يتوجب علينا فقط أن نضبط مدرجة الجهاز على قياس المقاومة وضعية قياس الأوم Ω .

✓ ما هو الاختلاف بين قياس استهلاك عنصر ما للتيار الكهربائي و بين قياس قيمة مقاومة عنصرٍ ما للتيار الكهربائي؟
وحدة قياس استهلاك التيار الكهربائي هي الأمبير A بينما وحدة قياس مقاومة عنصرٍ أو جهازٍ ما للتيار الكهربائي هي الأوم Ω .
يتطلب قياس مقدار استهلاك عنصر أو جهازٍ ما للتيار الكهربائي أن يكون ذلك العنصر أو ذلك الجهاز موصولاً إلى منبع الطاقة الكهربائية أي أن يكون موصولاً بمصدر الطاقة الكهربائية (البطارية مثلاً) و أن يكون بوضعية التشغيل .

لا يتطلب قياس مقدار مقاومة عنصر أو جهازٍ ما للتيار الكهربائي أن يكون موصولاً بمصدر الطاقة الكهربائيّة .

يتم قياس مقاومة عنصر أو جهازٍ ما للتيار الكهربائي أن نضع مجسي المقياس على قطبي ذلك العنصر أو ذلك الجهاز.

تذكر بأننا دائماً نقيس التيار (الأمبير) على التوازي (أي على التفرع) كما هي الحال عند قياس التيار (الأمبير) فإن قياس المقاومة يتم دائماً على التوازي كذلك.

✓ قياس الاستمرارية continuity :

نعني بقيس الاستمرارية الكهربائية التأكد بأنه لا توجد انقطاعات في السلك أو الدارة تمنع سريان التيار الكهربائي .

لقياس الاستمرارية:

أضبط المقياس على وضع الصغير .

أصل مجسي المقياس إلى طرفي السلك أو الدارة التي أريد التأكد من عدم وجود انقطاعات تمنع مرور التيار الكهربائي فيها .

إذا أطلق الجهاز صغيراً فهذا يعني بأنه لا يوجد انقطاع في الدارة أو السلك موضوع الاختبار



تحذير : يجرى هذا القياس دون أن يكون الجهاز أو العنصر أو الدارة موصولة إلى التيار الكهربائي.

عند قياس الاستمرارية يقوم المقياس بإصدار تيار كهربائي داخل السلك الذي أريد التأكد من عدم وجود انقطاع فيه فإذا مر التيار الكهربائي عبر ذلك السلك أو تلك الدارة فإن المقياس سيطلق صغيراً و هذا يعني بأنه لا توجد انقطاعات في السلك.

يمكننا استخدام خاصية قياس الاستمرارية للتأكد من صلاحية المفاتيح و القواطع الكهربائية دون الحاجة لوصلها بالتيار الكهربائي :

نضبط المقياس على وضعية الصغير.

نصل قطبي المقياس إلى طرفي القاطع أو طرفي المفتاح .

نقوم بتحريك ذراع القاطع أو ضغط زر المفتاح الكهربائي .

في حال أصدر المقياس صغيراً في كلا الوضعين فهذا يعني بأن القاطع تالف لأنه يقوم بتوصيل التيار الكهربائي في كلا الحالتين.

في حال لم يصدر المقياس صغيراً في كلا وضعي زر المفتاح أو القاطع الكهربائي فهذا يعني بأن المفتاح أو القاطع تالف لأنه لا يمرر التيار الكهربائي في كلا الحالتين .

نستخدم خاصية قياس الاستمرارية للتأكد من عدم وجود انقطاع في سلك ما قبل القيام بتوصيله:

نضبط المقياس على وضع الصغير.

نضع أحد قطبي المقياس على أحد طرفي السلك .

نضع القطب الثاني للمقياس على الطرف الثاني للسلك .

في حال أصدر المقياس صغيراً فإن هذا يعني بأنه لا يوجد انقطاع في السلك .

في حال لم يصدر المقياس صغيراً فإن هذا يعني بأن هنالك انقطاع في السلك .

نستخدم خاصية قياس الاستمرارية للتأكد من عدم وجود خلل في العازل الذي يفصل القطب الموجب عن القطب السالب.



نضبط المقياس على وضع الصغير

نضع أحد قطبي المقياس على أحد سلكي الكابل .

نضع القطب الثاني للمقياس على السلك الثاني .

في حال ما إننا أصدر المقياس صغيراً فإن ذلك يعني بأن هنالك خلل في العازل الذي يفصل بين القطبين السالب و الموجب .

إذاً دائماً قبل القيام بأي عمل باستخدام سلك مفرد نضع قطبي المقياس في وضع الصغير على بدايته و نهايته لتأكد من عدم وجود انقطاع في ذلك السلك.



قبل القيام بأي عمل باستخدام سلكٍ مزدوج (سالب و موجب) أو ثلاثي :
تأكد من عدم وجود انقطاع في أي قطبٍ من أقطابه .

تأكد من عدم وجود اتصال بين أقطابه نتيجة وجود خللٍ في العازل الذي يفصل بينها و ذلك بوضع أحد قطبي المقياس على أحد قطبي السلك المزدوج و وضع القطب الثاني للمقياس على قطب السلك الآخر .

و بذلك نوفر على أنفسنا الوقوع في إشكالياتٍ كبيرة بعد إنجاز العمل كما أن ذلك يمكننا من إعادة السلك أو استبداله بأسرع وقتٍ ممكن و هو ملفوفٌ بوضعه المصنعي .

طبعاً في حال كان هنالك أي اتصال بين القطبين السالب و الموجب الموجودين في سلكٍ مزدوج واحد فإننا سنقع في مشكلة كبيرة.



✓ قياس الاستمرارية الكهربائية يعطى بوحدة الأوم Ω .

أي أن قياس الاستمرارية يشبه قياس قيمة المقاومة .

■ طرق فحص الدارات المدمجة :



■ طريقة التحسس الحراري :

نضع طرف إصبعنا على الدارة المدمجة IC أثناء عملها أي عندما تكون اللوحة الإلكترونية في وضعية التشغيل و في حال لم نتمكن من الاستمرار في لمس الدارة المدمجة لمدة طويلة من الزمن بسبب ارتفاع درجة حرارتها فإن هذا يعني بأن الدارة المدمجة تالفة و يجب تبديلها .

■ نقوم بتفحص دارة مدمجة IC ماثلة للدارة التي نشك فيها بمقياس الآفو ميتار و نقارن نتائج القياس ما بين الدارة المدمجة السليمة و الدارة المدمجة التي نشك بها و في حال كانت نتائج الاختبار متباينة فإن هذا يعني بأن الدارة المدمجة موضوع الاختبار تالفة.

■ لكل دارة مدمجة قطب مشترك أو رجل مشتركة مع بقية الأقطاب أو بقية الأرجل و غالباً ما تكون هنالك إشارة أو علامة على ذلك القطب المشترك أو تلك الرجل المشتركة .

- ☐ اضبط المقياس على وضعية الصغير (وضعية قياس الديود).
- ☐ ضع المسبار الموجب (الأحمر) للمقياس على الرجل المشتركة للدارة المدمجة .
- ☐ قم بنقل مسبار المقياس السالب (الأسود) على بقية أرجل الدارة المدمجة على التوالي .
- ☐ إذا أصدر المقياس صغيراً بين الرجل المشتركة و بين أي رجل أخرى من أرجل الدارة المدمجة فهذا يعني بأن الدارة المدمجة تالفة أو أن بها دارة قصر (شورت)

■ الآن :

- ☐ ضع المسبار السالب للمقياس على الرجل المشتركة للدارة المدمجة .
- ☐ قم بتمرير المسبار الموجب للمقياس على بقية أرجل الدارة المدمجة بالتتابع (رجلاً بعد رجل .)
- ☐ إذا أصدر المقياس صغيراً بين الرجل المشتركة و بين أي رجل أخرى من أرجل الدارة المدمجة فإن هذا يعني بأن الدارة المدمجة تالفة أو أن بها دارة قصيرة(شورت).

- ☐ اضبط المقياس على وضعية الصغير.
- ☐ ضع مسبار المقياس الموجب على الرجل المشتركة للدارة المدمجة .
- ☐ قم بتمرير المسبار السالب للمقياس على الأرجل الأخرى للدارة المدمجة بالتتابع .

□ في حال لم تظهر على شاشة المقياس أية قراءة ما بين الرجل المشتركة للدائرة المدمجة و أرجلها الأخرى فإن هذا يعني بأن الدائرة المدمجة تالفة.

■ اختبار معاكس :

□ اضبط المقياس على وضعية الصغير.

□ ضع مسار المقياس السالب على الرجل المشتركة للدائرة المدمجة.

□ قم بتمرير المسبار الموجب للمقياس على الأرجل الأخرى للدائرة المدمجة بالتتابع .

□ في حال لم تظهر على شاشة المقياس أية قراءة ما بين الرجل المشتركة للدائرة المدمجة و بين أرجلها الأخرى فإن هذا يعني بأن الدائرة المدمجة تالفة.

■ إذا وضعنا المسبار الموجب للمقياس على الرجل المشتركة للدائرة المدمجة ثم قمنا بتمرير المسبار السالب على بقية أرجل الدائرة المدمجة بالتتابع (رجلاً بعد رجل) فإذا كانت الدائرة المدمجة سليمة فيجب أن تظهر قراءة على شاشة المقياس .

■ إذا وضعنا المسبار الموجب للمقياس على الرجل المشتركة للدائرة المدمجة ثم قمنا بتمرير المسبار السالب على بقية أرجل الدائرة المدمجة بالتتابع (رجلاً بعد رجل) فإذا كانت الدائرة المدمجة سليمة فيجب أن لا يصدر المقياس صفيراً .

■ إذا وضعنا المسبار السالب للمقياس على الرجل المشتركة للدائرة المدمجة ثم قمنا بتمرير المسبار السالب على بقية أرجل الدائرة المدمجة بالتتابع (رجلاً بعد رجل) فإذا كانت الدائرة المدمجة سليمة فيجب أن تظهر قراءة على شاشة المقياس .

■ إذا وضعنا المسبار الموجب للمقياس على الرجل الموجبة للدائرة المدمجة ثم قمنا بتمرير المسبار السالب على بقية أرجل الدائرة المدمجة بالتتابع (رجلاً بعد رجل) فإذا كانت الدائرة المدمجة سليمة فيجب أن لا يصدر المقياس صغيراً .

■ كيف أستخدم المخططات الإلكترونية في عمليات الصيانة ؟

□ تمكنا المخططات الإلكترونية من تمييز العناصر من بعضها البعض و خصوصاً العناصر التي لا نستطيع التأكد من ماهيتها كما هي حال العناصر في دارات الهاتف المحمول حيث يتشابه الفيوز مع المكثف في تلك الدارات.


□ تمكنا المخططات الإلكترونية من تتبع سير الجهد و معرفة آلية عمل كل لوحة و كل عنصر إلكتروني و حركة الجهد الكهربائي داخل اللوحة الإلكترونية.

■ تمكنا المخططات الإلكترونية من معرفة الجهد الداخل و الخارج من كل عنصر إلكتروني و عندما نقوم بقياس العناصر الإلكترونية الموجودة على اللوحة الإلكترونية و مقارنة النتائج التي حصلنا عليها مع القيم الطبيعية للجهد التي يجب أن تدخل و تخرج من كل عنصر يصبح بإمكاننا عندها أن نحدد العنصر التالف الذي يخرج جهداً نظامياً أو العنصر الذي لا يدخل إليه جهدٌ نظامي.

□ للحصول على بيانات أي عنصر إلكتروني نكتب في أي محرك بحث كلمة Datasheet مضافةً إلى اسم و موديل ذلك العنصر.

■ اختبار الترانزيستور transistor:




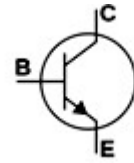

اختبار الترانزيستور :transistor:

للترانزيستور ثلاثة أرجل وهي : القاعدة Base B - المجمع Collector C و الباعث Emitter E .

□ الباعث Emitter E : هو الإلكترود electrode أو القطب السالب في الترانزيستور حيث يتم إنتاج الإلكترونات .

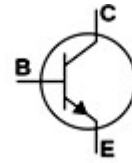

TRANSISTOR PNP

COLETOR




EMISSION

TRANSISTOR NPN

COLETOR



EMISSION

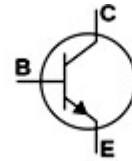


☐ اختبار الترانزيستور :

☐ ضبط المقياس على وضعية الصفير (وضعية قياس الديود)

☐ نضع مسبار المقياس الموجب (الأحمر) على قاعدة الترانزيستور B
الرجل الأولى من الجهة اليسرى .

☐ ننقل مسبار المقياس السالب ما بين قطبي الترانزيستور الآخرين
المجمع C و الباعث E

■ إذا كان الترانزستور سليماً فيجب أن لا يصدر المقياس صفيراً و إنما يتوجب أن تظهر قراءة على شاشته .

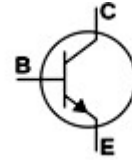

■ الآن نعكس مسباري المقياس :

□ نضع مسبار المقياس السالب (الأسود) على قاعدة الترانزستور B القطب الأول إلى اليسار .

□ ننقل مسبار المقياس الموجب (الأحمر) بين قطبي الترانزستور الآخرين المجمع C و الباعث E


■ إذا كان الترانزستور سليماً فيجب أن لا يصدر المقياس صفيراً و يجب أن لا تظهر أية قراءة على شاشته .

إذا أصدر المقياس صفيراً أو إذا ظهرت قراءة على شاشته فهذا يعني بأن الترانزستور موضوع الاختبار تالف .

يتصل ترانزستور الباوار (ترانزستور الطاقة) بشكل مباشر مع مكثف الباوار الضخم و لذلك فإن جهداً ضخماً يقع على ترانزستور الباوار.

إذا حدث قصر دائرة (شورت) ما بين مجمع الترانزستور و قاعدته فإن تياراً كهربائياً ضخماً سيتحرك لضرب العناصر المتصلة بقاعدة الترانزستور.

إذا حدث قصر (شورت) بين باعث الترانزستور E و المجمع C فإن ذلك سيؤدي فقط إلى تلف الفيوز و الديودات .

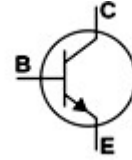

□ تدعى الترانزستورات الموجودة في دارات التغذية بترانزستورات التقطيع لأنها تقوم بتقطيع الجهد إلى عدة جهود صغرى .

□ في دارات التغذية نجد طرفاً أو أكثر من أطراف الدارة المدمجة IC مرتبطة بالقطب السالب للمكثف .

الوصل على التوالي (التتابع - التسلسل)

إذا كانت العناصر الإلكترونية تتوضع على سلكٍ واحد أو مسار واحد فإننا نقول بأن هذه العناصر متصلةٌ مع بعضها على التوالي أو التسلسل .


في حال الوصل على التوالي أو التسلسل يكون لدينا سلكٌ واحد أو مسارٌ واحد تتوضع عليه جميع العناصر الإلكترونية .

حالة الوصل على التوالي أو التسلسل نجدها في المصابيح التي تعمل بالبطارية و التي تتوضع البطاريات داخلها بشكلٍ متتابع : سالب البطارية الأولى يكون متصلاً مع موجب البطارية الثانية و هكذا

إذا شبهنا طريقة الوصل على التوازي بسكة القطار فإن بإمكاننا ان نشبه طريقة الوصل على التتابع (التسلسل) بالقطار ذاته حيث تتوضع عربات القطار بشكلٍ مشابه لطريقة توضع العناصر الإلكترونية المتصلة على التتابع مع بعضها البعض .

في حالة وصل العناصر على التتابع (التسلسل) يكون لدينا سلكٌ واحدٌ فقط أو مسار واحد فقط على اللوحة لإلكترونية .

في الصورة السفلية نلاحظ بأن الديدات تتوضع على التوالي (التسلسل) - إنها تنتظم على خط تغذية واحد كما تنتظم حبات القلادة.


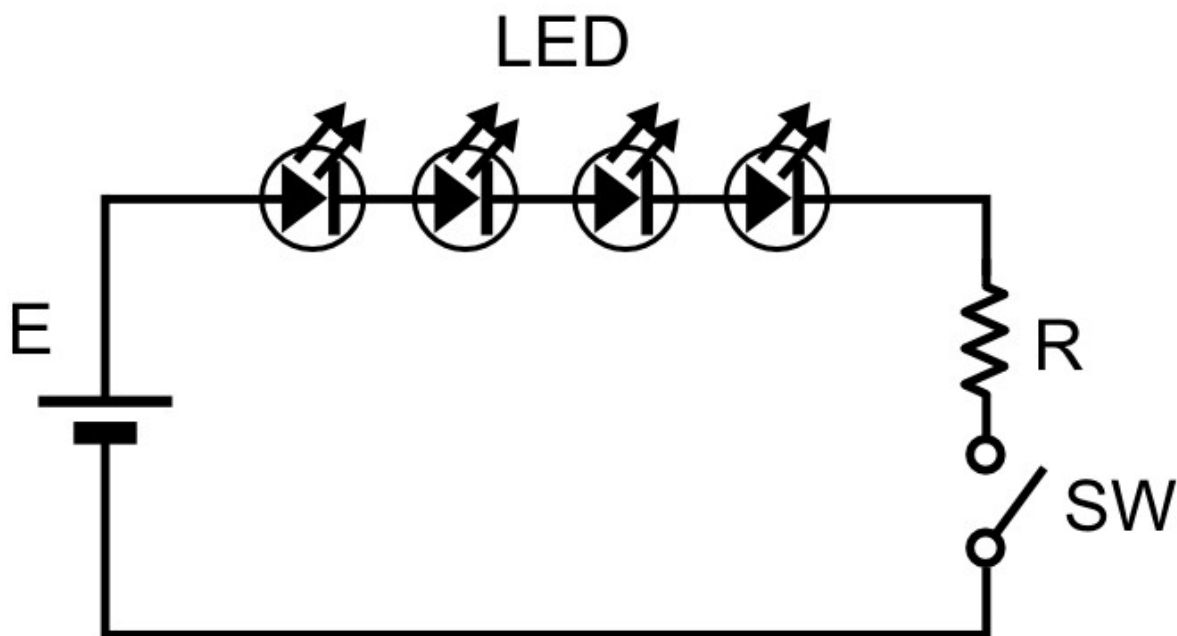


في الشكل السفلي تم وصل البطاريات مع بعضها البعض على التوالي (التسلسل) إنها تنتظم على خط تغذية واحد كما تنتظم حبات القلادة مع بعضها البعض على خيطٍ واحد.

لاحظ بأن جهد كل بطارية هو 1.5 فولت غير أننا عندما وضعنا 4 بطاريات مع بعضها البعض على التوالي أصبح جهد تلك البطاريات الأربعة 6 فولت .

$$6 = 4 \times 1.5$$

أي أن الجهد الكلي لمجموعة بطاريات موصولة مع بعضها البعض على التسلسل يساوي مجموع جهود كل البطاريات المتصلة مع بعضها البعض على التوالي (التسلسل).

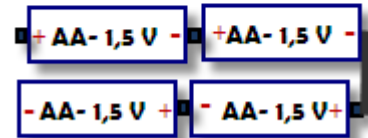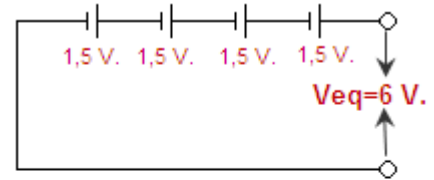

المكونات المتصلة على التوالي (التسلسل) يكون طرفيها على خط واحد مثل حبات العقد أو عربات القطار.
المكونات التي تكون متصلة على التوازي يكون أحد طرفيها على خط التغذية الموجب بينما يكون طرفها الثاني متصلاً بأرضي الدارة .

- عند توصيل عدة مقاومات على التوالي (التسلسل , التتابع) فإننا نحصل على مقاومة كبيرة من مجموعة مقاومات صغيرة .
- عند توصيل عدة مقاومات مع بعضها البعض على التوازي (التفرع) فإننا نحصل على مقاومة صغيرة من مجموعة مقاومات كبيرة.
- عند التوصيل على التتابع (التسلسل) نجمع , أما عند التوصيل على التوازي (التفرع) فإننا نقسم .

البطاريات المتصلة على التوالي (التسلسل) يكون جهدها مساوياً لمجموع جهودها جميعاً :
 $18=6+6+6$ فولت.

البطاريات المتصلة على التوازي يكون جهدها جميعاً هو جهد أي واحدة منها :

$$6=6+6+6 \text{ فولت}$$



■ دارة القصر - الدارة القصيرة - الشورت short-circuit

أنتم تعلمون بأن التيار الكهربائي هو تيارٌ كسول فهو يتدفق دائماً نحو الطرق الأسهل و الأقصر و ذات المقاومة الأدنى و بالتالي إذا وجد أي تيارٍ كهربائي طريقاً ذو مقاومةٍ منخفضة فإنه سيسلك ذلك الطريق بل إنه سيتدفق بشكلٍ غزير عبر ذلك الطريق القصير ذو المقاومة المنخفضة و هذا التدفق الغزير للتيار سيؤدي إلى ارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة و هو ما سيؤدي إلى احتراق الدارة أو انفجارها.

■ من الطرق العملية التي نستفيد فيها من كسل التيار الكهربائي هي فكرة التأسيس : حيث نضع طريقاً أمام التيار الكهربائي ذو مقاومةٍ أدنى من مقاومة الجسم البشري و بالتالي فإنه في حال حدوث أي خلل فإن

التيار الكهربائي و بدلاً من أن يدخل في الجسم البشري فإنه سيسلك الطريق ذو المقاومة الأدنى وهو هنا الخط الأرضي و هذا هو مبدأ الحماية الأرضية.



دائرة القصر (الشورت) هي اتصال القطبين السالب و الموجب بشكل مباشر مع بعضهما البعض.

التيار الكهربائي ينزع دائماً إلى سلوك أقصر الطرق وأقلها مقاومة أي أن التيار الكهربائي يحاول دائماً التهرب من الدخول إلى العناصر الإلكترونية و ذلك عن طريق محاولة الالتفاف حول تلك العناصر إذا وجد إلى ذلك سبيلاً ومن ذلك الطريق الأقصر تم تسمية الدارة بدارة القصر (الشورت) .

كيف ننشئ دارة قصر ؟

إذا وصلنا قطبي أي عنصر كهربائي بشكل مباشر مع بعضهما البعض فإننا نحصل على دارة قصر و أول نتائج ذلك الأمر هو توقف ذلك العنصر عن العمل لأن التيار الكهربائي لم يعد يمر في ذلك العنصر .

□ أثناء عملية لحام عنصر إلكتروني باللوحة الإلكترونية إذا اتصل القصدير الذي يثبت الرجل الموجبة للعنصر مع القصدير الذي يثبت رجله السالبة تحدث دارة قصر ولا يمر التيار عبر ذلك العنصر.

أثناء تركيب أي عنصر كهربائي إذا حدث تلامس بين القطبين السالب و الموجب فإن التيار الكهربائي لن يدخل إلى ذلك العنصر و لكنه سيتدفق عبر ذلك التلامس الذي حدث بين القطبين و هذا الأمر هو ما يدعى بدارة القصر لأن التيار الكهربائي اختار أقصر الطرق ليسلكها .


إن حدوث دارة قصر يؤدي إلى عدة عواقب منها توقف العنصر أو الجهاز الكهربائي عن العمل لأن التيار الكهربائي سلك الطريق القصير بين القطبين و لم يدخل إلى ذلك العنصر أو ذلك الجهاز , ومن العواقب

المرتبة على ذلك الأمر كذلك حدوث ارتفاع شديد في درجة الحرارة في موضع حدوث القصر وهو ما يؤدي إلى تلف العناصر.

بكل بساطة فإن دائرة القصر (الشورت) هي اتصال الخط الموجب مع الخط المحايد بشكل مباشر دون أن يحول بينهما أي عنصر.



SHORT CIRCUIT

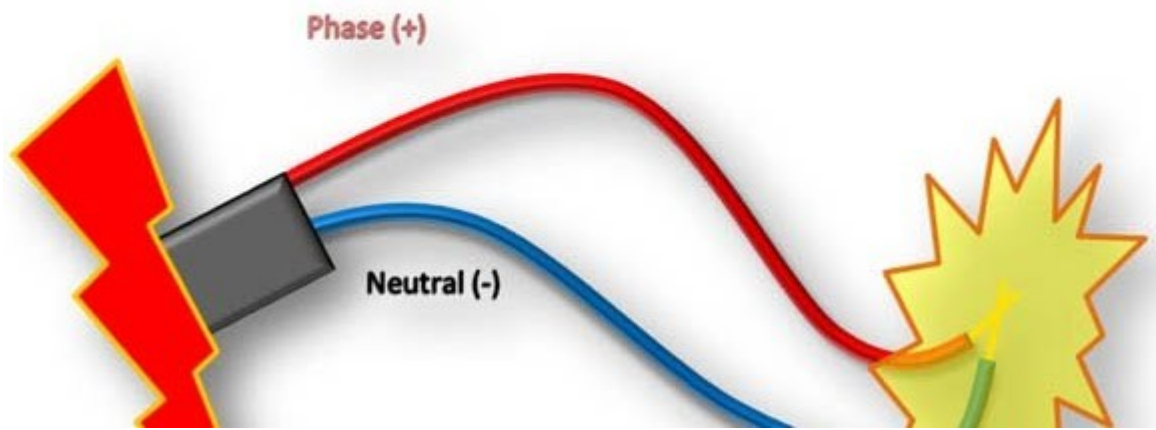

■ من أهم أسباب حدوث دارة القصر (الشورت) في الأجهزة الكهربائية و الالكترونية :

- تعرض الجهاز لصدمة أزالت العازل أو تسببت في تلامس الأطراف مع بعضها وهو الأمر الذي يؤدي إلى إحداث طرق قصيرة يسارع التيار الكهربائي في سلوكها بعيداً عن الطرق الطبيعية.
- دخول السوائل الموصلة للكهرباء إلى داخل الجهاز حيث تعمل تلك السوائل الموصلة كموصلات سهلة و قصيرة بين الأقطاب الكهربائية.

صيانة ليدات إضاءة LEDs

عندما تكون الليدات موصولةً مع بعضها على التسلسل فإن ذلك يعني بأن أحداها إذا تعرض للتلف فإنه لن يفوم بتمرير التيار الكهربائي لليد الذي يليه و لذلك فإن إصلاح منظومة إضاءة تتألف من مجموعة ليدات تتطلب القيام باستبدال الليد التالف إما بليد آخر مماثل له في القيمة أو استبداله بمقاومة مماثلة نضعها مكانه.

كيفية حساب قيمة المقاومة التي علينا أن نضعها مكان الليد التالف:
لنفترض بأن الليد التالف لدينا يعمل على 6 فولت و 3 ميلي أمبير أي 3 بالألف من الأمبير 0.003 A .

لتعويض ليد تالف بمقاومة توضع مكانه فإننا نقسم الجهد على الشدة فنحصل على قيمة المقاومة المطلوبة.
يكون الجهد مقاساً بالفولت ٧ بينما تكون الشدة مقاسةً بوحدة الأمبير A.


$$2000 = 0,003 \div 6$$


6 فولت تقسيم 0.003 أمبير يساوي 2000 أوم

2000Ω أوم تساوي 2 كيلو أوم .

أي أن بإمكاننا استبدال ليد تالف بهذه 6 فولت و استهلاكه 0.003 ميلي
أمبير بمقاومة قيمتها 2 كيلو أوم .

$2\text{K}\Omega$

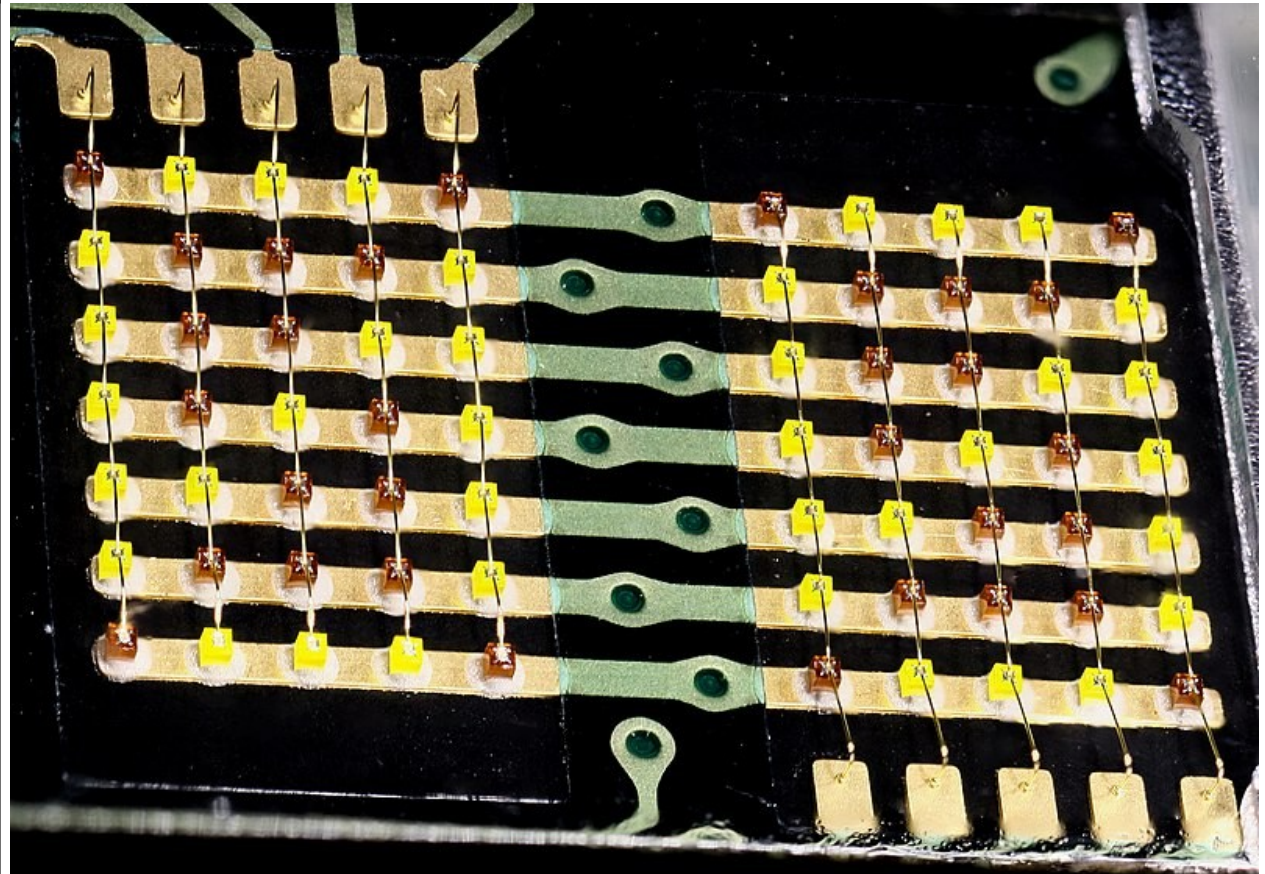

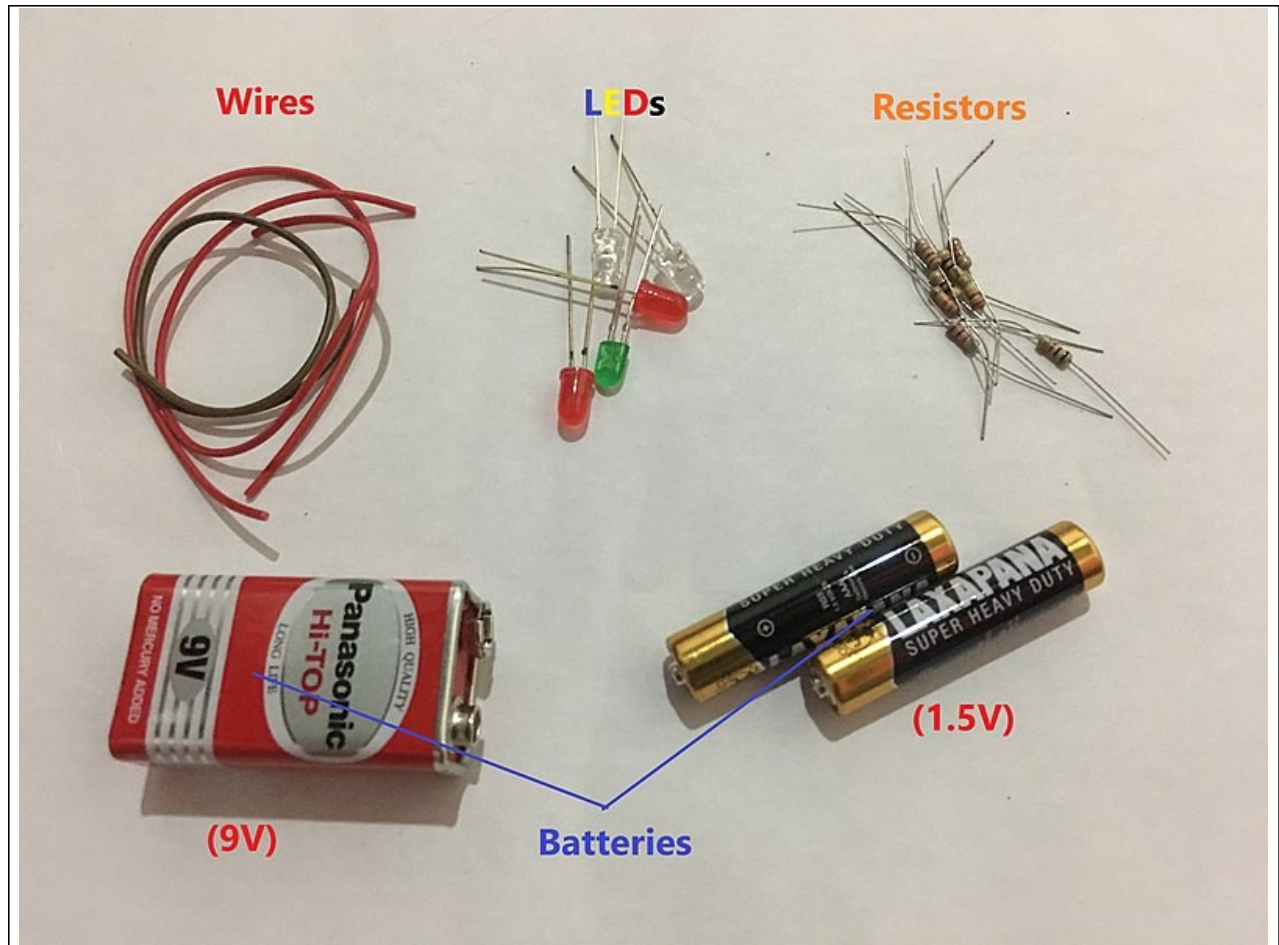

العلاقة المعاكسة :

أمبير ضرب أوم يساوي فولت

الاستهلاك ضرب المقاومة تساوي الجهد

$$A \times \Omega = V$$

فحص المحركات و المولدات :

نضبط المقياس على وضعية الصغير .

نصل أحد قطبي المقياس بأحد قطبي المحرك أو المولد.

نلمس بمسبار المقياس الثاني الهيكل المعدني للمحرك أو المولد .

إذا أصدر المقياس صغيراً فهذا يعني بأن هنالك انهيار في العازلية و أن هنالك دائرة قصر في ملفات ذلك المحرك أو المولد(شورت) .

إن لم يصدر المقياس صغيراً نبدل في مواقع مسباري المقياس :
المسبار الذي كنا نلمس به أحد مدخلي المحرك أو المولد نلمس به الهيكل المعدني و المسبار الذي كنا نلمس به الهيكل المعدني نلمس به أحد قطبي المولد أو المحرك.


دائرة مؤقت زمني تتألف من مكثف و مقاومة Timer circuit

تتألف دائرة التحكم الزمني هذه من مكثف و مقاومة ولا تحوي على أي عنصر توقيت مثل دارات التوقيت المدمجة أو كريستالات المزامنة و توليد النبضات الزمنية.

تتألف دائرة التوقيت هذه من مكثفٍ يتم شحنه بالتيار الكهربائي و مقاومة تقوم بتفريغ ذلك المكثف.

ميكاتية دائرة التوقيت هذه هو الزمن الذي تستغرقه المقاومة في تفريغ المكثف و لهذا السبب فإن ميكاتية هذه الدارة تعتمد على كلٍ من سعة المكثف مقاسة بالميكرو فاراد كما أنها تعتمد كذلك على قيمة المقاومة مقاسة بالأوم Ω .

يمكننا أن نشبه هذه الدارة بالساعة الرملية أو الساعة المائية فخزان الرمل أو الماء هو المكثف أما الرمل أو الماء الموجود في الخزان فهو التيار الكهربائي بينما الاختناق أو المضيق الذي ينساب من خلاله الماء أو الرمل فهو المقاومة التي تقوم بتفريغ المكثف من الشحنة الكهربائية. الزمن الذي يتطلبه المضيق حتى يفرغ الخزان من الرمل أو الماء هو الزمن الذي تتطلبه المقاومة حتى تفرغ المكثف من الشحنة الكهربائية.

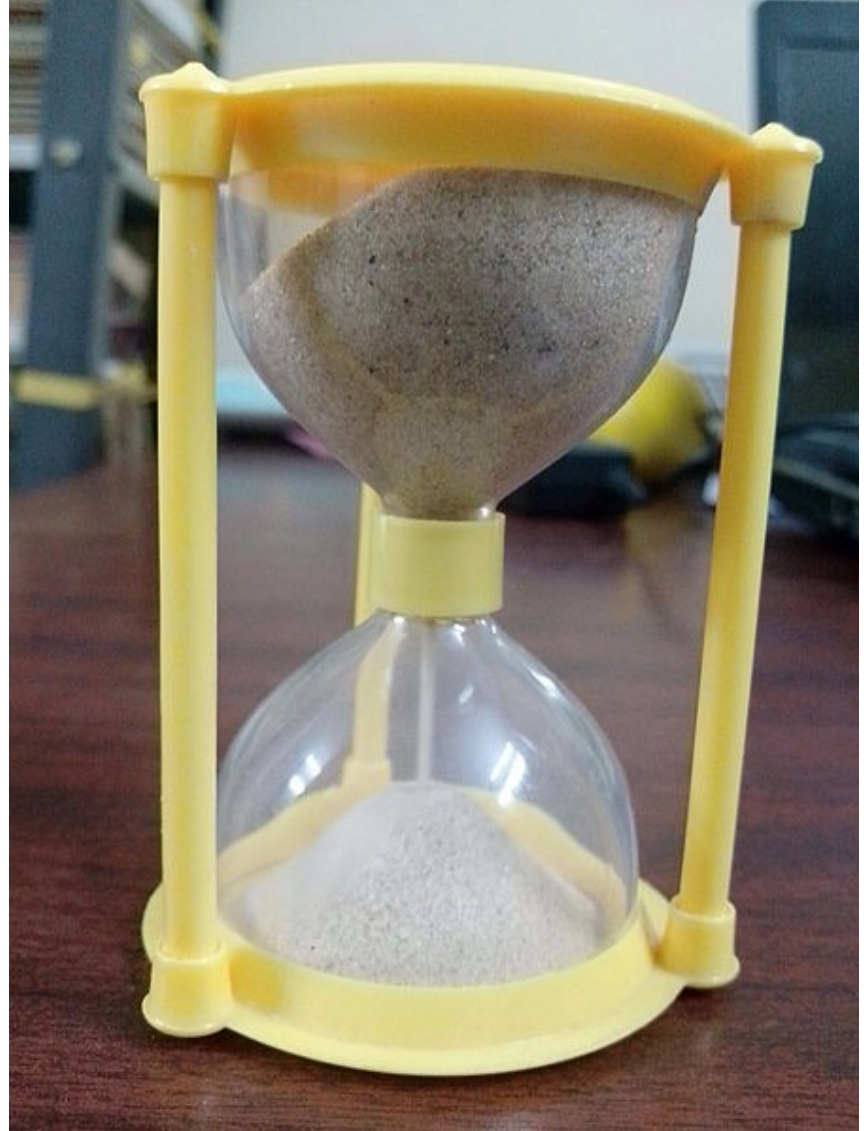

نضبط الزمن عند تصميم و تنفيذ هذه الدارة وفقاً لكل من سعة المكثف و قيمة المقاومة وفق القانون التالي:

$$T=5\tau$$

الزمن يساو 5 تاو

T الزمن

T تاو

T تاو تساوي قيمة المقاومة ضرب سعة المكثف , و بالطبع فإن قيمة المقاومة مقاسةً بالأوم Ω بينما سعة المكثف تكون مقاسةً بالميكروفاراد $F\mu$

إذاً فإن الزمن في هذه الدارة يساوي 5 ضرب قيمة المقاومة ضرب سعة المكثف.

مثال عملي :

لنفترض أننا نريد تصميم دارة توقيت يكون زمن عملها 10 ثواني فقط .
نختار إحدى القيمتين أي قيمة المقاومة أو سعة المكثف بشكل عشوائي -
لمفترض مثلاً بأن لدينا مقاومة قيمتها 1 كيلو أوم أي 1000 أوم Ω
فما هي سعة المكثف الذي يتوجب علينا تركيبه في تلك الدارة حتى نحصل هلى زمن قدره 10 ثواني؟

إن المجهول لدينا هنا هو سعة المكثف .

نقوم بتعويض القانون السابق بالقيم المتوفرة لدينا :

$$T=5T$$

الزمن يساو 5 تاو

$$\text{الزمن} = 5 \times T \text{ تاو}$$

$$\text{الزمن} = 5 \times 1000 \times \Omega \text{ ؟ سعة المكثف .}$$

$$10 = 5 \times 1000 \times \Omega \text{ ؟}$$

أصبح لدينا ثلاثة معاليم و مجهول واحد ,

المعاليم الثلاثة هي : الزمن و قد حددناه بعشرة ثواني و القيمة الثابتة 5 و قيمة المقاومة و هي 1000 أوم Ω .

نفذ عملية الضرب المعلقة بين القيمة الثابتة 5 و بين قيمة المقاومة 1000 :

$$5000 = 1000 \times 5$$

لتصبح لدينا العلاقة التالية :

$$10 = 5000 \times ? \text{ قيمة مجهولة هي سعة المكثف .}$$

لمعرفة القيمة المجهولة نقسم المعلومين و الناتج هو قيمة المجهول في العلاقة:

سعة المكثف (المجهولة) تساوي 10 تقسيم 5000

$$10 \div 5000 = 0.002 \text{ القيمة بالفاراد } F$$

لتحويل القيمة من فاراد إلى مايكروفاراد نقسم القيمة المعطاة لنا بالفاراد على العدد 10 مرفوعاً للقوة ناقص 6 :

$$0.002 \div 10^{-6} = 2000 \text{ ميكروفاراد } F_{\mu} \text{ هي قيمة المكثف الذي يتوجب علينا تركيبه في الدارة.}$$

إذاً إذا كان لدينا مقاومة قيمتها 1 كيلو أوم أي 1000 أوم Ω و مكثف سعته 2000 ميكروفاراد فإن دائرة التوقيت ستعمل لمدة 10 ثواني .
و يمكننا بهذه الطريقة كذلك أن نحسب قيمة المقاومة في حال كانت هي المجهول .

تركيب مدخلي فيديو و صوت للتلفزيونات القديمة التي لا تحوي إلا مدخل هوائي RF

غاية هذا التمرين ليس أن نقوم بتعديل التلفزيونات القديمة التي قد لانجدها و لكن أن نفهم سير الإشارة التلفزيونية .

لدينا في التلفزيونات القديمة مرحلتين اثنتين في معالجة الإشارة و تحويلها إلى صوتٍ و صورة و نحن هنا سنجري عمليتنا بين هاتين المرحلتين .

المرحلة الأولى هي مرحلة استقبال الشارة و معالجتها و هذه المرحلة تتم ضمن مجموعة دارات غالباً ما يكون فوقها غطاءً معدني و ما يهمنا في هذه المرحلة هو آخر عنصر تخرج منه الإشارة و هو عبارة عن دائرة متكاملة تقوم بفصل شارة الصوت عن شارة الصورة فترسل شارة الصوت إلى دائرة الصوت و ترسل شارة الفيديو إلى دائرة الفيديو .

بعد أن نجد تلك الدائرة المتكاملة على اللوحة الإلكترونية للتلفيزن نبحث عن الوتد الذي تخرج منه شارة الصوت و الوتد الذي تخرج منه شارة الفيديو .

الآن نقوم بوصل موجب سلك وصلة الفيديو إلى مخرج الفيديو في تلك الدارة بينما نقوم بوصل أرضي وصلة الفيديو إلى أرضي لوحة التلفزيون. أي نقطة أرضي على اللوحة .

نقوم بوصل موجب سلك وصلة الصوت إلى مخرج الصوت في تلك الدارة المدمجة و نقوم بوصل أرضي وصلة الصوت إلى أرضي لوحة التلفزيون .

أي نقطة أرضي على اللوحة .

طبعاً ما يهمنا هنا ليس الدارة المدمجة و إنما مخارجها لأننا لم نعد بحاجة إلى تلك الدارة المدمجة و لا إلى ما قبلها من دارات و إنما يهمنا فقط السلكين أو المسارين الذي سيحملان شارة الصورة و الصوت.

و بذلك فإن التلفزيون بعد أن كان يحصل على شارتي الصوت و الصورة من الدارة المتكاملة فإنه سيستقبل هاتين الإشارتين من وصلتي الصوت و الصورة AV AUDIO VIDEO التين قمنا بإضافتهما و بذلك يصبح بإمكاننا أن نصل ريسيفر ذو مخرج AV AUDIO VIDEO بتلفزيون قديم لا يحوي مدخل صوت و صورة .

غالباً ما نجد الدارة المتكاملة التي تخرج الصوت و الصورة ضمن علبة معدنية.

في حال لم تتمكن من العثور على مخرجي الصوت و الصورة يمكننا القيام بالبحث عن بيانات الدارة المدمجة في محرك بحث لإيجاد هذين المخرجين.

بعد القيام بوصل مدخلي الصوت و الصورة نقوم بالتأكد من عدم وجود دارة قصر بين الموجب و أرضي اللوحة.

نضبط المقياس على وضع الصغير.

نضع المسبار الموجب على موجب و صلة الفيديو .

نضع المسبار السالب للمقياس على أي نقطة أرضي على اللوحة .


إذا أصدر المقياس صفيراً فإن هذا يعني بأننا أثناء عملية اللحام قمنا بوصل نقطة موجبة مع نقطة أرضي.

نقلب مسباري المقياس و نعيد إجراء عملية القياس السابقة.

نكرر عملية القياس السابقة مع وصلة الصوت .

القطب الموجب للوصلة هو المسمار الداخلي في طرف الوصلة بينما أرضي الوصلة هو الجزء المعدني الخارجي الموجود في طرف الوصلة.



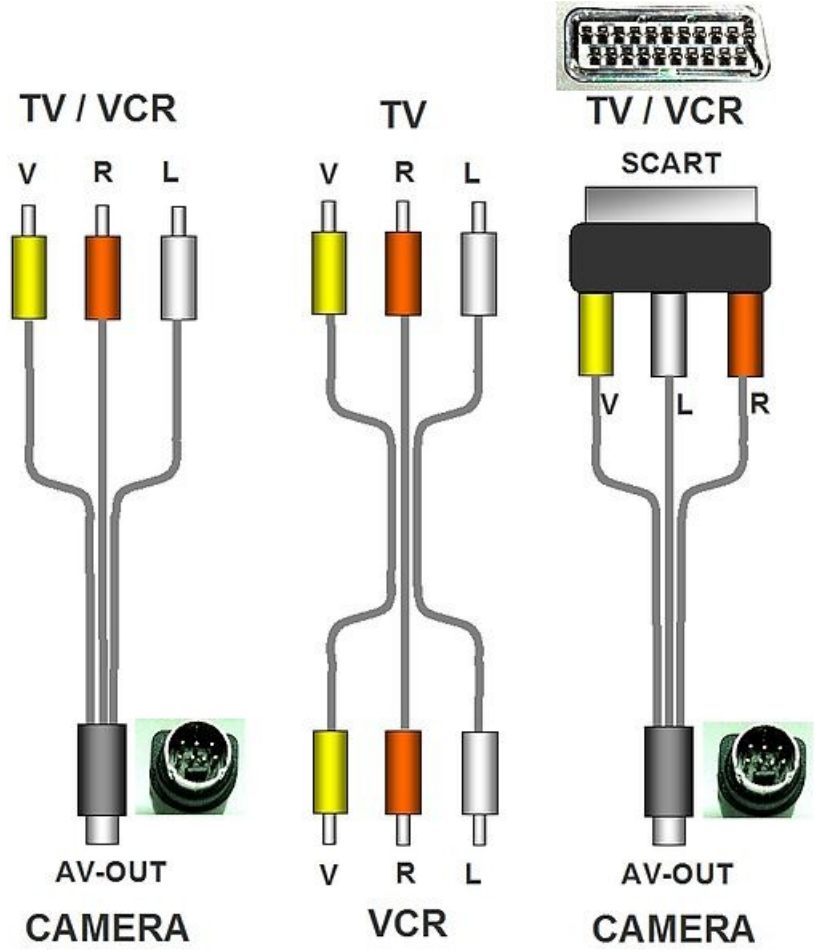

الريليه -الحاكمة-الكتاوت relay

وظيفة الريليه : تغذية المحرك بتيار إقلاع من خلال تغذية ملفات الإقلاع في بدلية الإقلاع ثم فصل التيار الكهربائي عن ملفات الإقلاع بعد عمل المحرك.

فحص الريليه :


نضبط المقياس على وضع الصغير.


نصل قطبي المقياس بقطبي الريليه.

نقلب الريليه رأساً على عقب ثم نعيدها إلى وضعها الطبيعي .
إذا كانت الريليه سليمة فيجب أن نحصل على صفير في وضعٍ واحد من
وضعيتها فقط : مثلاً

الريليه في الوضع العادي لا يطلق المقياس صفير
الريليه مقلوباً رأساً على عقب: يطلق المقياس صفيراً أو العكس .
إن لم يطلق المقياس صفيراً في كلا الوضعين فهذا يعني بأن الريليه
تالف ,

إذا أطلق المقياس صفيراً في كلا وضعي القياس فهذا يعني بأن الريليه
تالف كذلك.

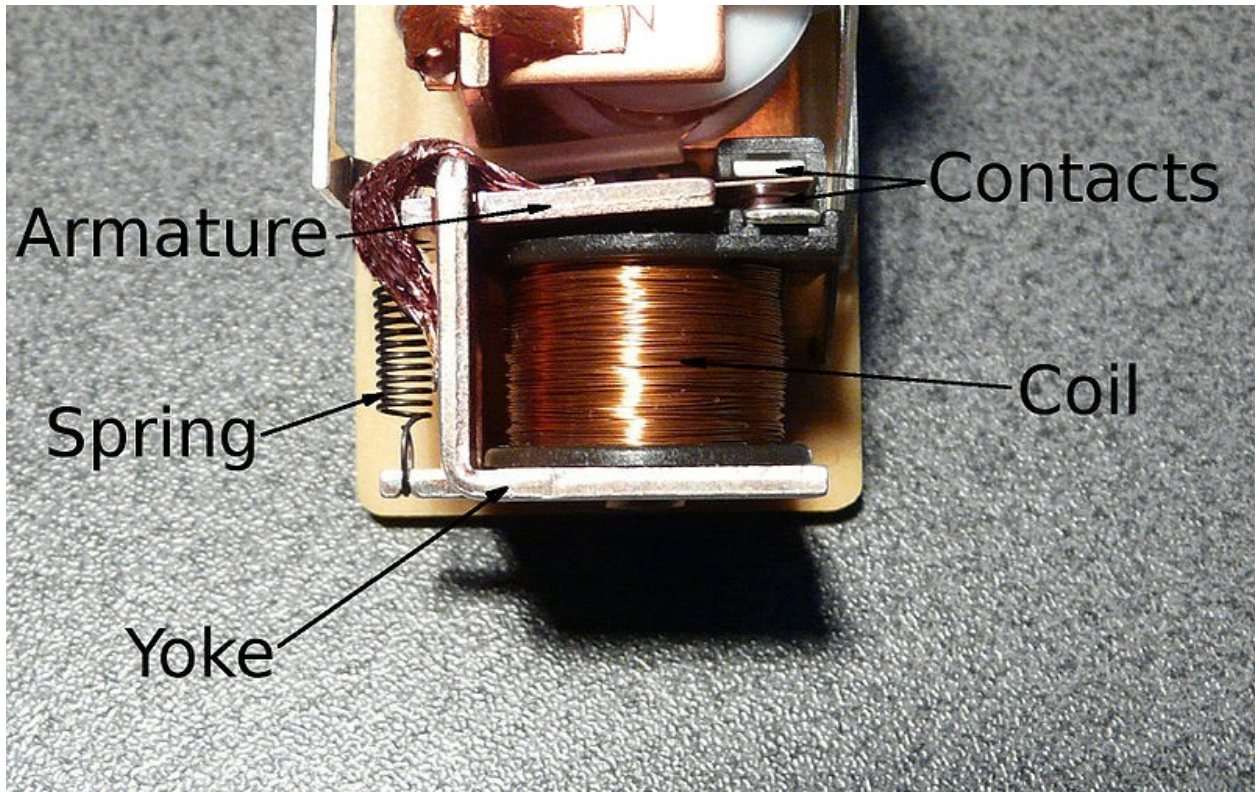

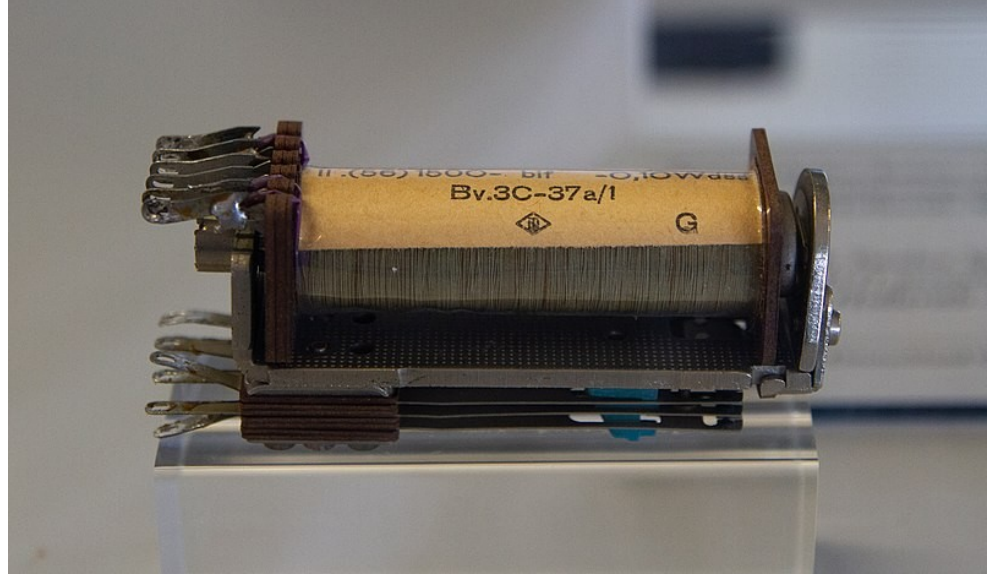

الأوفار لود -الحماية من الحمل المفرط:

يفصل الأوفار لود عندما ترتفع درجة الحرارة عن الحد الطبيعي أو عندما يكون الأمبير منخفض أو عند ارتفاع التيار الكهربائي عن الحد الطبيعي.

فخص الأوفار لود :

نضبط المقياس على وضع الصغير.

نصل قطبي المقياس يقطبي الأوفار لود .

إذا أصدر المقياس صغيراً فهذا يعني بأن الأوفار لود سليم .

يجب أن لا يفصل الأوفار لود إلا في الحالات الطارئة.

العدادات الرقمية السباعية

seven segments LEDs

تتألف العدادات الرقمية من 7 ليدات ضوئية نستطيع من خلالها أن نكتب جميع الأرقام و الأحرف كما أنها تحوي كذلك فواصل عشرية هي عبارة عن ليد ضوئي صغير منفرد .

يتألف كل ليد ضوئي من قطبين اثنين: قطب موجب Anode + و قطب سالب Cathode -

في بعض الحالات تكون الأقطاب الموجبة لجميع الليدات الضوئية متصلةً بوحدة التحكم و التي تدعى بالأردوينو Arduino بينما تكون الأقطاب السلبية متصلةً جميعها بأرضي اللوحة GND عبر مقاومة حماية قيمتها 560Ω أوم .


يتم توصيل الليدات الضوئية في العدادات الرقمية وفق طريقتين اثنتين :

طريقة الموجب المشترك Common Anode : و في هذه الحالة تكون جميع الأقطاب الموجبة لليدات الضوئية مشتركة و تكون متصلةً بخط التغذية الموجب عبر مقاومة حماية.

و في الحالة السابقة يتم التحكم بتشغيل الليدات الضوئية في العداد الرقمي عن طريق الأقطاب السالبة لليدات الضوئية و التي تكون متصلةً بشكلٍ منفرد -كلٌ هلى حدة بوحدة التحكم -الأردوينو .

طريقة القطب السالب المشترك Common cathode :

وفقاً لهذه الطريقة تكون جميع الأقطاب السلبية لليدات الضوئية متصلةً مع بعضها البعض , كما أنها جميعاً تكون متصلةً بأرضي الدارة عبر مقاومة حماية , و في هذه الطريقة من طرق الوصل يتم التحكم بتشغيل الليدات عن طريق الأقطاب الموجبة لليدات الضوئية و التي تكون متصلةً بشكلٍ منفرد (كلٌ على حدة) مع المتحكم (الأردوينو) .

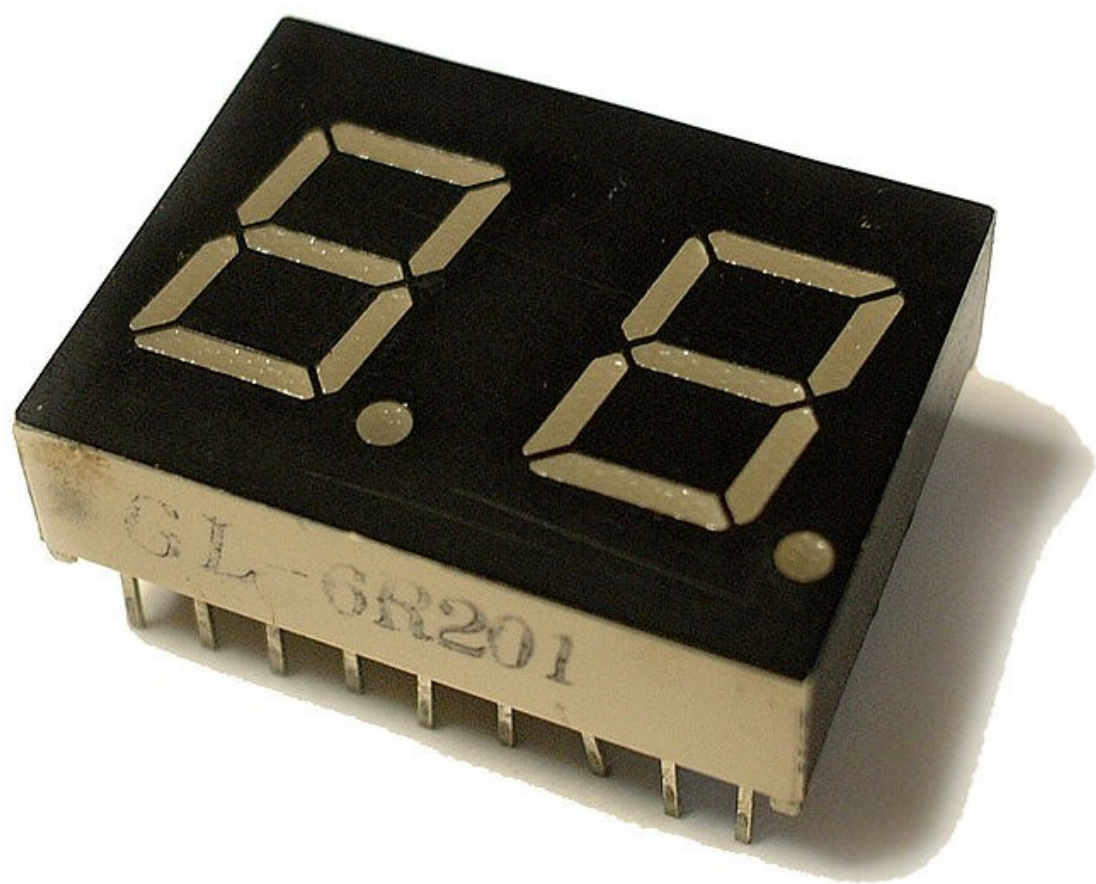

88052


اللوحة الأم

تتميز معالجات IMD بأنها تكون متصلةً بشكل مباشر مع ذاكرة رام دون وسيط و لذلك فإنها تكون أسرع في معالجة البيانات من معالجات إنتل غير أن حرارتها ترتفع بشكل أكبر من معالجات إنتل.

أما معالجات إنتل فإنها تتصل مع ذاكرة رام من خلال وسيط وهو الجسر الشمالي Northbridge و لذلك فإنها تكون أبطأ نسبياً في معالجة البيانات من معالجات IMD

غير أن حرارتها لا ترتفع بالشكل الذي ترتفع فيه درجة حرارة معالجات IMD.

الجسر الشمالي : و سيط ما بين المعالج و ذاكرة رام يقوم بتمرير البيانات بينهما.

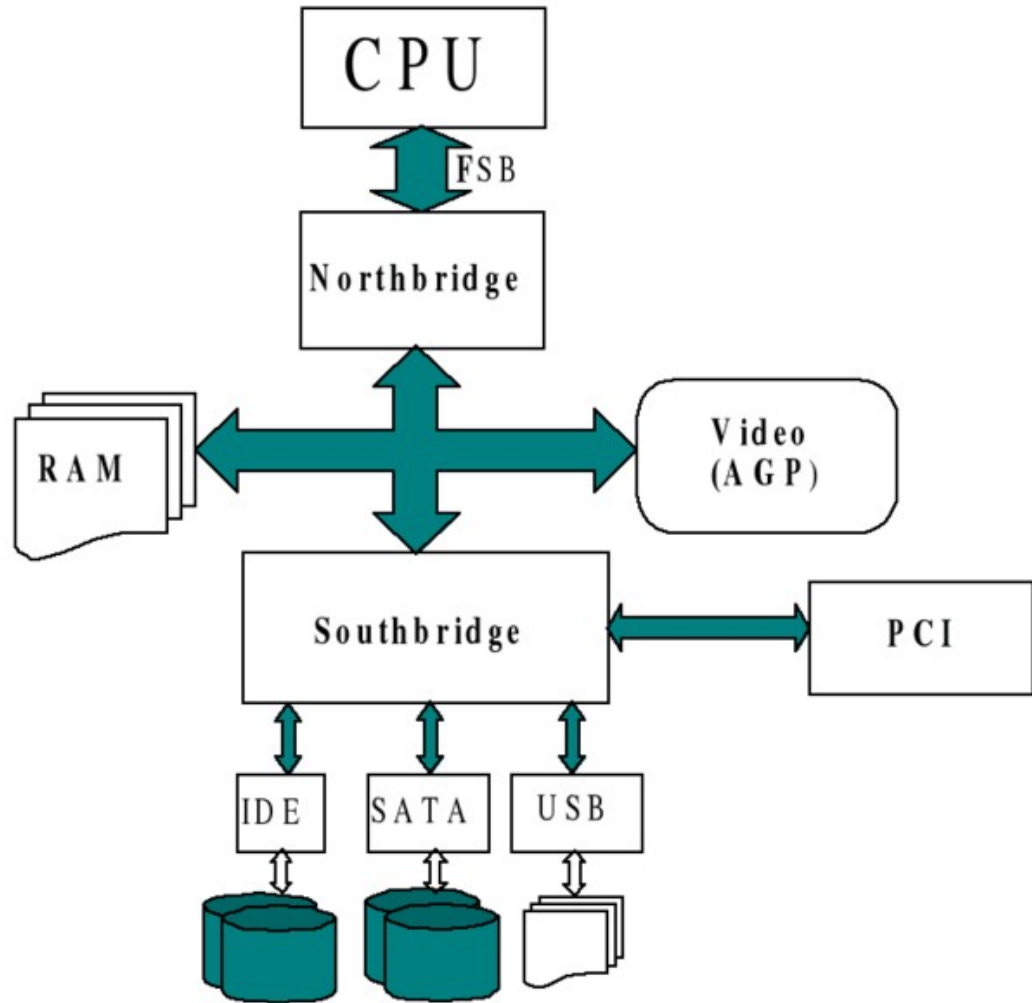

CPU المعالج

Northbridge الجسر الشمالي

RAM ذاكرة رام

Southbridge الجسر الجنوبي

لاحظ كيف يرتبط المعالج مع ذاكرة رام هبر وسيط هو الجسر الشمالي .

الشرائح الموجودة على اللوحة الأم على نوعين اثنين :

شرائح رقمية (ديجيتال)

شرائح تناظرية (أنالوغ)

تعمل الشرائح الرقمية (الديجيتال) بتغذية مباشرة من كتلة التغذية كما أنها تحتاج إلى نبضة ساعة حتى تضبط إيقاع عملها.
لا تحتاج الشرائح التناظرية (الأنالوغ) إلى نبضة ساعة لتضبط إيقاع عملها.

أي ملف كهربائي COIL (وشيعة) موجود على اللوحة الأم يكون جزءاً من دائرة تنظيم جهد .

VCC الجهد اللازم لتشغيل الدارة .


كل الدارات المدمجة (ICs) [integrated circuits](#) يكون وتدين على الأقل من أوتادها متلين متصلين بخطوط التغذية الكهربائية و هذه الأوتاد أو الدبابيس تدعى بدبابيس إمداد الدارات المدمجة بالتغذية الكهربائية IC's power supply pins ولذلك نجد في كل دائرة مدمجة وتداً خاصة باستجراو التغذية الكهربائية الموجبة للدائرة المدمجة كما نجد وتداً أرضياً يتصل بأرضي الدارة GND جهده الكهربائي مساوٍ للصفر.


أي ذاكرة رام تحتاج إلى جهدي تغذية:

جهد تغذية أساسي و جهد تغذية أطراف VTT في تي تي .

جهد تغذية الأطراف يساوي نصف جهد تغذية الذاكرة الرئيسي , و لهذا السبب نجد دائرة تقسيم تقوم بتقسيم الجهد إلى النصف في دارات تغذية ذاكرة رام RAM .

SP3000 DDR3 LC detects assembly faults on all Signal pins

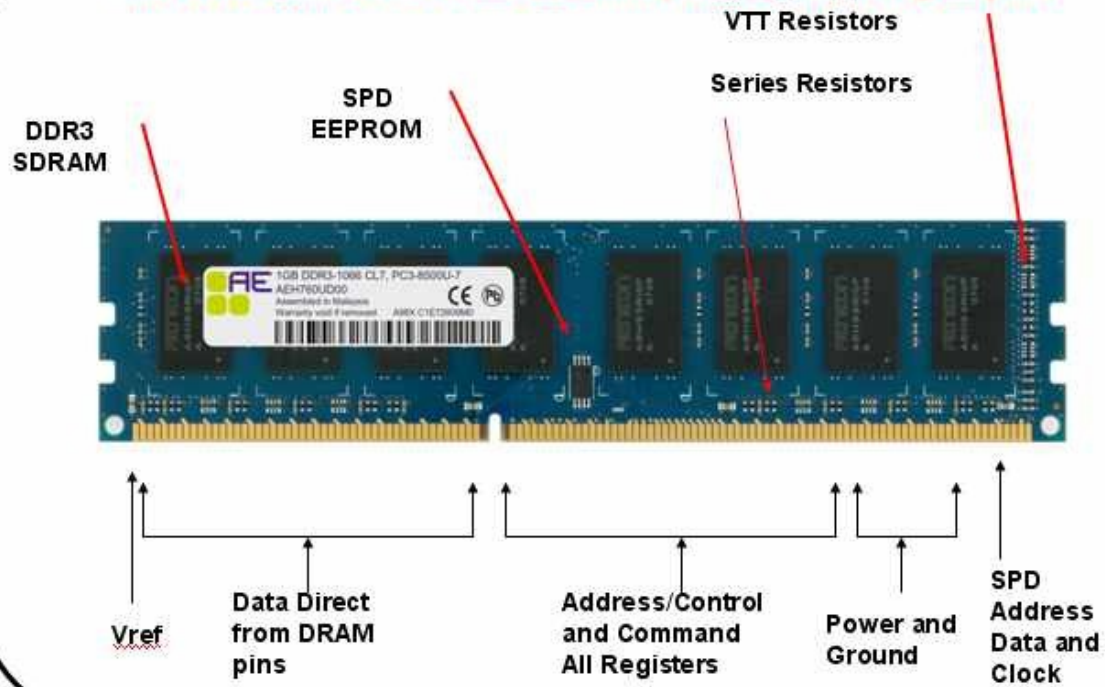

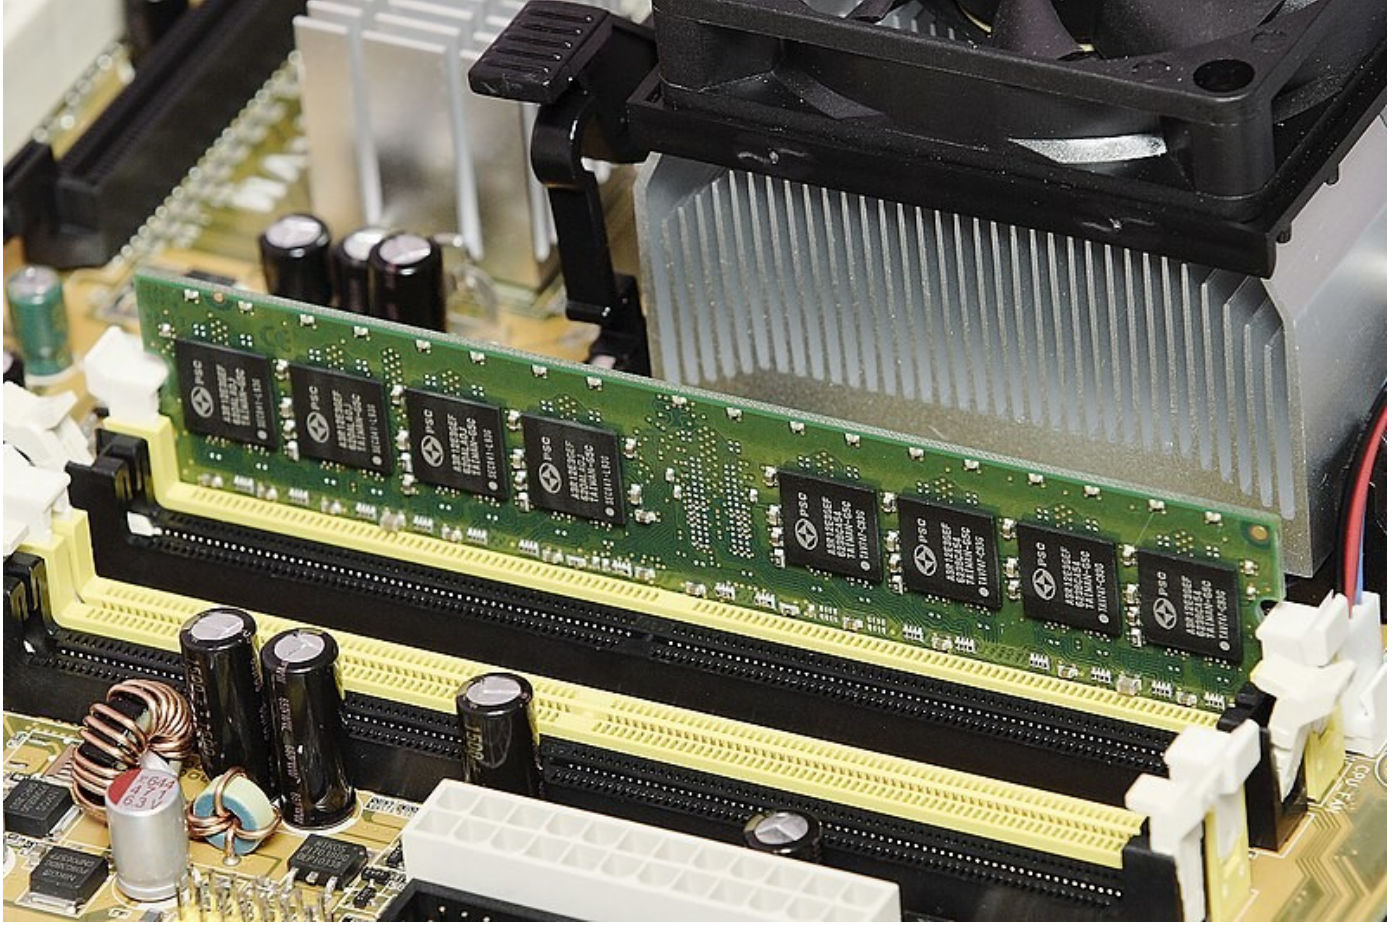

اختبار الدايدود :

يجب أن يمرر الدايدود التيار الكهربائي في اتجاه واحد فقط .
نضبط المقياس على وضع الصافرة أو وضعية قياس الدايدود .
نضع قطبي المقياس على قطبي الدايدود الموجب على الموجب و
السالب على السالب.

انتبه إلى ردة فعل المقياس (الصوت أو القراءة على الشاشة)
عكس وضع القياس أي أضع موجب المقياس على سالب الدايدود و أضع
سالب المقياس على موجب الدايدود ,
إذا كانت لدينا قراءة على شاشة المقياس في أحد وضعي القياس فقط
و لم تكن لدينا قراءة على شاشة المقياس في الوضع الثاني فإن ذلك

يعني بأن الدايمود سليم لأن هذا يعني بأنه يمرر التيار الكهربائي في اتجاه واحد فقط .

في حال لم تظهر قراءة على شاشة المقياس في كلا وضعي القياس فإن ذلك يعني بأن الدايمود تالف لأنه لا يمرر التيار الكهربائي .

إذا أطلق المقياس صغيراً في وضع واحد من وضعي القياس فإن ذلك يعني بأن الدايمود سليم لأنه يمرر التيار الكهربائي في اتجاه واحد فقط .

إذا أطلق المقياس صغيراً في كلا وضعي القياس فهذا يعني بأن الدايمود تالف لأنه يمرر التيار الكهربائي في الاتجاهين .

إن لم يطلق المقياس صغيراً في كلا وضعي القياس فإن ذلك يعني بأن الدايمود تالف لأنه لا يمرر التيار الكهربائي .


إذا :



الدايمود السليم يمرر التيار الكهربائي في اتجاه واحد فقط .


إذا مرر الدايمود التيار الكهربائي في كلا الاتجاهين فهو تالف .

إن لم يمرر الدايمود التيار الكهربائي أبداً في أي اتجاه فهو تالف .

أحياناً يدل إطلاق المقياس صغيراً عند وصله إلى قطبي الدايمود على أن هذا الدايمود تالف .

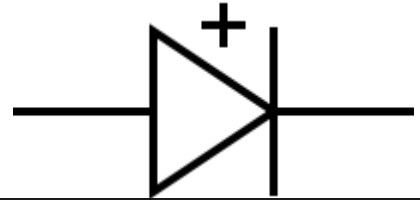

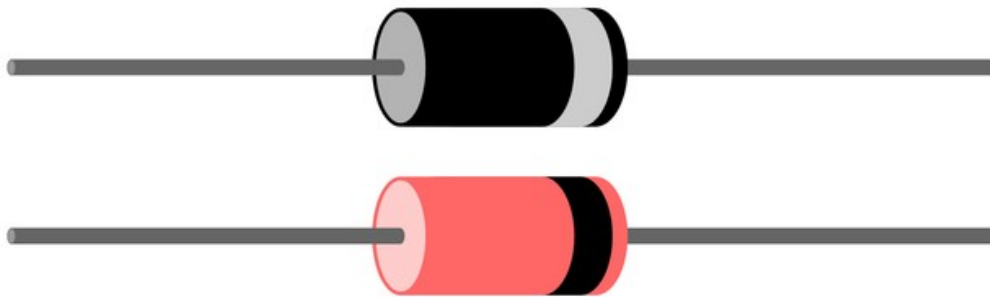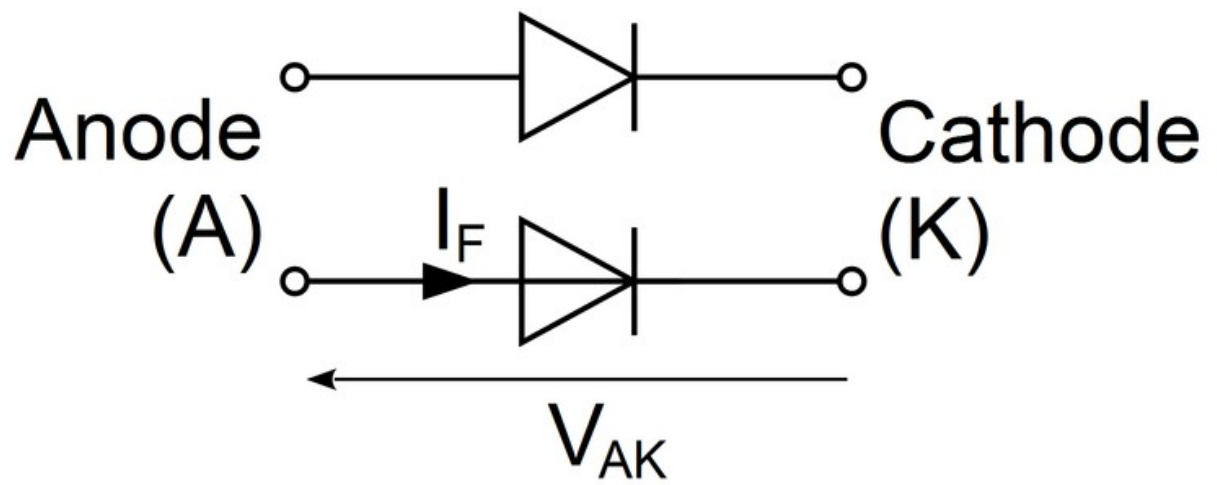

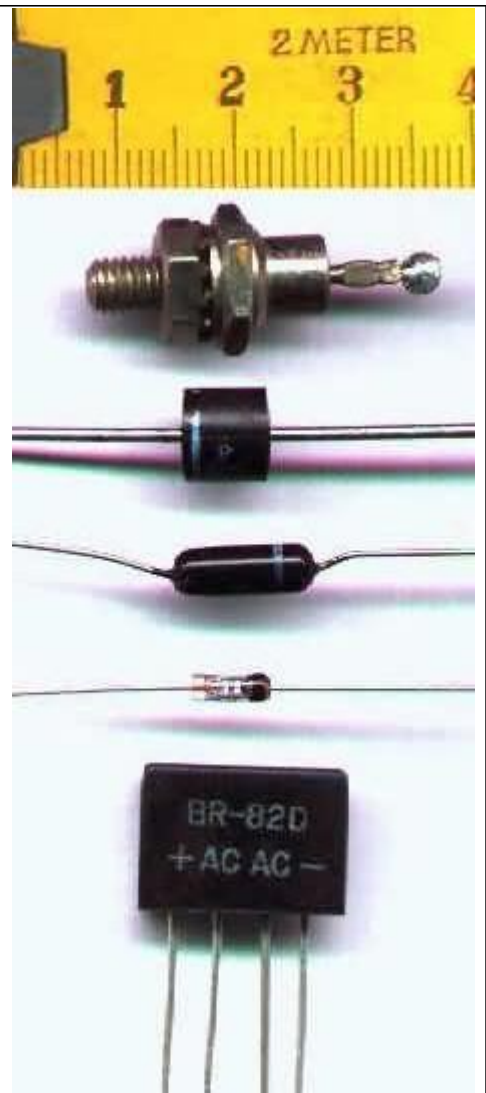

قياس المقاومة

 
ليس للمقاومة طرفٌ سالب و طرفٌ موجب و لذلك يمكن تركيب المقاومة بأي اتجاه.

عند قياس مقاومة متصلة بلوحة الكترونية يجب رفع أحد طرفي المقاومة , أي يجب فصل أحد طرفيها عن اللوحة و إلا فإن القياس سيكون خاطئاً حيث سنحصل على قيمة جميع المقاومات المتصلة معها .

لقياس المقاومة نضبط المقياس على وضعية قياس الأوم Ω .

عند فحص المقاومة لا نمسكها بأصابعنا و إلا فإن المقياس سيقبس كذلك مقاومة أجسادنا على التوازي (التفرع) مع قيمة تلك المقاومة.

رمز المقاومة




رمز المقاومة المتغيرة القابلة للضبط



الشكل الأشهر للمقاومة :



شكل المقاومة في الهواتف و الكمبيوترات المحمولة

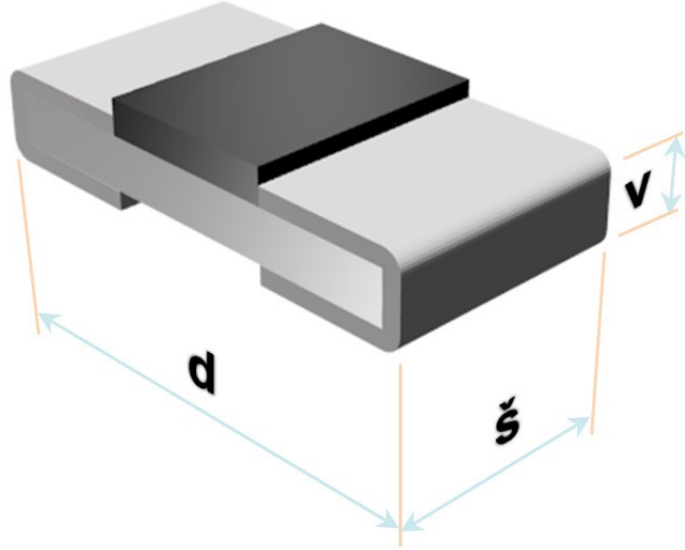

كهرباء معمارية :

اكتشاف ماهية أسلاك التمديدات الكهربائية المنزلية و طريقة وصلها
بالمفاتيح و البرايـز:



تحذير

هذه التجربة غير مناسبة لغير الراشدين .

تتطلب هذه العملية ارتداء قفازات عازلة للكهرباء و حذاء عازل للتيار الكهربائي.

لدينا مجموعة أسلاك خارجة من الجدار نريد أن نعرف ماهية تلك الأسلاك حتى نعرف كيف نقوم بتوصيلها .

نستخدم المفك الفاحص أو القلم الفاحص (المفك الذي يحوي مصباح إشارة) و ذلك لاكتشاف السلك الحامي .

الآن باستخدام المفك الفاحص أقوم بتحديد سلك الحامي وهو بالطبع السلك الذي يضيء عنده مصباح المفك الفاحص .

الآن آتي بمصباح 200 وات و ذلك لتمييز السلك المحايد عن السلك الراجع أو الخط العائد .

أقوم بفصل التيار الكهربائي من خلال القاطع .

أصل موجب المصباح بالخط الموجب .

الآن أقوم بتجربة سالب المصباح مع بقية الأسلاك التي لا أعرف ماهيتها.

لا يضيء المصباح بشكل جيد إلا إذا وصلنا موجب مع سلك موجب و سالبه مع سلك محايد .

لا يضيء المصباح بشكل جيد إذا وصلنا سالبه مع خط راجع .

بهذه الطريقة نكون قد ميزنا أشكال الخطوط الثلاثة : الحامي-المحايد - الراجع .

القيام بتوصيل الأسلاك :

الآن أقوم توصيل السلك الحار لمجموعة البرايز و المفاتيح : يجب أن يصل الحار إلى جميع البرايزو المفاتيح حتى تعمل و لذلك أصنع جسراً

من الأسلاك الداخلة و الخارجة يؤمن وصول الحامي إلى جميع البرايز و المفاتيح حتى تعمل.

إن طرف المفاتيح و البرايز الذي يحوي مدخلين إثنين هو الطرف الموجب و هو مجهز لصنع جسر من الأسلاك الحارة و ذلك لتميرير الخط الحامي من البريزة إلى المفتاح المجاور لها .

أما الطرف الثاني من طرفي المفتاح أو البريزة و هو الطرف الذي يحوي مدخلاً واحداً فقط فإنه الطرف السلبي و هو الطرف الذي يجب أن نصل إليه إما سلكٌ محايد أو سلكٌ راجع .

في حال ما إذا كان للمفتاح طرفين فقط و ليس 3 أطراف فإن بإمكاننا أن نصل الطرف الحار إلى أي طرفٍ من طرفيه الإثنين لا على التعيين و أن نصل الخط الراجع إلى طرفه الثاني مالم يشير مصنعيه إلى غير ذلك.

نصل الأسلاك المحايدة إلى البرايز : نصل سلكٌ محايد لكل بريزة بحيث يدخل إلى كل بريزة سلكين اثنين: سلكٌ حامي و سلكٌ محايد.

الخط المحايد : هو الخط البارد الخام الذي يتوهج مصباح 200 وات يشكل جيد عندما نصل الخط المحايد إلى قطبه السالب.

نصل الأسلاك الراجعة إلى المفاتيح بحيث يكون كل مفتاحٍ كهربائي متصلٌ بسلكين اثنين : سلكٌ حار و سلكٌ راجع .

الخط الراجع : هو الخط الذي لا يتوهج مصباح 200 وات بشكل جيد عندما نصل الخط الراجع إلى قطبه السلبي.

الخط الساخن يجب أن يصل إلى جميع المفاتيح و البرايز .

البريزة = خط ساخن + خط محايد .

المفتاح = خط ساخن + خط راجع .



المكثف - المتسعة - capacitor

المكثف عبارة عن عنصريقوم باختزان الطاقة في حقلٍ كهربائي electric field تم تشكيله بين طبقتين من الموصلات التي تخضعان لشحنتين متعاكستين و لكنهما متساويتين .
كلما ازداد حجم المكثف انخفضت قيمته (بالميكروفاراد)



مكثفات

تينتاليوم

اختبار صلاحية المكثف

- ☐ ضبط المقياس على وضعية الصفر .
- ☐ نضع مسبار المقياس الموجب (الأحمر) على القطب الموجب للمكثف.
- ☐ نضع مسبار المقياس السالب (الأسود) على قطب المكثف السالب .
- ☐ إذا اصدر المقياس صفيرا فهذا يعني بأن المكثف تالف.

- ☐ نضع مسبار المقياس السالب (الأسود) على القطب الموجب للمكثف.
- ☐ نضع مسبار المقياس الموجب (الأحمر) على قطب المكثف الموجب .
- ☐ إذا اصدر المقياس صفيرا فهذا يعني بأن المكثف تالف.

إذا أصدر المقياس صوتاً عند وضع مسباريه (في وضع الصغير) على قطبي المكثف فهذا يعني بأن المكثف تالف أو أن به دائرة قصر (شورت) و في هذه الحالة يصبح المكثف بمثابة مقاومة.

متى يقوم المكثف بالشحن و متى يقوم بالتفريغ ؟

تعلمون بأن التيار المتردد عبارة عن نبضات بمعنى أن خط التيار المتردد يحوي فجوات فارغة و ذلك بخلاف التيار المستمر الذي لا يحوي فجوات فارغة .

الآن عندما نضع مكثفاً ما في دائرة يمر فيها تيار متردد (تيار متناوب) AC فإنه سيقوم بالشحن عندما تمر خلاله موجة كهربائية , كما أنه سيقوم بتفريغ شحنته عندما لا تمر خلاله شحنة أي عندما تكون هنالك فجوة , و بهذا الشكل فإن المكثف يقوم بتنعيم التيار الكهربائي من خلال إزالة الفجوات الخالية من الشحنة أو لنقل من خلال ملئ الفجوات الخالية , لأن المكثف يدخل في حالة شحن عندما تمر خلاله موجة كهربائية ثم يقوم لاحقاً بتفريغ الشحنة لملء الفجوة التالية بالشحنة التي اكتسبها سابقاً و بهذا الشكل فإن المكثف يمتص الزيادة في الشحنة ليملاً بها الفجوات الموجودة في التيار المتردد.

اختبار المكثف إذا كان المقياس يقيس سعة المكثفات (الفاراد)

□ اضبط المقياس على وضعية اختبار المكثفات أي وضعية المايكرو فاراد MFD

μF .

☐ ضع مسبار المقياس الموجب (الأحمر) على القطب الموجب للمكثف.

☐ ضع مسبار المقياس السالب (الأسود) على القطب السالب للمكثف .

الآن , إذا كان المكثف سليما فيجب أن تظهر على شاشة المقياس قيمة قريبة من القيمة الاسمية للمكثف (القيمة المطبوعة على غلاف المكثف أو اللوحة الإلكترونية أو مخطط الجهاز.

عند شراء مقياس آفو ميتار انتبه إلى أن بعضها لا تقيس سعة المكثفات أي أنها لا تحوي على وضعية قياس الميكرو فاراد μF و يمكنك اكتشاف ذلك الأمر بسهولة حيث لا تحوي هذه المقاييس على وضعية الميكرو فاراد μF على مدرجتها .

اكتشاف حدوث تسريب في المكثف

□ يتم إجراء هذا الاختبار و التغذية مفصولة عن الدارة كما هي حال جميع الاختبارات التي تتم بوضعية الصغير .

□ اضبط مقياس الآفوميتر على وضعية الصغير ..

□ ضع أحد مسباري المقياس على أي قطب من قطبي المكثف موضوع الاختبار .

□ ضع المسبار الآخر للمقياس على أي جزء أرضي على اللوحة الإلكترونية .

إذا أصدر المقياس صغيراً فهذا يعني بأن المكثف يسرب الشحنة و يتوجب القيام بتبديله.

أرضي الدارة هو أي جزء معدني موجود في الدارة .

كرر الاختبار مع القطب الآخر للمكثف :

□ ضع أي مسبار من مسباري المقياس على القطب الثاني من قطبي المكثف.

□ ضع المسبار الثاني للمقياس على أي جزء أرضي من أجزاء اللوحة الإلكترونية .

إذا أصدر المقياس صغيراً فهذا يعني بأن المكثف يسرب الشحنة و يتوجب القيام بتبديله.

اكتشاف حدوث تسريب في المكثفات الضخمة و مكثفات الجهد العالي ذات الغلاف المعدني Capacitor leakage :

اضبط المقياس على وضعية قياس المقاومة و على درجة
عشرين ميغا أوم $20M\Omega$.

☐ ضع مسبار المقياس الموجب على القطب الموجب للمكثف .

☐ ضع مسبار المقياس السالب على الجسم المعدني للمكثف .

إذا ظهرت أية قراءة على شاشة المقياس فهذا يعني بأن المكثف
تالف.

☐ ضع مسبار المقياس السالب على القطب السالب للمكثف .

☐ ضع مسبار المقياس الموجب على الجسم المعدني للمكثف .

إذا ظهرت أية قراءة على شاشة المقياس فهذا يعني بأن المكثف تالف.

فحص المكثفات Capacitors :

يتضمن اختبار المكثفات أن نتأكد من أمرين اثنين الأول هو أن سعة
المكثف قريبة من سعته الاسمية المسجلة عليه اما الأمر الثاني فيتمثل
في التأكد من ان المكثف يقوم بالشحن و التفريغ .

الخطوات :

□ اضبط المقياس على وضعية اختبار المكثفات أو استخدم مقياساً خاصاً بفحص المكثفات.

□ ضع قطبي المقياس على قطبي المكثف بحيث يكون مجس المقياس الموجب على قطب المكثف الموجب و بحيث يكون مجس المقياس السالب على قطب المكثف السالب .

يجب ان يجرى هذا الاختبار أثناء وصل التغذية الكهربائية للدارة - أي انه لا يمكن القيام بهذا الاختبار إذا كانت الدارة غير موصولة بمنبع التغذية - يجب أن تكون القراءة التي نحصل عليها قريبةً من القيمة الاسمية المثبتة على المكثف.

□ الاختبار الثاني هو اختبار الشحن و التفريغ و في هذا الاختبار نفصل التغذية الكهربائية عن المكثف و نقوم بإعادة قياس سعته

يجب أن نحصل على قراءة تقل عن القراءة السابقة وهو ما يعني بان المكثف يقوم بالتفريغ عند فصل التيار الكهربائي عن الدارة .

فحص مكثفات الهاتف الجوال على مقياس الآفوميتر

□ كما هي بقية العناصر الإلكترونية يمكن أن يتم توصيل المكثفات مع بعضها على التوالي (التسلسل) و يمكن أن تتصل مع بعضها على التوازي (التفرع) , وفي حال تم وصل المكثفات مع بعضها على التوازي يتم وصل القطب السالب للمكثف إلى الخط الأرضي بشكل مباشر , أي أن المكثفات عندما توصل على التوازي تحصل على التغذية

الموجبة من خطٍ موجب بينما يكون قطبها السالب متصلًا بخطٍ أرضي و لا تكون هذه المكثفات متصلة مع بعضها البعض بشكلٍ مباشر .

أي أنه في حال كانت المكثفات متصلةً مع بعضها على التوازي يكون لدينا سلكين أو خطين متوازيين أحدهما موجب و الآخر سالب (أرضي) و كل مكثف من المكثفات المتصلة مع بعضها على التوازي يكون قطبه الموجب متصلٌ بالخط الموجب بينما يكون قطبه السالب متصلٌ بالخط السالب أو الخط الأرضي - أي أنه في حال وصل المكثفات على التوازي تكون جميع الأقطاب الموجبة متصلة مع بعضها البعض بينما تكون جميع الأقطاب السالبة متصلةً كذلك مع بعضها البعض.

أما في حال وصل المكثفات على التسلسل (التوالي) فإنها تكون متصلةً مع بعضها البعض مثل عربات القطار أو مثل حبات السبحة أو القلادة - في حال الوصل على التوالي أو التتابع أو التسلسل يكون لدينا سلكٌ واحدٌ فقط تتوضع عليه المكثفات كما تتوضع حبات السبحة بحيث يكون موجب العنصر الأول متصلٌ بسالب العنصر الثاني و موجب العنصر الثاني متصلٌ بسالب العنصر الثالث .

الخط الذي تتوضع عليه العناصر على التسلسل يكون أوله موجب و آخره سالب , أي أن أوله يكون متصلٌ بخطٍ موجب بينما يكون آخره متصلٌ بالأرضي أو بخطٍ سالب أي أنه هو نفسه يكون متصل على التفرع لأنه يأخذ تغذيته من خطين أو مصدرين اثنين منفصلين أحدهما موجب و الآخر سالب , أما العناصر التي تتوضع على التوالي (التسلسل) فإنها لا تكون كذلك لأنها تأخذ تغذيتها بالتتابع من بعضها البعض و من خطٍ واحد فقط .

اختبار مكثفات الهاتف المحمول

- ☐ ضبط مقياس الآفوميتر على وضع الصغير .
- ☐ نصل المسبار الأسود (الأرضي) بأي موضعٍ أرضي على اللوحة الإلكترونية .
- قطب المكثف الذي يصدر المقياس صغيراً عند وصل المسبار الموجب للمقياس به هو القطب الأرضي في المكثف أي القطب المتصل بأرضي اللوحة .

أي اننا حتى نكتشف القطب الأرضي (السالب) للمكثف فإننا

- ☐ ضبط المقياس على وضعية الصغير .
- ☐ نصل مسبار المقياس السالب (الأرضي) بأي جزءٍ أرضي من اللوحة .
- ☐ نلمس بمسبار المقياس الموجب قطبي المكثف تباعاً ,

- ☐ القطب الذي يصدر المقياس صغيراً عند لمسه بالمسبار الموجب (الأحمر) هو القطب الأرضي أو الطرف الأرضي في المكثف لأنه لا ينبغي لا لقطب المكثف السالب أن يكون متصلاً مع أرضي اللوحة .
- ☐ قطب المكثف الذي لا يصدر صوتاً عندما نصل إليه المسبار الموجب لمقياس الآفوميتر وإنما يعطينا قراءة هو القطب الموجب للمكثف .

- إذا أصدر المقياس صغيراً عند وصل مسباره بكل قطبي المكثف فإن هذا يعني بأن المكثف تالف لأن هذا يعني بأن قطب المكثف الموجب متصلٌ كذلك مع أرضي اللوحة الإلكترونية مثله مثل قطب المكثف السالب .

- ضبط المقياس على وضعية قياس السعة مقاسة بالميكروفارادFμ

لا تحتوي جميع المقاييس على هذه الخاصية.

□ نضع مسباري الجهاز على قطبي المكثف.

□ إذا أظهر المقياس قيمةً قريبةً من القيمة الاسمية المسجلة على غلاف المكثف فهذا يعني بأن المكثف سليم .

□ عند قياس المكثف احرص على أن تضع المسبار الأحمر للمقياس على القطب الموجب للمكثف و أن تضع المسبار الأسود للمقياس على القطب السالب للمكثف .


□ تذكر بأن هنالك علامة ناقص توضع على الجانب الموافق لقطب المكثف السالب .

المكثفات في أجهزة اللاب توب و الهواتف المحمولة تكون على شكل شرائح صغيرة ثنائية القطب سوداء اللون .

في أجهزة الكمبيوتر المكتبي و اللاب توب يتسبب تلف المكثفات في إعادة إقلاع الجهاز و ظهور رسائل خطأ أثناء محاولة تنزيل نظام تشغيل.

□ يشار إلى القطب السالب للمكثف بشريطٍ على جانب المكثف على شكل إشارة ناقص.

رمز المكثف حرفي T متقابلين و إذا وجدنا رمز المكثف على مقياس فهذا يعني بأن هذا المقياس يمتلك خاصية قياس المكثفات.

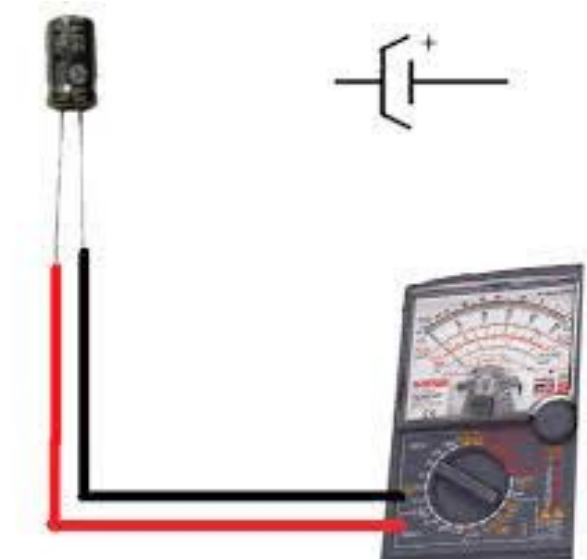

اكتشاف وجود دائرة قصر (شورت) في المكثف

□ اضبط مقياس الآفوميتر على وضع الصغير (دائماً تأكد من عمل وضع الصغير وذلك بلمس مسباري المقياس ببعضهما البعض)



□ ضع مسباري المقياس على قطبي المكثف .

الآن المفروض في هذه الحالة أن لا يصدر المقياس أي صوت عندما يكون المكثف سليماً ، وفي حال أصدر المقياس صوتاً فهذا يعني بأن هنالك دارة قصر في المكثف و يتوجب القيام باستبداله .

■ في حال كان المكثف سليماً عندما يتم فحصه منفرداً بعد انتزاعه من اللوحة الإلكترونية بينما لا يكون كذلك عند تركيبه على اللوحة الإلكترونية فهذا يعني بأن دارة التغذية المدمجة (الآي سي بوار) تالفة .

■ كشف وجود دارة قصر (شورت) باستخدام ليد مضيء منخفض الجهد :

□ نصل القطب السالب لليد المضيء بأي نقطة أرضية على اللوحة الإلكترونية سواءً أكانت لوحة هاتف محمول أو لوحة لا بتوب أو أي لوحة إلكترونية .

□ الآن اربط سلكاً بالقطب الموجب لليد و قم بلمس أقطاب المكثفات الموجودة على اللوحة واحداً تلو الآخر .

■ إذا أضاء الليد عند لمس قطبه الموجب بقطب أي مكثف موجود على اللوحة فهذا يعني بأن هنالك دارة قصر (شورت) في ذلك المكثف و يتوجب القيام باستبداله .

□ في حال لم يضيئ الليد عند وصله بأحد قطبي مكثفٍ ما فهذا يعني بأن المكثف سليم و غير مقصور.

■ ملاحظة : إن إجراء هذا الاختبار يستدعي بالضرورة أن تكون اللوحة الإلكترونية متصلةً بمصدرٍ للتيار الكهربائي .

للحصول على بيانات أي عنصر نكتب في محرك البحث كلمة Datasheet متبوعةً باسم ذلك العنصر.

لمعرفة العناصر المكافئة لعنصرٍ ما نكتب اسم ذلك العنصر مضافاً لكلمة equivalent .

الاختلاف بين الفاز الواحد و بين خط 3 فاز :

يتألف خط واحد فاز (فيز) phase من سلكين أحدهما جهده 220v فولت أو 110v فولت (حسب الدولة) و خطٌ ثاني محاييد جهده صفر فولت.

يتألف خط 3 فاز من ثلاثة أسلاك كلها يمر بها جهد كهربائي و فرق الجهد بين كل سلكين من أسلاكها يساوي 380v فولت مع خط أرضي .

فرق الجهد بين أي سلك من أسلاك خط 3 فاز و الأرضي يبلغ 220v فولت .

خط 3 فاز يتألف من أربعة أسلاك : ثلاثة منها يمر فيها جهد كهربائي بينما الخط الرابع فيها محايد .

ألوان الخطوط التي تحمل الجهد في خط 3 فاز هي: أحمر- أصفر-أزرق.



لون الخط المحايد : أسود .

لتشغيل جهاز 220v فولت على خط 3 فاز فإننا نستخدم أي خط جهد (من الفازات الثلاثة) مع الخط الأسود المحايد فنحصل بذلك على خط 220v فولت يتألف من سلكين : أحدهما يحمل الجهد + و الثاني محايد.

عند تشغيل المحركات الكهربائية على خط 3 فاز فإننا لا نحتاج إلى خط محايد .

تتألف خطوط الكهرباء التي تمر في أعمدة الكهرباء من خمسة أسلاك وهي تتألف بدورها من أربعة أسلاك جهد و سلك واحد محايد يبلغ جهده صفر فولت.

لا تحتاج محركات 3 فاز إلى خط محايد -الخط المحايد هو الخط N الأسود اللون.

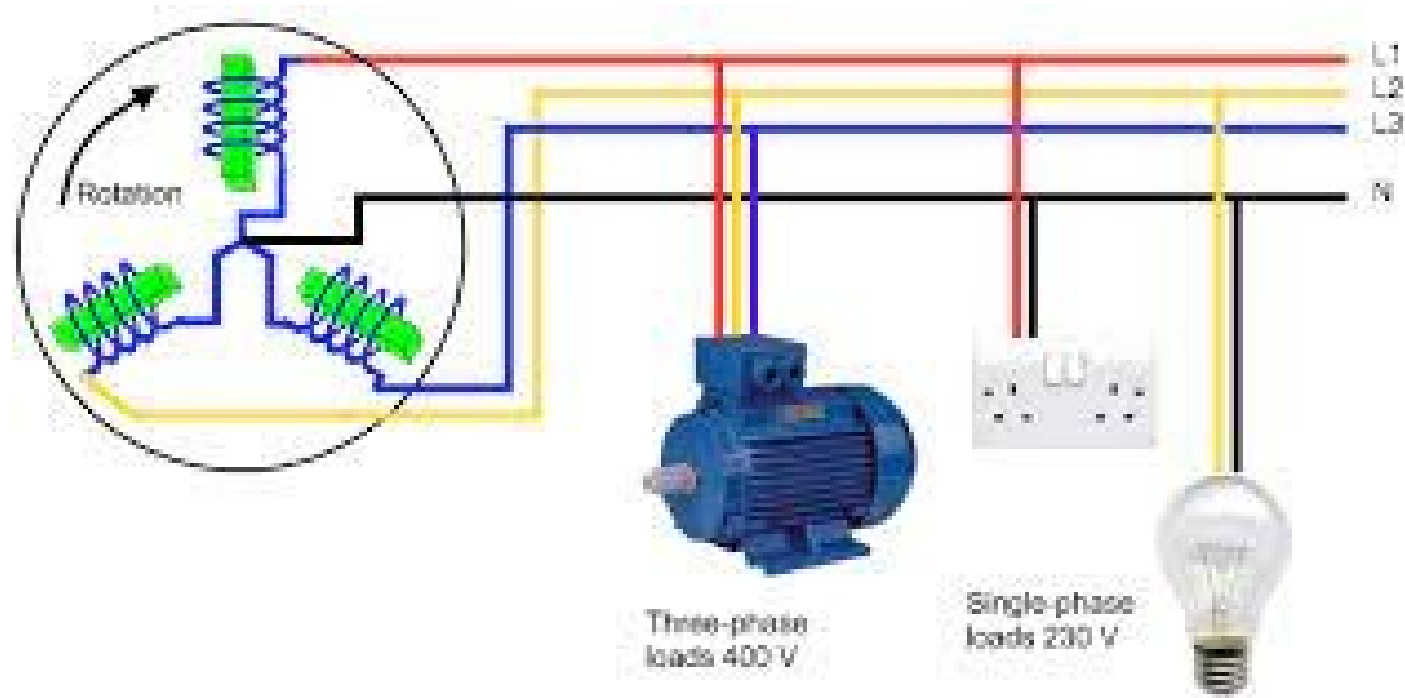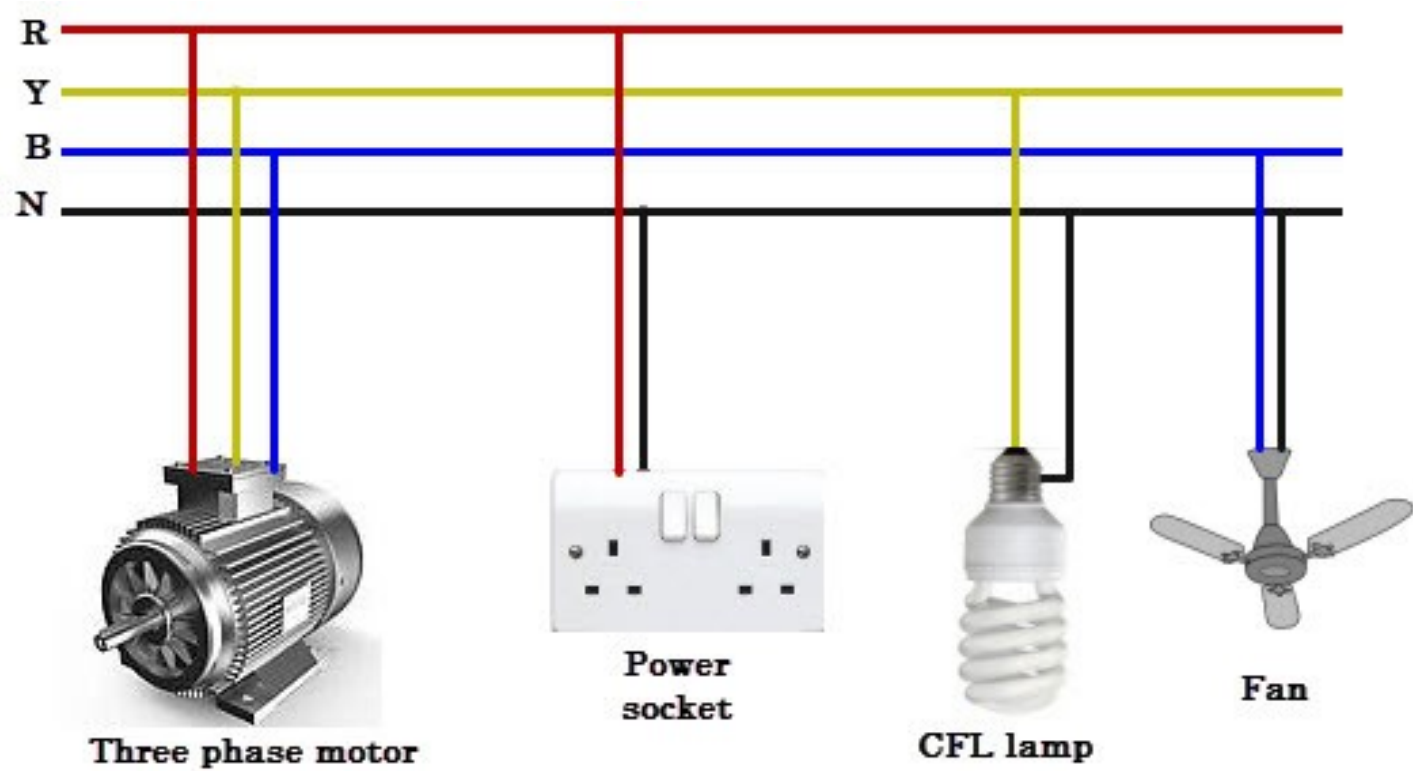

اختبار المحول (الترانس)

نضبط المقياس على وضعية الصفر.

نقيس كل قطبين متجاورين من أقطاب المحول مع بعضهما البعض للتأكد من عدم وجود انقطاع .


نضع مسباري المقياس على القطبين المتجاورين .


إن لم يصدر المقياس صقيراً فذلك يعني بأن هنالك انقطاع ضمن ملفات المحول الداخلية.

تذكر دائماً : في المحول يكون كل سلكين متجاورين متصلين مع بعضهما البعض فيكون أحدهما هو بداية الملف بينما يكون الثاني نهاية الملف .

يجب أن يكون سلكي الدخل متصلين مع بعضهما البعض و يجب أن يكون سلكي الخرج متصلين كذلك مع بعضهما البعض .

لا يجب أن يكون هنالك أي اتصال ما بين سلكي الدخل و سلكي الخرج .

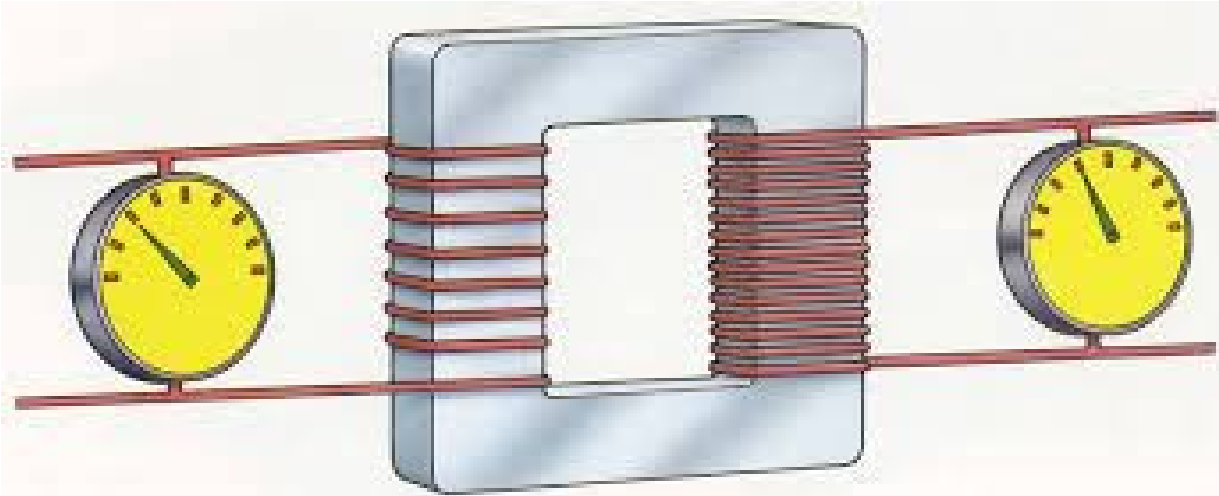

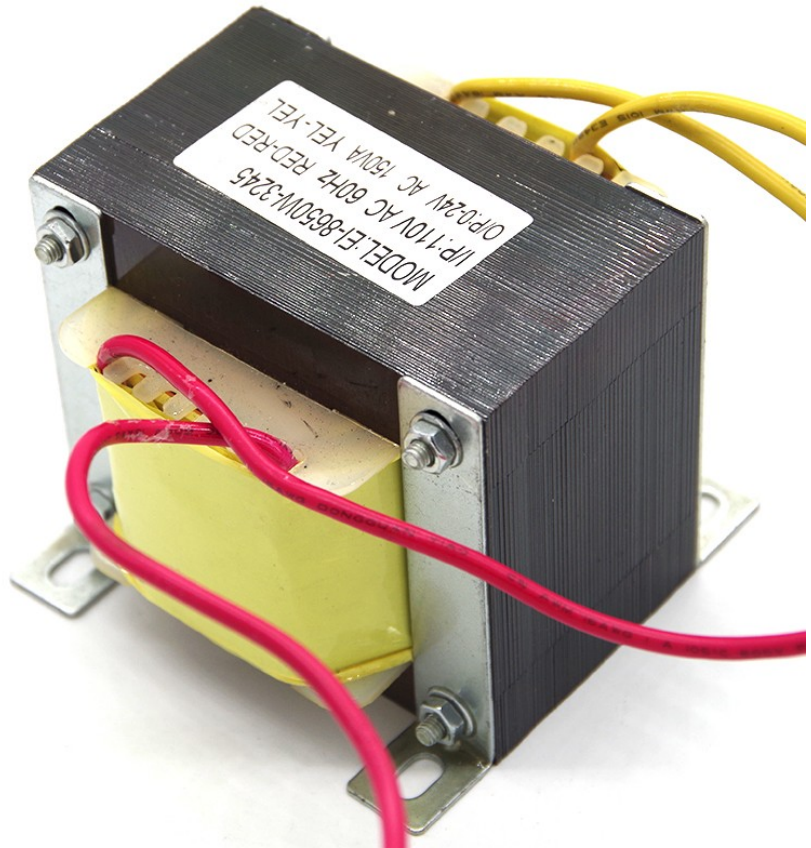



تحذير : يتوجب ارتداء قفازات عازلة و نظارات واقية للعينين قبل إجراء هذه التجربة.

. هذه التجربة للراشدين فقط

اختبار المتسعات (المكثفات) السيراميكية الكبيرة أي مكثفات 220 فولت أو مكثفات 110

: فولت دون استخدام أي مقياس

. نأتي بسلكٍ كهربائي ثنائي

. نصل القطب الموجب للسلك بالقطب الموجب للمكثف أو المتسعة

. نصل قطب السلك السالب بالقطب السالب للمكثف أو المتسعة

. نصل التيار الكهربائي بالمأخذ و ننتظر لمدة نصف دقيقة (ثلاثين ثانية)

. نفصل التيار الكهربائي عن المكثف

نصنع دائرة قصر (شورت) ما بين قطبي المكثف أي نأتي بمفك و نمسك به من قبضته المعزولة ثم نصل بين قطبي المكثف بسلاح المفك أي الجزء المعدني للمفك .

في حال أصدر المكثف شرارةً كهربائيةً فهذا يعني بأن المكثف سليم.

المكثف الفائق -المتسعة الفائقة Super Capacitor -مكثف الذاكرة Memory capacitor

و يدعى كذلك باسم مكثف الذاكرة Memory capacitor .

تقاس المكثفات العادية بوحدة المايكرو فاراد بينما تقاس سعة المكثف الفائق بوحدة الفاراد F و ليس المايكرو فاراد $F\mu$.

كل واحد فاراد يساوي مليون مايكرو فاراد .

يستخدم المكثف الفائق كبطارية مدخرة للطاقة الكهربائية و لهذا السبب يدعى المكثف الفائق بمكثف الذاكرة

Memory capacitor حيث يستخدم هذا المكثف كبديل عن البطارية حتى يحافظ على البيانات الموجودة على الذاكرة المتطايرة في حال الانقطاع المؤقت للتيار الكهربائي , كما يحدث عندما نقوم بتبديل بطاريات الهاتف الأرضي مثلاً حيث يؤمن المكثف الفائق تغذية الذاكرة بالتيار الكهربائي خلال المدة التي ستستغرقها عملية تبديل البطاريات , ولهذا السبب فإننا نجد في كتالوجات الاستخدام توجيهاً يتعلق بضرورة أن يتم تبديل بطارية الهاتف خلال مدة معينة وهي المدة التي يستطيع خلالها المكثف الفائق تغذية الذاكرة المتطايرة بالطاقة فإذا انقضت تلك المدة نفذ شحن المكثف الفائق مما يؤدي إلى فقدان البيانات المخزنة في الذاكرة.


تحديد موقع دائرة القصر (الشورت) SHORT CIRCUIT

تحديد موقع دائرة القصر (الشورت) SHORT CIRCUIT عن طريق تغذية الدارة بجهدٍ نظامي و لكن أمبيره أعلى من الأمبير الذي تعمل عليه الدارة و هذه الطريقة تمكننا من تحديد المكون المقصور في الدارة .

لإجراء هذه العملية فإن بإمكاننا استخدام مزود الطاقة (الباور سبلاي) Power supply أو كتلة تغذية الكمبيوتر المكتبي (الباوار) حيث تؤمن كتلة التغذية جهوداً متنوعة ذات أمبير مرتفع يمكن أن يصل إلى 10A أمبير .

ملاحظة : من الممكن أن يقطع مزود الطاقة (البوار سيلاي) التغذية عندما نصله بدارةٍ فيها دارة قصر (شورت) ذلك أن حماية مزود الطاقة تتحسس وجود قصر (شورت) في الدارة : أي أن السالب و الموجب متصلين مع بعضهما بشكلٍ مباشر و لذلك فإنها تقطع التيار الكهربائي.

تتعرض العناصر الإلكترونية للتلف عند ارتفاع الجهد (الفولت) غير أن ذلك لا يحدث عند ارتفاع الأمبير .

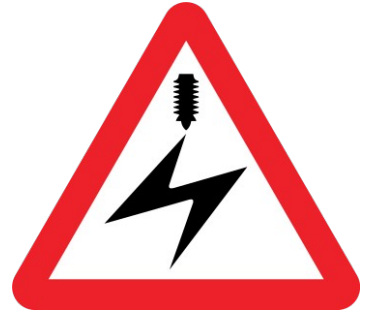

الأمبير المرتفع يمكن أن يتلف المسارات الدقيقة الموجودة على اللوحة الإلكترونية.

الأمبير هو وحدة قياس شدة التيار الكهربائي.


دليل عدم تضرر المكونات الدقيقة بالأمبير المرتفع:

تتميز بطارية السيارة بأن جهدها محدود 12V فولت غير أنها تتميز بشدة تيار (أمبير) مرتفعة جداً ومع ذلك يتم توصيل المكونات الإلكترونية الدقيقة الموجودة في السيارة على تيار البطارية بشكلٍ مباشر دون استخدام أي محولات و لا تفصل الأجهزة و المكونات الإلكترونية عن بطارية السيارة إلا فيوزات (ذوابات) حماية .

يمكن استخدام جهدٍ أقل من الجهد الطبيعي للدارة لكشف موقع دارة القصر (الشورت) بمعنى أنه إذا كان لدينا دارة تعمل على 12V فولت فيمكننا أن نصل إليها جهدٍ قدره 6V فولت مثلاً و لكن ذو شدة تيار مرتفعة (أمبير مرتفع) .

يفضل عند استخدام هذه الطريقة في كشف دارة القصر (الشورت) استخدام مصدر طاقة يمكن التحكم بشدته (أمبيره) عن طريق مقاومة متغيرة بحيث نبدأ بتزويد الدارة بأمبيرٍ منخفض ثم نبدأ برفع شدة التيار (الأمبير) بشكلٍ تدريجي حتى

يظهر لنا موقع القصر (الشورت) على شكل ارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة أو على شكل تصاعدٍ للدخان من ذلك العنصر المقصور .

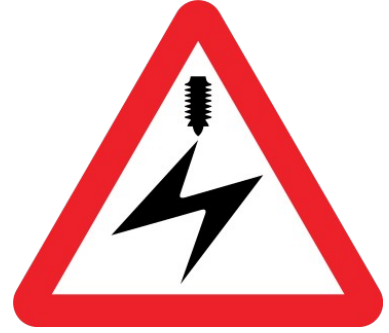

تحذير: من الممكن أن ينفجر المكثف الذي به دارة قصر عند استخدام هذه الطريقة و لذلك يتوجب ارتداء نظاراتٍ خاصة لحماية العينين .

رمز الدايدود على اللوحة و المخططات مثلت .
يرمز للفيوز بالحرف F .

اختبار الفيوز :

يجب أن يمرر الفيوز السليم التيار الكهربائي
ولاختبار الفيوز:

ضبط المقياس على وضعية الصغير.

نضع مجسي المقياس على قطبي الفيوز .

إذا أصدر المقياس صغيراً فإن ذلك يعني بأن الفيوز سليم.



الملف COIL:

يرمز للملف بالحرف L .

مهمة الملف : امتصاص التيارات المرتفعة التي تحدث في بداية الإقلاع لحماية اللوحات الإلكترونية .

الملفات غير قطبية بمعنى أنه ليس لها قطبٌ سالِبٌ و قطبٌ موجب و لذلك يمكن تركيبها في كلا الاتجاهين .

يمكن أن يوضع الملف ضمن علبة و عندها نميزه من خلال الحرف L .

تفحص الملف (الفحص الأولي) :

نضبط المقياس على وضعية الصغير.

نصل قطبي المقياس إلى طرفي الملف .

في حال أصدر المقياس صغيراً فإن ذلك يعني بأن الملف سليم موصلٌ للتيار الكهربائي ولا انقطاع فيه .

نقوم باستبدال الملف التالف بملفٍ ذو عدد لفاتٍ مماثلٍ للملف التالف.

أعطال الملفات: الذوبان أو الانقطاع في حال مرور تيارٍ كهربائي غير طبيعي من خلاله.

دائماً نجد الملف على اللوحة الأم عند نهاية قناة ولذلك فإن عدد الملفات الموجودة على اللوحة الأم يدل على عدد قنوات التغذية .



لوحة أم

لقياس الجهود على اللوحة الأم نضبط المقياس على 20V فولت لأن أعلى جهد في اللوحة الأم هو 12V فولت.
في نهاية كل قناة تغذية على اللوحة الأم يجب أن يكون هنالك ملف حماية.

نقول بأن الجهاز (قاطع باوار) إذا كان الجهاز لا يعمل نهائياً .
نقول عن الجهاز بأنه (قاطع بيانات) أو (قاطع داتا) إذا كانت مروحة المعالج تعمل عند التشغيل و لكن لا يظهر أي شيء على الشاشة.
الجهاز القاطع باوار : هو الجهاز الذي لا يقلع ولا يظهر أي ردة فعل عند ضغط مفتاح التشغيل .
الجهاز القاطع داتا هو الجهاز الذي تعمل مروحة معالجه عند الضغط على مفتاح التشغيل غير أنه لا تكون هنالك أي إظهارات من أي نوع على شاشته.

يمكن أن يحدث قطع البيانات نتيجة وجود مشكلة في تغذية المعالج أو وجود مشكلة في كابل التغذية الخاص بتغذية المعالج (الكابل الرباعي الأطراف الذي يصل بين كتلة التغذية و اللوحة الأم).
إذا دارت مروحة المعالج ربع دورة فقط فإن هذا يعني كذلك بأن الجهاز قاطع باوار (قاطع طاقة).
لتشغيل كتلة تغذية الكمبيوتر (البوار) بدون حمل نصل كبلها الأخضر مع أي كابل أسود .
أكثر العناصر تلفاً على اللوحة الأم هي المكثفات القطبية أي المكثفات الكيميائية .

أعراض تلف المكثفات (المتسعات) على اللوحة الأم:
الجهاز لا يعمل من المرة الأولى و يحتاج لإعادة تشغيله عدة مرات حتى يقلع بشكل طبيعي.
فشل إقلاع الجهاز بشكل نهائي (قطع باوار)

إقلاع اللوحة الأم و دوران مروحة المعالج دون ظهور أي بياناتٍ على الشاشة .

(قطع بيانات)

تفشل اللوحة الأم في إكمال تفحص ذاكرة رام عند بداية الإقلاع و تقف اللوحة الأم عند بداية الإقلاع.

عدم التمكن من إكمال تنصيب نظام التشغيل ويندوز وظهور رسائل خطأ مختلفة عند تنصيب نظام التشغيل ويندوز في الوقت الذي تعمل به النسخ الشبح . Ghost

تجمد الجهاز بصورةٍ متكررة وعدم استجابته بشكل نهائي.

ارتفاع درجة حرارة المعالج بصورةٍ غير طبيعية بدون داعي حتى عند بداية تشغيل الجهاز.

يرمز للمكثف أو المتسعة بالحرف Q .

تتبع سير جهد تغذية المعالج على اللوحة الأم (نظري)

تدخل تغذية المعالج من كتلة التغذية (الباور) إلى اللوحة الأم عن طريق كابل إي تي إكس ATX12 الرباعي الأقطاب .

و في بعض اللوحات يمر التيار الكهربائي أولاً إلى ملف L1 أو أكثر و مهمة الملف أو الملفات امتصاص أي شرارات موجودة في التيار الكهربائي .

ثم يمر التيار الكهربائي إلى عدة مكثفات تقوم بتنعيم التيار الكهربائي.

يدخل التيار الكهربائي بعد ذلك إلى مسرب D Drain موسيفيت تغذية المعالج الرئيسي .

يخرج التيار الكهربائي من مصدر S Source موسيفيت التغذية الرئيسي ليدخل إلى مسرب D موسيفيت ثانوي .

و هذا الموسيفيت الثاني عبارة عن موسيفيت حماية حيث يكون مصدره S متصلاً بأرضي اللوحة الأم حتى يقوم بتسرب الجهد الزائد إلى أرضي اللوحة الأم.

يخرج الجهد النظامي من مصدر الموسيفيت الأول و يمر إلى ملفٍ ثاني يقوم بامتصاص أي شرارات في التيار الكهربائي ثم يمر التيار الكهربائي عبر عدة مكثفات تقوم بتنعيم التيار الكهربائي .


عند تشغيل الكمبيوتر يتولى موسيفيت مستقل إعطاء أمر التشغيل لمعالج الكمبيوتر CPU و بدوره فإن المعالج يطلب من دائرة التحكم المدمجة VRM أن تمدّه بما يحتاج إليه من طاقة .


تكون دائرة التغذية المدمجة متصلةً مع كلٍ من بوابة موسيفيت التغذية الرئيسي G Gate و بوابة موسيفيت الحماية الثانوي . حيث تقوم دائرة التحكم المدمجة بإرسال نبضة التحكم إلى بوابتي هذين الموسيفيتين ليتوليا تشغيل المعالج و إمداده بالتغذية اللازمة.


قبل دخول التيار الكهربائي القادم من موسيفيتات التغذية إلى المعالج فإنه يمر إلى ملفٍ واحد أو أكثر لتقوم بامتصاص شرارات الجهد كما يمر التيار الكهربائي إلى عدة مكثفاتٍ نهائية تقوم بتنعيم التيار الكهربائي .

علماً أننا لا نجد هذا التتابع بحذافيره في جميع اللوحات الأم فهناك شركات لا تضع ملفاتٍ لامتصاص الشرر و الصدمة في لوحاتها و هناك شركاتٍ تضع في لوحاتها موسيفيتي حماية اثنين بدلاً من موسيفيت حماية واحد , و كما ذكرت سابقاً فإن موسيفيتات الحماية تقوم بتبديد الجهد الزائد في أرضي الدارة.

و هناك لوحاتٍ أم لا تحوي دائرة تغذية مدمجة VRM و إنما تحوي قائد موسيفيتات (موسيفيت درايفر) يتولى التحكم بمسيفيتات التغذية.

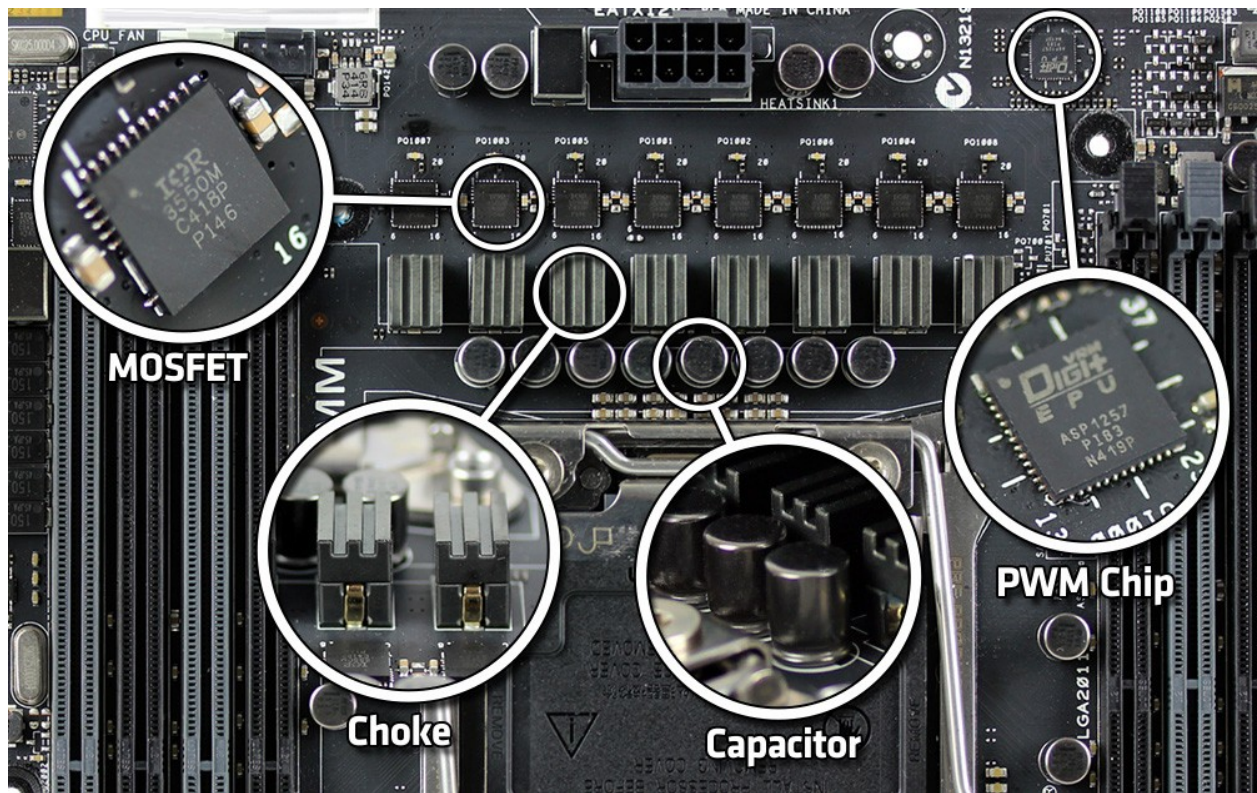

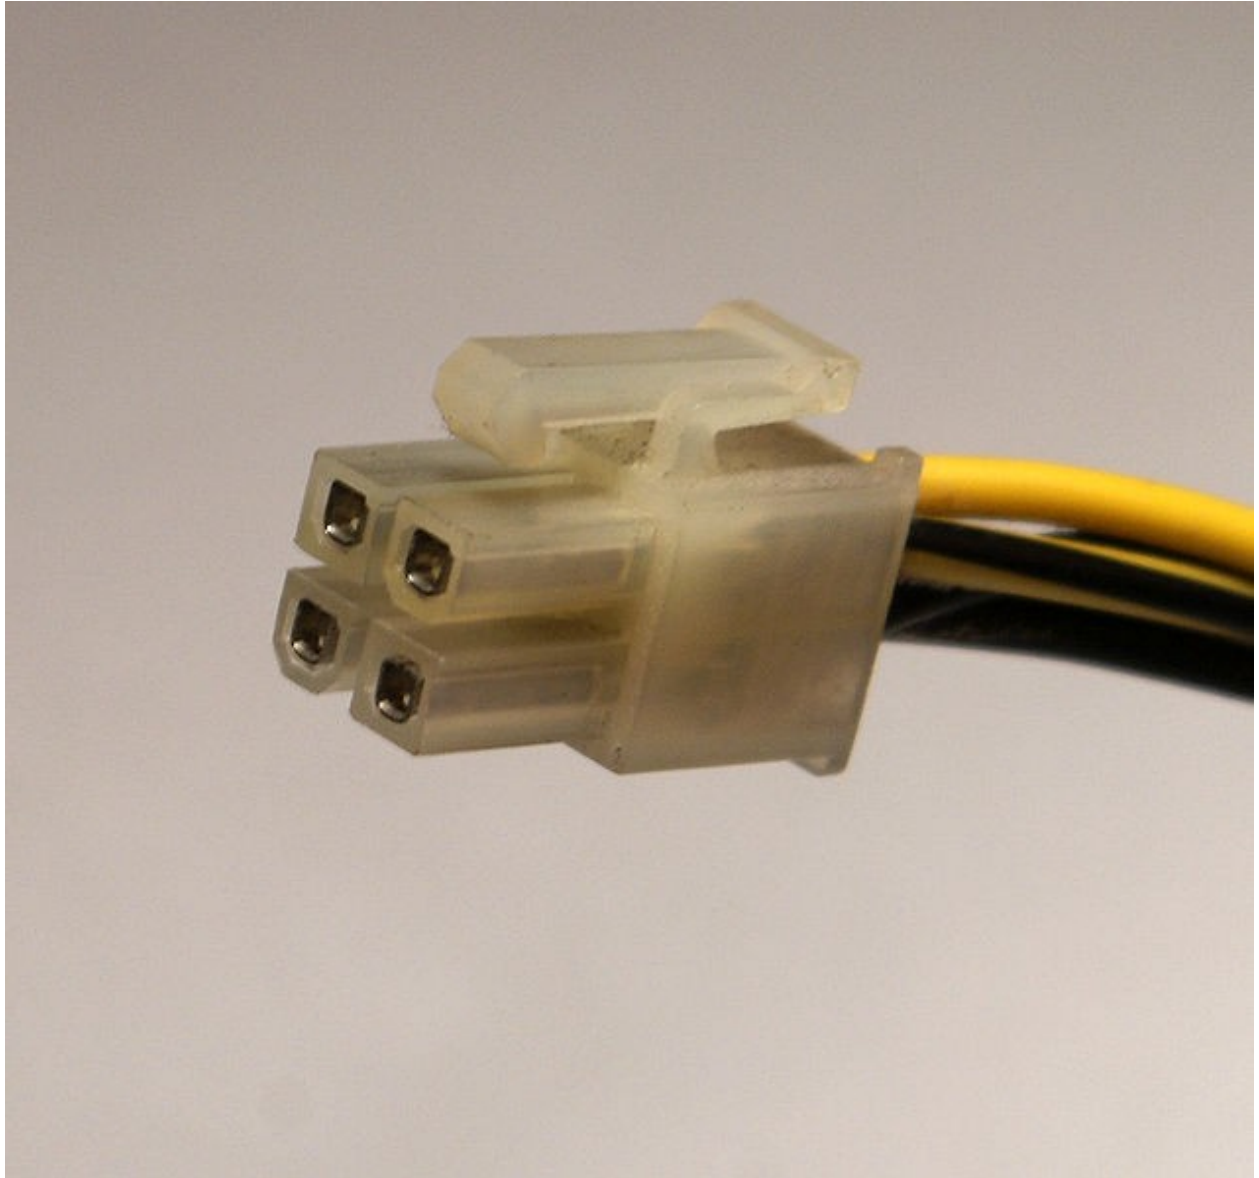

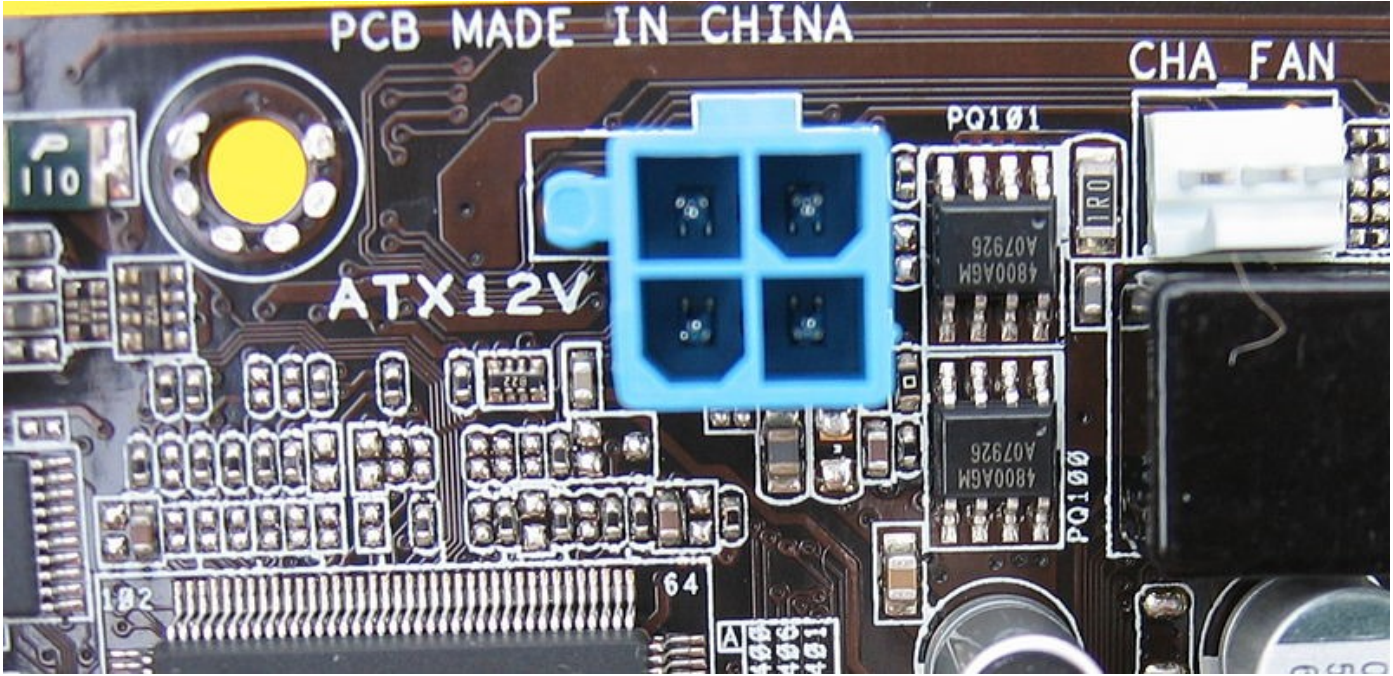

تتبع سير جهد تغذية المعالج على اللوحة الأم (عملي) :

تحديد المآخذ الموجب من مأخذ تغذية المعالج الرباعية ATX 12 :

يتم هذا الاختبار دون وصل أي تغذية كهربائية للوحة الأم.

نضبط المقياس على وضعية الصغير.

نضع سالب المقياس على أي نقطة أرضي على اللوحة الأم (معظم الأجزاء المعدنية على اللوحة الأم هي نقاط أرضية).

نلمس بموجب المقياس المآخذ الأربعة الموجودة في وصلة ATX12 الرباعية على اللوحة الأم على التتابع واحداً بعد واحد و نراقب ردة فعل مقياس المالتيميتر .

الآن سيطلق المقياس صفيراً بين أرضي اللوحة و بين مأخذ الأرضي في وصلة ATX12 إي تي إكس , لماذا؟

لأن هنالك اتصال بين المآخذ الأرضية في وصلة إي تي إكس و بين أرضي اللوحة الأم.

المأخذ الذي لا يصدر المقياس صفيراً بينه و بين أرضي اللوحة الأم هو المآخذ الموجب في مأخذ إي تي إكس .

لماذا؟

لأنه في اللوحة السليمة لا يجب أن يكون هنالك أي اتصال بين أرضي اللوحة الأم و بين القطب الموجب في وصلة إي تي إكس.


□ و هكذا نكون قد تمكنا من تحديد القطب الموجب في وصلة إي تي إكس .

□ الآن نقوم بالبحث عن موسيفيت التغذية الرئيسي.

بما أن هنالك اتصال ما بين موجب وصلة إي تي إكس الرباعية و بين مسرب Drain الموسيفيت الرئيسي , أضع أحد قطبي المقياس على القطب الموجب في وصلة إي تي إكس الذي سبق لي أن تمكنت من تحديده.

المس بقطب المقياس الآخر أطراف الموسيفيتات لأعثر على الموسيفيت الذي هنالك اتصال بينه و بين القطب الموجب في وصلة إي تي إكس .

سيصدر المقياس صغيراً بين موجب وصلة إي تي إكس و بين مسرب D موسيفيت التغذية الرئيسي.

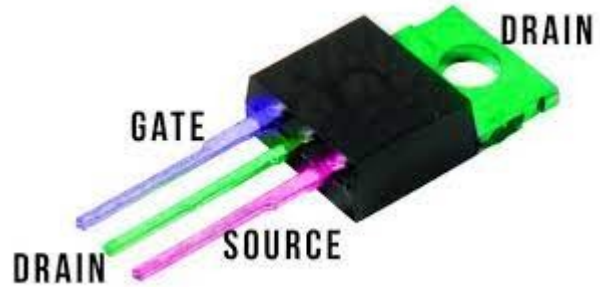

العثور على دائرة التحكم المدمجة التي تتحكم بالموسيفيت الرئيسي:

بعد أن تمكنا من العثور على موسيفيت التغذية الرئيسي نضع أحد قطبي المقياس على بوابة G Gate الموسيفيت , وهي الرجل التي يتلقى من خلالها الموسيفيت الأوامر من دائرة التحكم المدمجة حتى يقوم بتمرير مقدار معين من التغذية إلى المعالج.

الآن أقوم بتمرير قطب المقياس الثاني على أرجل دائرة التغذية المختلفة و انتبه إلى أن رجل دائرة التغذية التي سيصدر المقياس صغيراً بينها و بين بوابة الموسيفيت هي الرجل التي تصدر دائرة التحكم المدمجة من خلالها أوامرها لموسيفيت تغذية المعالج.

في حال كنت لا أعرف أي دائرة من الدارات المدمجة الموجودة على اللوحة الأم هي الدارة التي تتحكم بتغذية المعالج أقوم بتمرير مجس المقياس على جميع أرجل الدارات المدمجة الموجودة على اللوحة الأم و خصوصاً تلك القريبة من المعالج و أنتبه إلى أن الدارة التي سيصدر المقياس صغيراً بين أحد أرجلها و بين موسيفيت تغذية المعالج الرئيسي هي الدارة المدمجة التي تتحكم بتغذية المعالج .

لا تصلح هذه العملية مع اللوحات التالفة و اللوحات التي بها دائرة قصر (شورت) لأن الأرضي في تلك اللوحات يكون متصلاً مع الموجب.

□ يقوم الخط الموجب في كابل إي تي إكس ATX12 الرباعي الخاص بتغذية المعالج بتمرير جهد قدره 12V .

بطارية هاتف سامسونغ:

لبطارية السامسونغ ثلاثة أقطاب : سالب و موجب و قطب تعريف البطارية PSI و الذي غالباً ما يكون القطب الأوسط في بطارية السامسونغ. يمكن تشغيل الهواتف المحمولة عن طريق مزود الطاقة POWER SUPPLY حيث يتطلب تشغيل الهاتف المحمول نحو 3.7V فولت . يمكن استخدام مزود الطاقة (الباور سيلاي) في اكتشاف عطل الشحن الوهمي في الهاتف . إذا قمنا بوصل مزود الطاقة (الباور سيلاي) بالهاتف المحمول و لم تظهر أثناء شحن الهاتف على شاشة مزود الطاقة قراءة تدل على أن الهاتف يستهلك أمبير فإن ذلك يعني بأن هنالك مشكلة " شحن وهمي " في هذا الهاتف المحمول.

الشحن الوهمي : ظهور إشارة الشحن على شاشة الهاتف المحمول دون أن يقوم الهاتف المحمول بالشحن بشكل حقيقي.

اكتشاف وجود تسريب في لوحة الهاتف المحمول باستخدام مزود الطاقة (الباواري سبلاي):

نصل اللوحة الأم للهاتف المحمول بمزود الطاقة (الباواري سبلاي).

في حال كانت لوحة الهاتف سليمة يجب أن لا تظهر أي قراءة على شاشة مزود الطاقة تدل على وجود استهلاك (أمبير) طالما أننا لم نضغط على زر تشغيل الهاتف المحمول .

إذا ظهرت على شاشة مزود الطاقة قراءة تدل على وجود استهلاك (سحب أمبير) دون أن نقوم بالضغط على زر تشغيل الهاتف المحمول فإن هذا يعني بأن هنالك تسريب في اللوحة الأم للهاتف المحمول.

كيف نصل اللوحة الأم للهاتف المحمول بمزود الطاقة:
تحتوي اللوحة الأم في طرفها على ثلاثة موصلات و هي:
قطب موجب -قطب تعريف البطارية PSI - قطب سالب.
نصل موجب مزود الطاقة بموجب اللوحة الأم الخاصة بالهاتف و نصل سالب مزود الطاقة بسالب اللوحة الأم الخاصة بالهاتف.

في حال وجود دائرة قصر (شورت) في عنصر ما أو دائرة ما متصلة بمزود الطاقة فإن مزود الطاقة غالباً ما يطلق صغيراً , ومن الممكن أن يقوم بقطع التيار الكهربائي كذلك عن تلك الدائرة المقصورة.

و يمكن أن يطلق مزود الطاقة صغيراً في حال ما إذا تم ضبط الجهد في مزود الطاقة على قيمة أعلى من القيمة المناسبة لذلك العنصر أو تلك الدائرة المرتبطة بمزود الطاقة.

عندما نصل مزود الطاقة بلوحة أم أو بدارة إلكترونية مقصورة يمكننا اكتشاف موقع دائرة القصر (الشورت) من خلال تحسس عناصر تلك اللوحة بالسد أو بطرف اللسان حيث يحدث ارتفاع غير طبيعي في العنصر المقصور.

تغذية ذواكر رام في الكمبيوتر و اللابتوب

في حال فشل إقلاع الكمبيوتر المكتبي أو اللابتوب نقوم بالتأكد من وصول جهد تغذية مناسب لذاكرة رام .

التأكد من وصول جهد تغذية مناسب لذاكرة رام:

نقوم بقياس الأقطاب النحاسية الموجودة في منفذ تركيب ذاكرة رام لأن أحد تلك الأقطاب تؤمن تغذية ذاكرة رام.

قياس موسيفيت تغذية دائرة رام في اللابتوب :

يتلقى موسيفيت تغذية ذاكرة رام الجهد الكهربائي من مسربه D Drain

أي أن مسرب الموسيفيت هو قطب الدخل فيه .

ثم يقوم الموسيفيت بتغذية ذاكرة رام من خلال مخرجه أي من خلال قطب المصدر S Source .

هنالك اتصالاً مباشراً ما بين مصدر موسيفيت تغذية ذاكرة رام و بين أحد أطراف ذاكرة رام وهو مدخل تغذية ذاكرة رام.

عندما نصل الشاحن إلى اللابتوب دون أن نقوم بتشغيل اللابتوب فيجب عندها أن يكون خرج موسيفيت تغذية رام صفر .

إذا كان هنالك خرج لموسيفيت تغذية رام في وضعية عدم التشغيل فإن ذلك يعني بأن الموسيفيت يقوم بتسريب التيار الكهربائي و يتوجب القيام بتبديله.

في حال عدم عمل اللابتوب يجب أن يكون دخل موسيفيت تغذية ذاكرة رام في اللابتوب 5V على مسرب الموسيفيت Drain.

في حال عدم وجود جهد 5v على مسرب الموسيفيت D Drain فإن ذلك يعني بأن هنالك خلل في دارة تغذية ذاكرة رام و أن ذلك الخلل موجود ما قبل الموسيفيت.

في حال عدم تشغيل اللابتوب يجب أن يكون خرج الموسيفيت على قطب المصدر S Source صفر فولت.

في حال كان هنالك جهد على مصدر الموسيفيت S في وضعية عدم التشغيل فإن ذلك يعني بأن الموسيفيت تالف.

متى نستخدم ترانزستور سالب N-P-N و متى نستخدم ترانزستور موجب P-N-P في الدارة؟




لكل دائرة الكترونية أو كهربائية أرضي Earth-Ground و أرضي الدارة ليس هو الخط السالب وليس دائماً خط سالب فأرضي الدارة يمكن أن يكون سالباً و يمكن في حالات نادرة أن يكون موجباً و ليس من الضرورة أن يكون أرضي الدارة سالباً بشكل دائم.

إن أرضي الدارة هو الخط الذي يجمع جميع الأطراف السالبة مع بعضها البعض غير أنه من الممكن في بعض الحالات أن يكون أرضي الدارة عبارة عن تجمع لجميع الأطراف الموجبة مع بعضها البعض .

و نظراً لأن أرضي الدارة غالباً ما يكون خطاً سالباً فإن الترانزستورات السالبة NPN تكون أكثر استخداماً من الترانزستورات الموجبة P-N-P .

يتم وصل باعث E الترانزستور مع الأرضي في الدارات التي يكون الأرضي فيها سالباً .

و في حال كان أرضي الدارة موجباً , وهي حالة نادرة الحدوث, فإننا نستخدم ترانزستور موجب P-N-P.

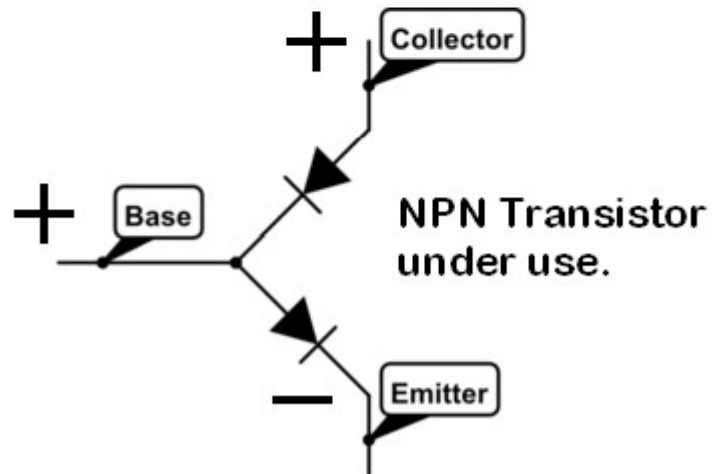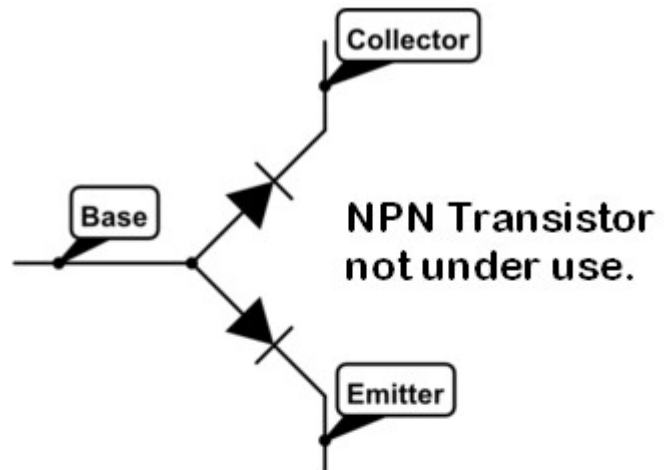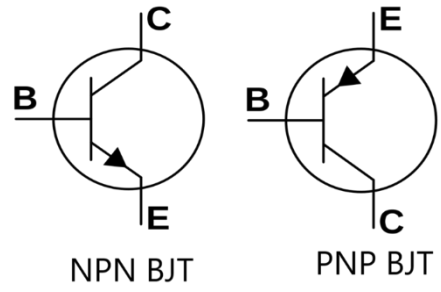



تمثل بوابة الموسيفيت Gate في عملها قاعدة Base الترانزستور ثنائي القطبية.
يمثل مسرب Drain الموسيفيت في عمله المجمع collector في
الترانستور الثنائي القطبية.
يمثل مصدر الموسيفيت Source في عمله باعث أو مشع emitter الترانزستور
الثنائي القطبية.

الاختلاف بين الترانزستور و الموسيفيت

يقوم الترانزستور بتمرير التيار الكهربائي عندما يصل جهد ثابت إلى قاعدته Base
بينما يقوم الموسيفيت بتمرير التيار الكهربائي بمجرد أن نمرر نبضة تحكم قصيرة و
ضئيلة إلى بوابته Gate مثل تلك النبضة التي يصدرها جهاز التحكم عن بعد.

صيانة أجهزة حماية البراد:

يتألف جهاز حماية البراد من ريليه (كتاوت) و مكثف سيراميكي بني اللون (شوكولاتة) و مكثف كيميائي و دارة متكاملة IC و دايود زينار و عدة دايودات و مكونات أخرى.

يجب أن يكون الجهد عند دايود الزينار 24V فولت و إذا كان الجهد أقل من هذه القيمة نقوم بتبديله.

في حال وجود صوت أزيز نقوم بتبديل المكثف الكيميائي مع مراعاة القطبية عند تركيب مكثف جديد.



إضاءة جميع أنوار جهاز الحماية في وقت واحد يعني بأن العطل في الدارة المدمجة IC .

إذا كان الجهاز يعمل و لكنه لا يقوم بتخريج أي تيار كهربائي فهذا يعني بأن العطل غالباً ما يكون في الريليه (الكتاوت) .

في حال عدم إضاءة أي مصباح نقوم بتفحص المكثف السيراميكي و الدايودات.

ملاحظة : في حمايات البراد يكون الضوء الأخضر (ضوء التيار الطبيعي) متصلاً على التوالي (التسلسل) مع الريليه .

Mains Over Voltage Protection With Hysteresis

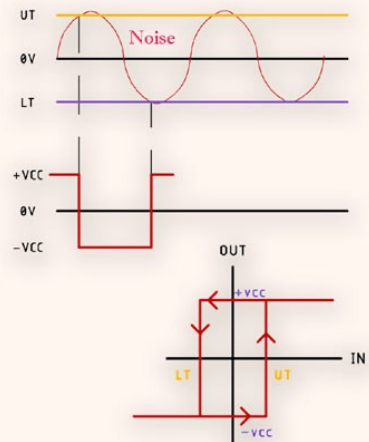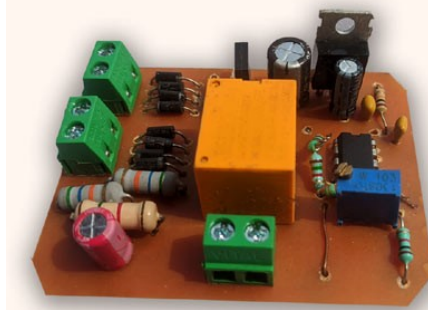

كريستالات التوقيت على اللوحة الأم

رمز الكريستالة X أو Y أو YX .

غالباً ما تكون كريستالات التوقيت ذات غلافٍ معدني .

كريستالة التوقيت و التاريخ Date & Time: يبلغ ترددها 32 KHZ كيلو هرتز و هي الكريستالة التي نجدها داخل الساعات الرقمية حيث تكون على شكل اسطوانة معدنية صغيرة.

4 Key Questions to Select The Perfect Oscillator







أعراض تلف كريستالة التوقيت و التاريخ :

عدم إقلاع اللوحة الأم (اللوحة الأم قاطعة باوار) .

للتأكد من أن هذه الكريستالة هي سبب فشل إقلاع اللوحة الأم نصنع دائرة قصر (شورت) بين قطبي الكريستالة و ذلك بأن نصل بين قطبي هذه الكريستالة بأداة معدنية , ثم نقوم بتشغيل اللوحة الأم و في حال إقلاع اللوحة الأم فإن ذلك يعني بأن الكريستالة هي السبب و عندها يتوجب استبدالها و عدم الاكتفاء بصنع دائرة قصر (جسر أو قنطرة) بين قطبي الكريستالة لأن ذلك يمكن أن يؤدي دائرة الإدخال و الإخراج المدمجة I/O IC و دائرة الجسر الجنوبي.

كريستالة توليد إشارة الساعة : Clock generator :

يتراوح تردد هذه الكريستالة ما بين 13 و 14khz كيلو هرتز.

تتوضع هذه الكريستالة بجانب دائرة توليد إشارة الساعة المدمجة clock generator IC .

كريستالة شبكة LAN :
يبلغ ترددتها 25KHZ كيلو هرتز.
كريستالة الصوت : و يبلغ ترددتها 24 KHZ كيلو هرتز.

اختبار الكريستالة :
اضبط المقياس على وضعية الصغير.
أضع قطبي المقياس على قطبي الكريستالة.
إذا أصدر المقياس صغيراً فإن ذلك يعني بأن الكريستالة تالفة .
إذا ظهرت على شاشة المقياس قراءة فإن ذلك يعني بأن الكريستالة سليمة.
في حال لم تظهر أي قراءة على شاشة المقياس فإن هذا يعني بأن الكريستالة تالفة.

كريستالة التوقيت و التزامن في الهواتف الذكية:
أعراض عطل كريستالة التوقيت في الهواتف الذكية:
عدم إقلاع الجهاز.
إقلاع الهاتف مع عدم تمكنه من الشحن.
إقلاع الهاتف مع ظهور رسالة خطأ SMPL .
بطئ الرسومات التي تظهر على الشاشة و ثقلها.
بطئ و تثاقل الرسومات التي تظهر تقدم وسير عملية شحن البطارية.
بطئ استجابة الهاتف.

الترياك Triac

شكل الترياك : غالبا ما يكون الترياك على شكل قطعة مربعة الشكل سوداء اللون ذات ثلاثة أطراف أو ثلاثة أرجل مع وجود صفيحة تبريد معدنية سوداء تحوي ثقباً واحداً (مثل شكل الترانزستور) .

للترياك كما ذكرت سابقاً ثلاثة أطراف وهي :

Mt1 mt2 و بوابة Gate .


يعمل الترياك بعد تلقيه نبضة تحكم حيث تدخل هذه النبضة إلى الترياك من خلال بوابته G .

عندما تتلقى بوابة الترياك نبضة تحكم يحصل اتصالاً ما بين طرفي الترياك الآخرين Mt1 و mt2 فيقوم الترياك بتوصيل التيار الكهربائي , أما في الحالات الاعتيادية , أي عندما لا تصل نبضة تحكم إلى بوابة الترياك فيجب أن لا يكون هنالك أي اتصال بين طرفي الترياك الآخرين.

لا يمكن فحص الترياك بمقياس المألتي ميتار لأن تيار المألتي ميتار أقل من أن يحث الترياك على العمل.

يعمل الترياك كمفتاح كهربائي حيث يسمح بمرور التيار الكهربائي بين دخله و خرجه فبمجرد أن يتلقى نبضة تحكم ذات قيمة مناسبة على بوابته يحصل اتصال بين قطبيه الآخرين مما يؤدي إلى مرور التيار الكهربائي و تشغيل العنصر الذي نريد التحكم به.

لا يقطع الترياك التيار الكهربائي عند توقف وصول نبضات التحكم على بوابته , بمعنى أن الترياك بمجرد أن يتلقى نبضة تحكم على بوابته فإنه يسمح للتيار الكهربائي بالمرور و يبقى التيار في حالة مرور حتى بعد زوال نبضة التحكم.

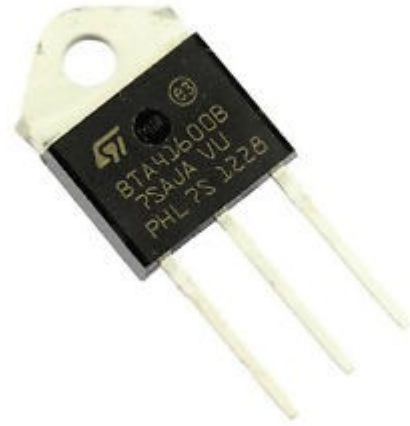

الاختلاف بين الترانزستور العادي و الموسيقيت ترانزستور :

القاعدة B Base في الترانزستور العادي تعادل البوابة G Gate في الموسيقيت .

المجمع في الترانزستور C Collector يعادل المسرب D Drain في الموسيقيت.

الباعث أو المشع E Emitter في الترانزستور يعادل المصدر S Source في الموسيقيت.

ترانزستور 13006 - ترانزستور ثلاثة عشر ألف و ستة:


أطرافه BCD قاعدة-مجمع=مسرب من اليسار إلى اليمين.

بخلاف ما هو معهود فإن قاعدة هذا الترانزستور تتوضع في أقصى اليسار و ليس في المنتصف.

هذا الترانزستور هو ترانزستور طاقة يستخدم في مصابيح التوفير العالية القدرة .


يتراوح جهد هذا الترانزستور ما بين 300 و 400V فولت .

يصل خرج هذا الترانزستور إلى 4A أمبير و تصل قدرته إلى 75W وات.

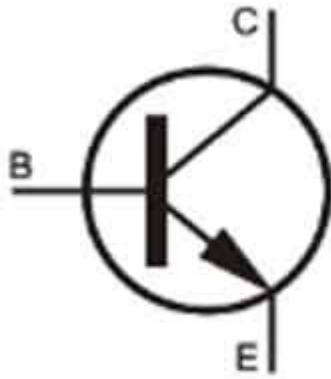




AMPLIFICADOR

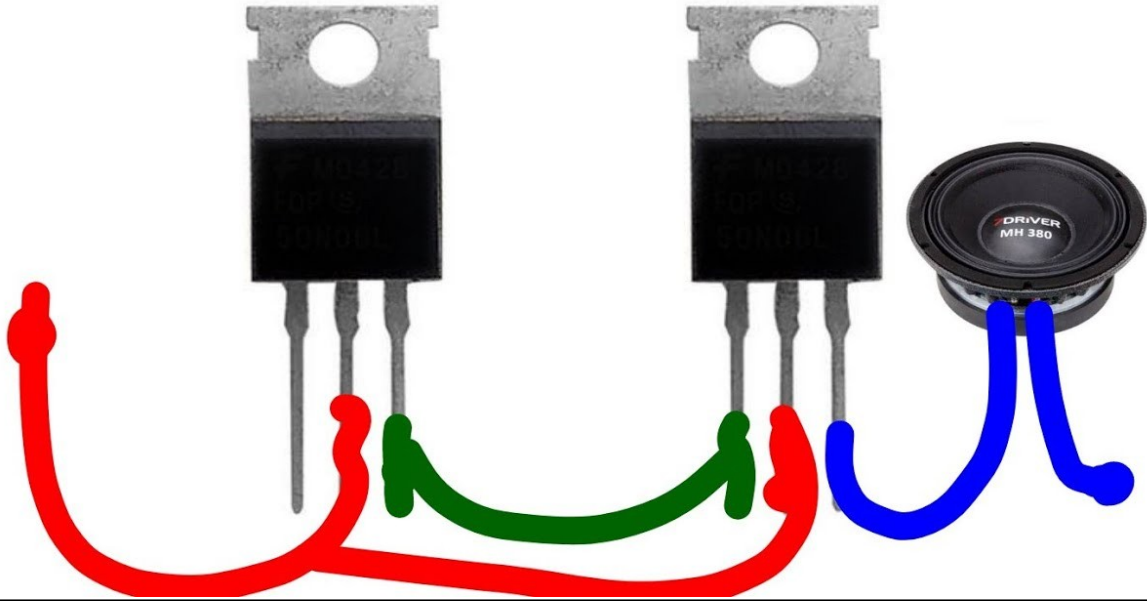

يعتمد مزود الطاقة (الباور سبلاي) Power supply في عمله علي ترانزستور مثل الترانزستور 2N3055 حيث نجد غلاف هذا الترانزستور نافراً خارج غطاء مزود الطاقة الخلفي وذلك لتأمين تبريده.
يوصف هذا الترانزستور بأنه منظم جهد بسيط.


el-component.com

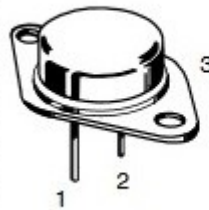

2N3055 pinout

1. Base
2. Emitter
3. Collector

Colector

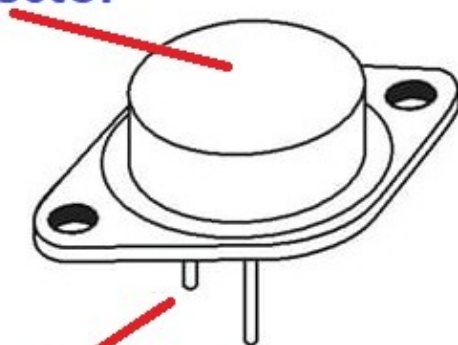


Base


Emisor

Colector

Base

Emisor


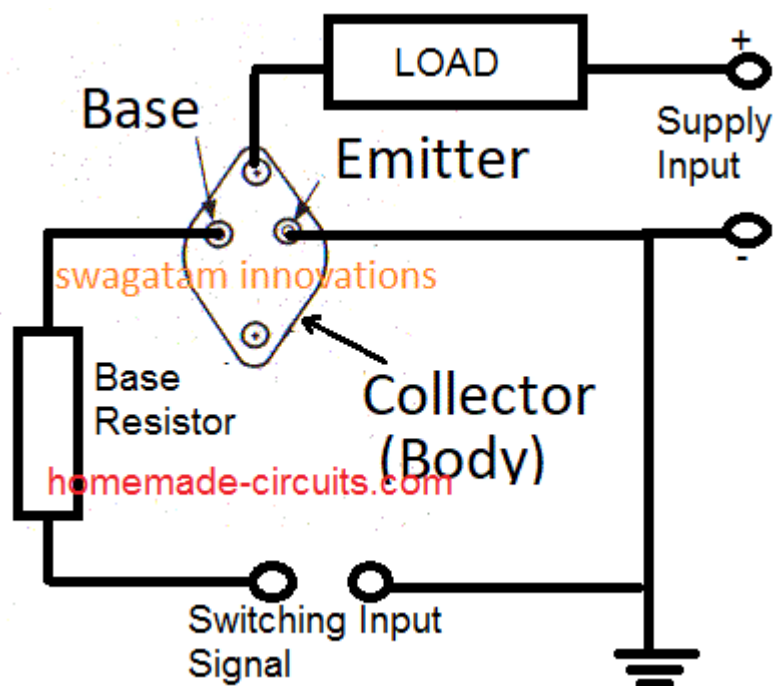


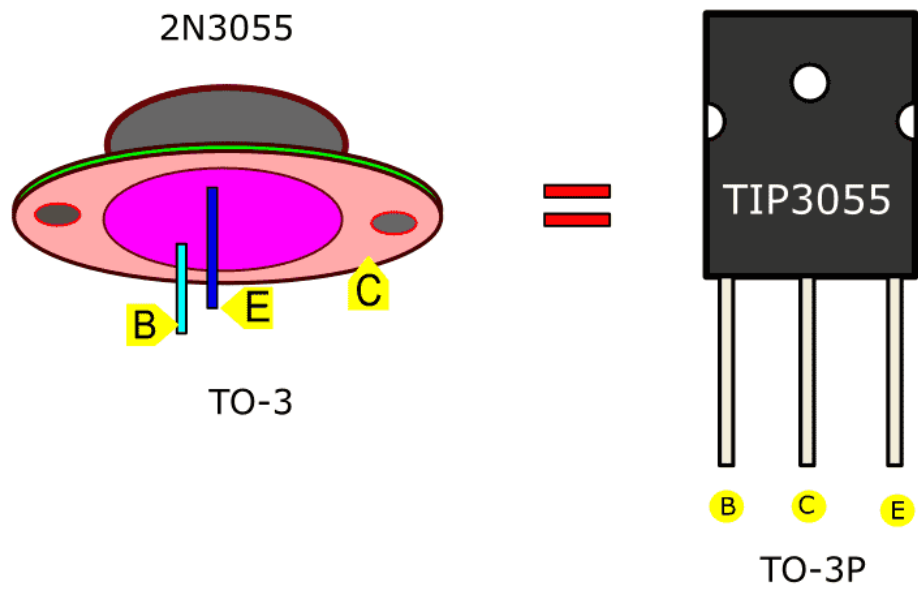

ElecCircuit.com



Simple Voltage Regulator

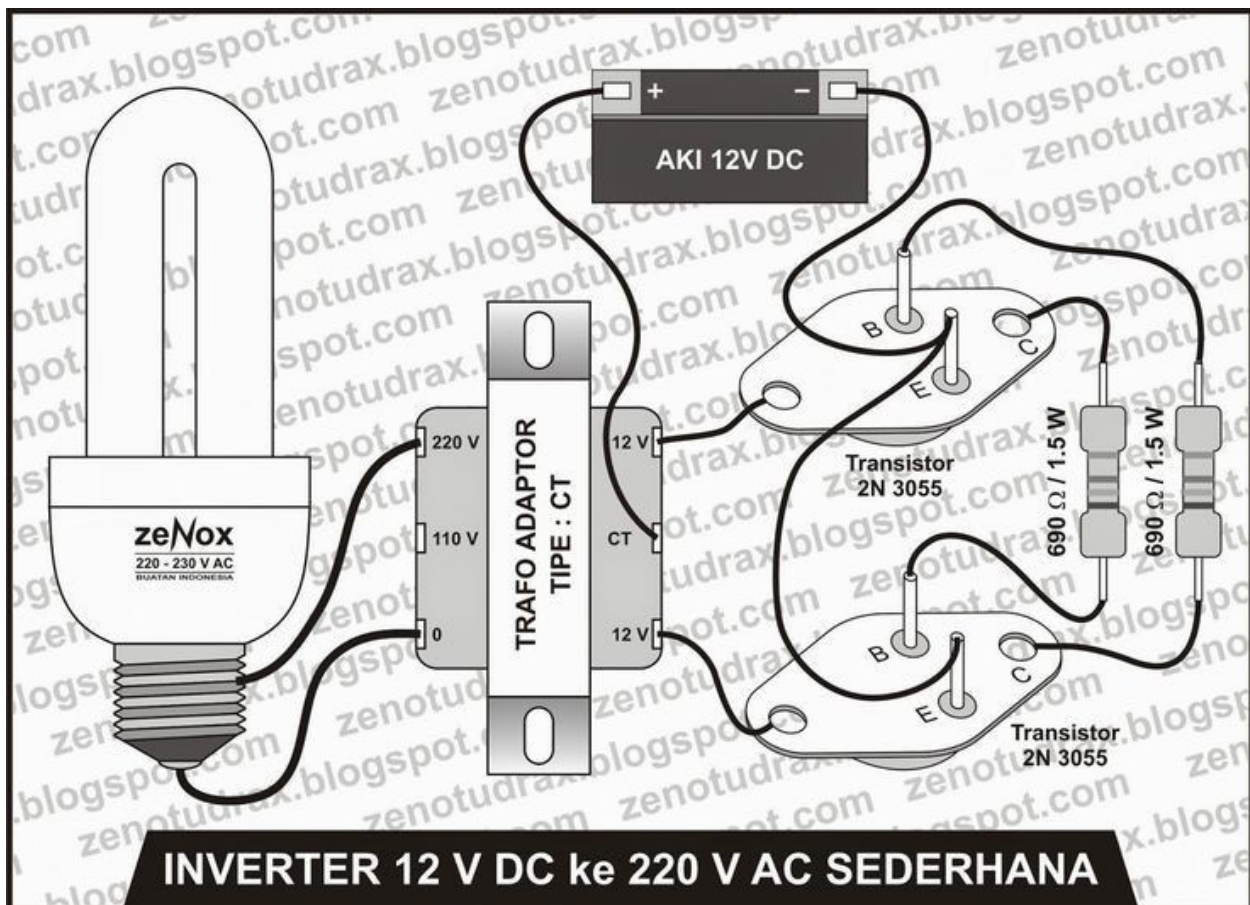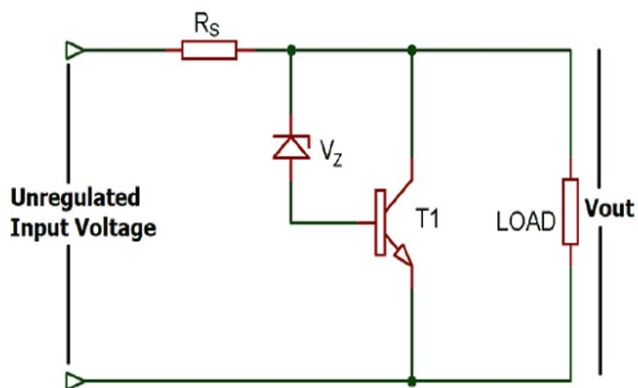


يمكن تعويض دارة خفض الجهد بوصل ثلاثة منظمات جهد على التوالي (التسلسل)


لماذا نستخدم عدة منظمات جهد متصلة مع بعضها على التوالي (التسلسل) بدلاً من استخدام منظم جهد واحد يقوم بخفض الجهد دفعةً واحدة؟

لأن منظم الجهد يقوم بخفض الجهد عن طريق تبديد الجهد الزائد على شكل حرارة فإذا استخدمنا منظم جهد واحد فقط فإنه سيتوجب عليه أن يقوم بتبديد قدر كبير جداً من الجهد على شكل حرارة مما سيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته بشكل كبير وهو الأمر الذي سيؤثر عليه بشكل سلبي و على العناصر المجاورة له .

أما إذا قمنا بوصل عدة منظمات جهد على التوالي (التسلسل) مع بعضها البعض فإن كلاً منها سيقوم بخفض عدة فولتات فقط و بالتالي فإنه سيقوم بتبديد قدر ضئيل فقط من الحرارة .

VERG = Voltage Regulator اختصار منظم الجهد هو

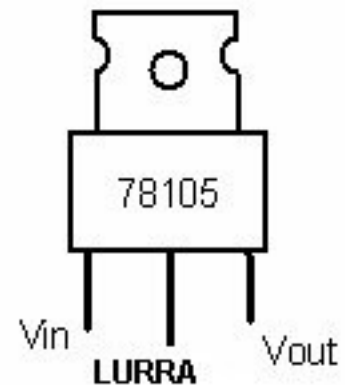

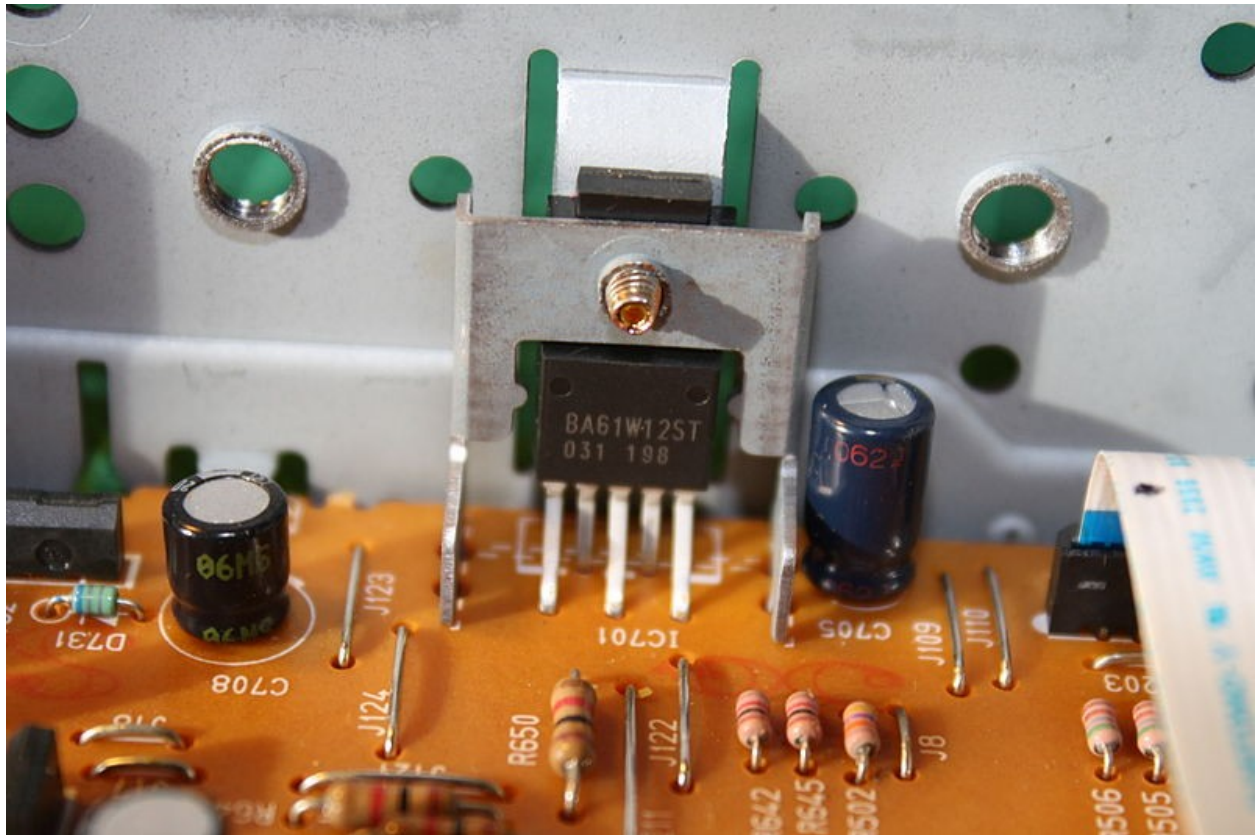

تحديد منظمات الجهد و التعرف عليها:

اضبط المقياس على وضعية 20 V فولت مستمر.

ضع مسبار المقياس السالب (الأسود) على أية نقطة أرضية على الدارة (مدخل ابرة الريسيفر مثلاً أو أي جزء معدني على الدارة).

صل التيار الكهربائي إلى الدارة.

قم بقياس الجهد الداخل إلى العنصر الذي تعتقد بأنه منظمٌ خافضٌ أو رافعٌ للجهد .

قم بقياس الجهد الخارج من ذلك العنصر .

طبعاً هذا الأمر يتم عن طريق لمس مدخل و مخرج هذا العنصر بمجس المقياس الموجب (الأحمر)

إذا وجدت تبايناً (اختلافاً) واضحاً بين جهد الدخل و جهد الخرج فإن هذا يعني بأن هذا العنصر هو منظم جهد أو موسيفيت.

الموسيفيت هو عبارة عن منظم جهد كذلك و لكنه منظم جهد ذكي و معقد يقوم بتأمين تغذية متغيرة وفقاً لمتطلبات العنصر الذي يقوم بتغذيته و لهذا السبب تستخدم الموسفيتات في تنظيم تغذية المعالجات و ذواكر رام و ما إلى ذلك من المكونات ذات المتطلبات المتغيرة من التغذية .

يتم التحكم بالموسيفيت ترانزستور عن طريق إرسال نبضة أو إشارة كهربائية إلى بوابته Gate G و غالباً ما تتولى هذه المهمة دائرة مدمجة IC (دائرة تحكم مدمجة) و عندها تكون بوابة الموسيفيت G متصلة مع دائرة التحكم المدمجة تلك. توصيل الموسفيت ترانزستور :

مسرب الموسيفيت D Drain : هو مدخل الجهد و يكون متصلاً مع مصدر الطاقة الكهربائية.

بوابة الموسيفيت G: هي قطب التحكم بالموسيفيت و غالباً ما تكون متصلة مع دائرة متكاملة تتولى التحكم بالموسيفيت ليقوم بتخريج الجهد الكهربائي اللازم لتغذية عنصر ما .


مصدر الموسيفيت S : هو مخرج الموسيفيت و هذا القطب يؤمن تغذية عنصر ما بالجهد الكهربائي و لذلك فإنه يكون متصلاً بالعنصر الذي يقوم الموسيفيت ترانزستور بتغذيته.

ملاحظة :

وفقاً لنمط الموسيفيت (ما إذا كان ذو قناة سالبة أو موجبة) يمكن أن تكون الصورة معكوسة حيث أنه من الممكن أن نجد موسفيتات مدخلها المصدر أي أن التيار الكهربائي يدخل إليها عن طريق المصدر, و مخرجها المسرب أي أنها تكون متصلة بالمكون الذي تقوم بتغذيته عن طريق المسرب.

إن جهد التحكم الذي تطبقه دائرة التحكم المدمجة على بوابة الموسيفيت G هو الذي يحدد مقدار الجهد الذي سيقوم الموسيفيت بتخريجه من المخرج (الذي غالباً ما يكون المصدر).

The metal-oxide-semiconductor field-effect transistor (MOSFET)

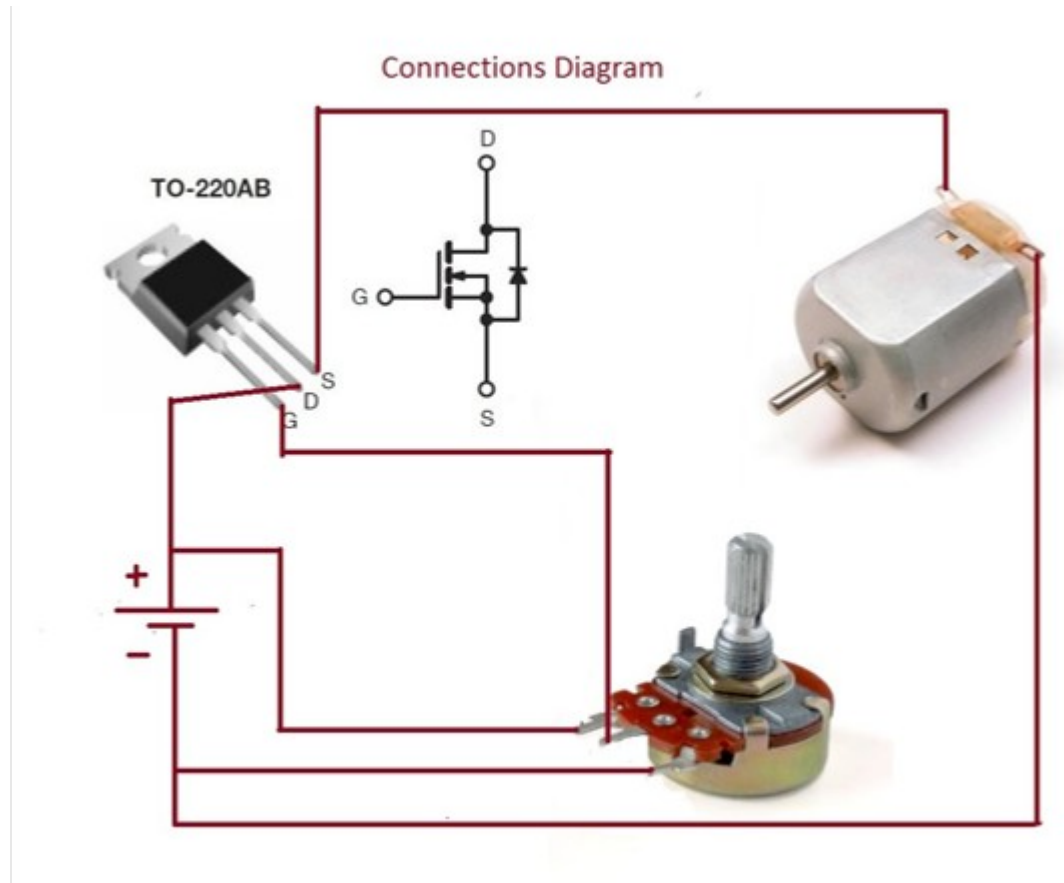

اختبار الترانزستور:

يجب أن يمرر الترانزستور التيار الكهربائي في اتجاه واحد فقط .

إذا مرر الترانزستور التيار الكهربائي في الاتجاهين فإن هذا يعني بأنه تالف.

نضبط المقياس على وضعية قياس الدايمود (وضعية الصغير).

نضع موجب المقياس على قاعدة الترانزستور.

ننقل سالب المقياس ما بين باعث الترانزستور E و مجمعه C .

نراقب شاشة المقياس.

نعكس الأقطاب :


نضع سالب المقياس على قاعدة الترانزستور B .

ننقل موجب المقياس ما بين باعث الترانزستور E و مجمعه .

نراقب شاشة المقياس.

في حال ما إذا مرر الترانزستور التيار الكهربائي في الاتجاهين : أي في حال ظهور قراءة على شاشة المقياس في كلا وضعي القياس السابقين فإن هذا يعني بأن الترانزستور تالف.

في حال ظهرت قراءة في وضع واحد فقط من وضعي القياس أي في حال مرر الترانزستور التيار الكهربائي في اتجاه واحد فقط فإن هذا يعني بأن الترانزستور سليم .

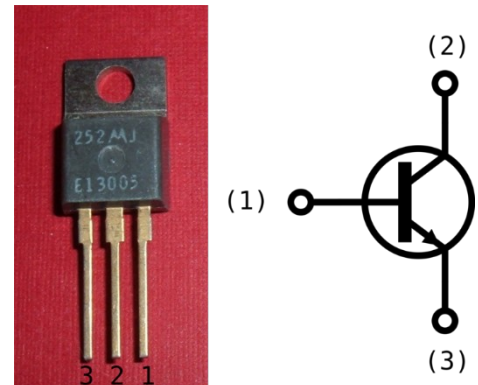

مستقبلات الأشعة تحت الحمراء

تكون مستقبلات الأشعة تحت الحمراء بأشكال و ألوان مختلفة و لكنها جميعاً تتميز بأن لها ثلاث أرجل و هي :

قطب موجب VCC+

قطب سالب أو قطب أرضي GND

قطب الإشارة (المخرج) Signal

يعمل مستقبل الأشعة تحت الحمراء على جهد كهربائي 3.3V فولت .

توصيل مستقبل الأشعة تحت الحمراء

نصل موجب مصدر تغذية قدره 3.3V فولت مع القطب الموجب لمستقبل الأشعة تحت الحمراء.

نصل القطب السالب لمصدر التغذية بالقطب السالب لمستقبل الإشارة تحت الحمراء.

و بهذا الشكل نكون قد أمانا تغذية مستقبل الأشعة تحت الحمراء.

و يبقى لدينا القطب الثالث لمستقبل الأشعة تحت الحمراء وهو قطب إخراج الإشارة Signal .

تجربة مستقبل الأشعة تحت الحمراء


نصل قطب الإشارة الخاص بمستقبل الأشعة تحت الحمراء بدايود أو ليد مضيء يعمل على جهد قدره 3.3V فولت .

نصل قطب الإشارة الخاص بمستقبل الأشعة تحت الحمراء بالقطب الموجب لليد الضوئي LED .

نصل القطب السالب لليد المضيء بالقطب السالب لمصدر التغذية الذي استخدمناه كذلك في تغذية مستقبل الأشعة تحت الحمراء.

الآن إذا وجهنا جهاز التحكم و ضغطنا أي زرٍ من أزراره فإن مستقبل الإشارة تحت الحمراء سيستقبل الأشعة تحت الحمراء الآتية من جهاز التحكم و سيقوم بتمرير الإشارة عن طريق قطب الإشارة Signal إلى الليد المضيء المتصل به و لذلك فإن الليد سيومض بالضوء.

أي أن الإشارة التي سيستقبلها مستقبل الأشعة تحت الحمراء من جهاز التحكم سيكون جهدها 3.3 فولت و هذه الإشارة ستكون كافية لكي يومض الليد .

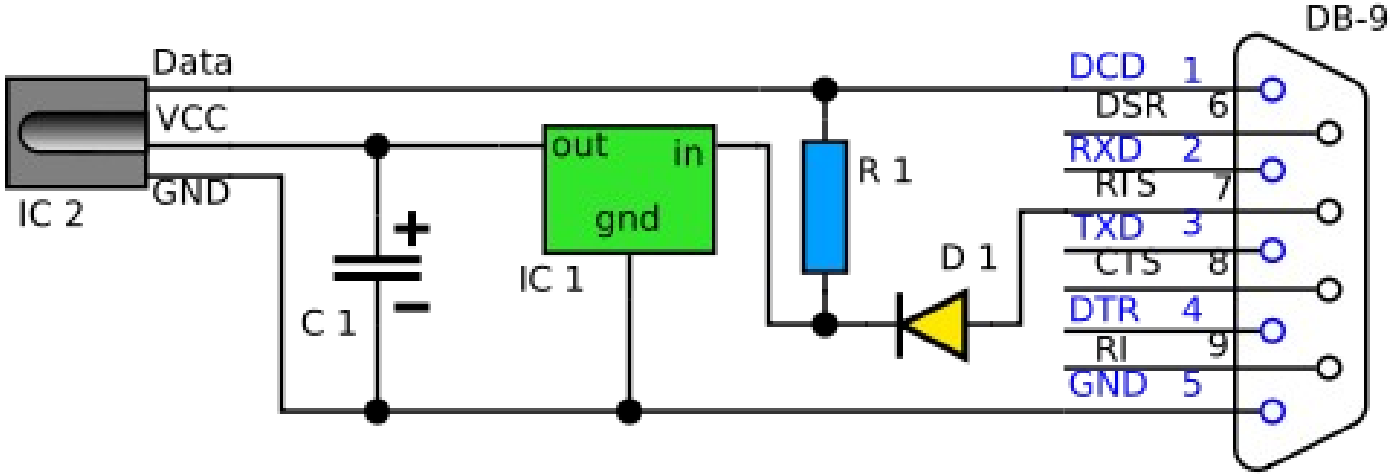

فحص اللوحات الأم التي يحدث فيها فشل إقلاع :

نصنع دائرة قصر (شورت) بين السلك الأخضر في كتلة تغذية الكمبيوتر (البوار) و بين أي سلك أسود من أسلاك البوار أي أننا نقوم ببساطة بوصل السلك الأخضر مع أي سلك أسود , وهذه العملية تجبر كتلة التغذية على العمل و تغذية اللوحة الأم (المازار بورد) بشكل إجباري.

نقوم بتحسس الدارات المدمجة IC الموجودة على اللوحة بحثاً عن دائرة مدمجة يحدث فيها ارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة .

الترانزستور في المعالج و الشاشة

يتألف المعالج من ملايين الترانزستورات الفائقة الصغر و الدقة , كما أن الشاشات الحديثة تحتوي على آلاف الترانزستورات التي تتحكم بتشكيل الصورة على الشاشة بطريقة مشابهة لطريقة تشغيل اللوحات الإعلانية .

يقوم كل ترانزستور بالتحكم بجزء معين على الشاشة .

ينتمي الترانزستور إلى طائفة الداودات.

للترانزستور نوعين :

PNP موجب-سالب-موجب

NPN سالب-موجب-سالب

للترانزستور ثلاثة أقطاب وهي EBC

E Emitter الباعث

B Base القاعدة

C Collector المجمع

يستخدم الترانزستور كعنصر تحكم في مقدار الجهد المار : يمكننا

الترانزستور من التحكم بجهد كبير من خلال إشارة تحكم ضئيلة.

للترانزستور ثلاثة أقطاب و هي :

مدخل الجهد و مخرج الجهد و قطب التحكم , و عن طريق قطب التحكم نستطيع التحكم في الجهد الخارج من الترانزستور.

يتم التحكم بالترانزستور من خلال قاعدته B و هو غالباً ما يكون القطب الأوسط في الترانزستور.

وصل الترانزستور في الدارة:

نصل الترانزستور على الخط الموجب في الدارة ما بين مصدر التغذية و العنصر أو المكون الذي نريد التحكم به.


نصل مصدر التغذية الكهربائية بمجمع الترانزستور C .


نصل مشع أو باعث الترانزستور E بموجب العنصر الذي نريد التحكم بتغذيته .

نقوم بالتحكم بخرج الترانزستور عن طريق تمرير نبضة كهربائية إلى قاعدة الترانزستور وهو القطب الأوسط من أقطاب الترانزستور .

كلما زدنا من شدة نبضة التحكم التي نقوم بتمريرها إلى قاعدة الترانزستور ازداد مقدار التيار الكهربائي الذي يمرره الترانزستور إلى العنصر الذي يقوم ذلك الترانزستور بالتحكم بتغذيته.

تحتاج بعض الترانزستورات إلى تمرير نبضة كهربائية سالبة إلى قاعدتها حتى تعمل بينما تتطلب ترانزستورات أخرى تمرير شحنة موجبة إلى قاعدتها حتى تعمل.

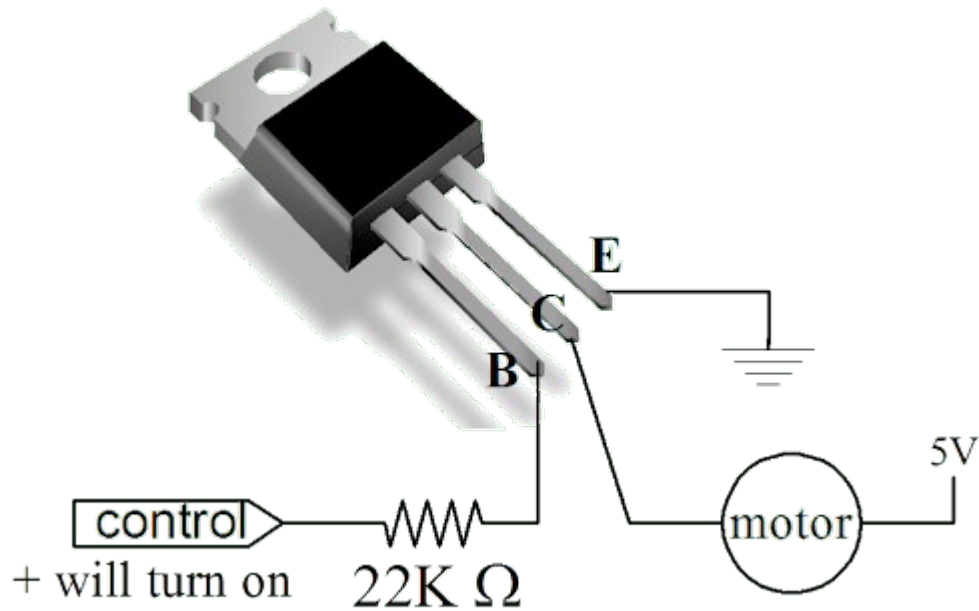

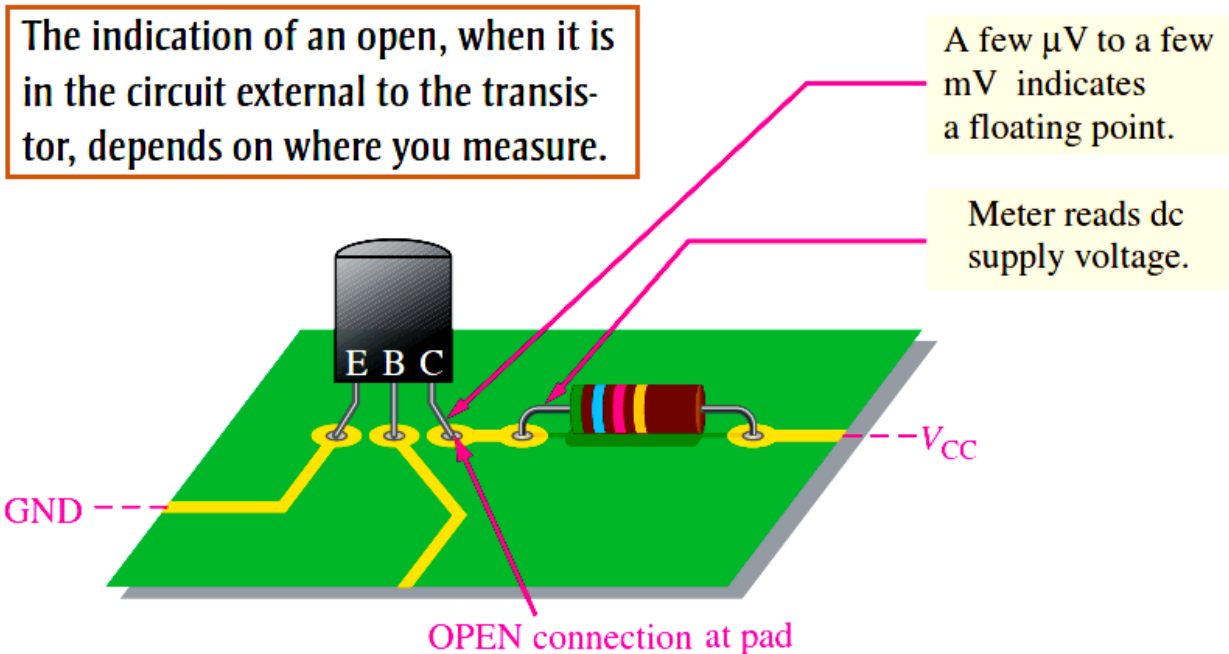

مكتشف الحركة Motion Detector

يقوم هذا الجهاز باكتشاف أي حركة في أي مكان عن طريق الأشعة تحت الحمراء و عند إحساس هذا الجهاز بوجود أي شخص أو أي حركة فإنه يأمر دائرة

إنذار صوتي بأن تطلق إنذاراً أو أنه يأمر كاميرة تصوير بالعمل لتقوم بتسجيل ما يحدث و عن طريق مستكشف الحركة هذا فإننا تتمكن من إطالة عمر كاميرة التصوير بحيث أنها تبقى في حالة راحة ولا تعمل إلا عند مرور شخص أمامهما , كما أن مكتشف الحركة يمكننا من توفير وسائط التخزين بحيث أن الكاميرة لا تقوم بالعمل و التسجيل عندما لا يكون هنالك شخص أو شيء يتحرك في المكان , كما أن لمكتشف الحركة قيمة أمنية عالية حيث أنه لا يضطرنا للبحث في فلم مدته ساعاتٍ يصور الاشياء .



رسالة الخطأ التي تفيد بتعذر الشحن لأن درجة حرارة البطارية منخفضة جداً , وقد يظهر رمز ميزان حرارة على الشاشة .

يتم حل هذه المشكلة بتغيير المقاومة الحرارية الخاصة بدارة الشحن. يظهر هذا الخلل على شكل رسالة خطأ على شكل مثلث تحذير فوق رمز البطارية و يظهر رمز مقياس الحرارة على الشاشة مع رسالة خطأ تقول بأن حرارة البطارية منخفضة. هنالك في الهاتف المحمول مقاومات حرارية ملحقة باللوحة الأم و كاميرة التصوير. في حال لم يتم حل هذه المشكلة بتغيير المقاومة الحرارية الخاصة بدارة الشحن فإن هذا يعني بأن المشكلة هي في اتصال دارة التحكم المدمجة مع المقاومة الحرارية .

بدايةً نقوم بغمر أرجل دارة التغذية المدمجة Power IC بالفلاكس (الشحم المساعد) مع تسليط الهواء الساخن عليها لإعادة تموضعها في مكانها وذلك لإعادة الاتصال المقطوع بين دارة التحكم المدمجة بالتغذية و بين المقاومة الحرارية . يمكن أن يحدث انقطاع بين دارة التغذية المدمجة و بين اللوحة الأم نتيجة تعرض الهاتف المحمول لصدمة مثل سقوطه على الأرض مثلاً.

و في حال فشل هذه العملية في إعادة الاتصال المقطوع بين المقاومة الحرارية و أي سي الباور يتوجب علينا إنشاء خط اتصال ما بين المقاومة الحرارية و بين أي سي الباور وذلك باستخدام ماسك سولدار أخضر.

الهوائي في الهواتف المحمولة عبارة عن سلكٍ نجده حول اللوحة الأم كما نجد هذا الهوائي السلكي حول شاشة اللابتوب , و هذا الهوائي عبارة عن سلكٍ خاص ينتهي بصفيحة معدنية و غالباً ما نجد هوائيين اثنين في كل لابتوب.

تحتوي بطارية الهاتف الذكي على مقاومتين متصلتين على التوازي (التفرع) , ويستطيع المعالج عن طريق هاتين المقاومتين التعرف على البطارية ما إذا كانت قياسية أو غير قياسية , يمكن قياس هاتين المقاومتين مع الأرضي على وضعية قياس المقاومة Ω في مقياس المألتي ميطار.

و في حال كانت هاتين المقاومتين سليمتين فيجب أن نحصل على قراءة بالكيلو أوم $k\Omega$ ما بين هاتين المقاومتين و بين الأرضي و إلا فإن ذلك يعني بأن المعالج لن يتعرف على البطارية .

لقياس صلاحية مقاومتي تعريف البطارية فإننا نقيس قطب تعريف البطارية مع سالب البطارية على وضعية قياس الأوم .

لدينا ثلاثة أقطاب في بطارية الهاتف الذكي وهي :

قطب تعريف البطارية

قطب موجب +

قطب سالب -

نضبط المقياس على وضعية قياس المقاومة (وضعية قياس الأوم) .

نضع موجب المقياس على قطب تعريف البطارية.

نضع سالب المقياس على قطب البطارية السالب.

في حال ما إذا ظهرت على شاشة المقياس قراءة بالكيلو أوم $K\Omega$ فإن هذا يعني بأن مقاومتي تعريف البطارية سليمتين.

في أجهزة هاواي المحمولة تتوضع كابلات البيانات فوق البطارية ولذلك عند تبديل بطارية الهاواي لابد من انتزاع أشرطة البيانات تلك و ينصح بتوخي الحذر أثناء انتزاع تلك الكابلات مع وضع إشارة على جهتها العلوية لئلا نقوم بإعادة تركيبها بالمقلوب .

في حال عدم القيام بوضع إشارة على الجهة العلوية لأشرطة البيانات يتوجب الانتباه إلى الاشارات و الأسهم التي ترشدنا إلى طريقة التركيب الصحيحة.

في حال قيامنا بتركيب أشرطة البيانات بشكل مقلوب فإنه سيحدث خلل في تشغيل السماعات و الشبكة و الشاشة و الشحن و آلية البصمة.

كهراء معمارية :

الفحص باستخدام مصباح 200W وات و الفحص باستخدام مقياس المالتي
ميتار:

تمييز الخط المحايد عن الخط الراجع:

الخط المحايد أو الخط البارد هو الخط السالب الذي يدخل إلى المنزل من
شبكة الكهرباء مع الخط الموجب .

الخط الراجع: هو الخط الخارج من أي جهاز إلكتروني أو كهربائي.

لتشغيل أي جهاز أو عنصر كهربائي أو إلكتروني نحتاج إلى خطين : خطٌ
يدخل إلى ذلك الجهاز أو ذلك العنصر و خطٌ يخرج منه .

ندعو الخط الذي يخرج من ذلك العنصر أو ذلك الجهاز بالخط الراجع و هو
غير الخط السالب.

يقيس جهاز الآفو ميتار فرق الجهد بين الخط الموجب و الخط المحايد بأنه
220V فولت .

يقيس جهاز الآفو ميتار كذلك فرق الجهد بين الخط الراجع من جهازٍ ما و بين
الخط الموجب بأنه 220V فولت .

بمعنى أن مقياس المالتيميتار لا يستطيع تمييز الخط الراجع من الخط
السالب المحايد الأساسي.

أما بالنسبة لمصباح 200W وات فإنه يضيء بشكلٍ طبيعي إذا وصلناه
بخطين أحدهما موجب و الثاني محايد .

غير أن مصباح 200W وات لا يضيء نهائياً أو أنه يصدر ضوءاً خافتاً جداً إذا
وصلنا إليه خطٌ موجب و خطٌ راجع خارج من مصباحٍ آخر أو جهازٍ ما .

يمكن أن لا يضيئ مصباح 200W وات أبداً إذا وصلناه إلى خطٍ موجب و خطٌ
راجع من جهازٍ ذو مقاومةٍ عالية جداً مثل مصباح الليد LED .

الأومية Ω :

المقاومة الصفرية : كل وصلة أو قنطرة تسمح بمرور التيار الكهربائي خلالها دون أن تقوم بإعاقته و مقاومته هي مقاومة صفرية و على المخططات و اللوحات يتم الإشارة إلى مقاومات التوصيل الصفرية بالصفر 0 .
و عندما نضبط المقياس على وضعية الصغير ونصل قطبي المقياس إلى قطبي المقاومة الصفرية فإن المقياس يصدر صغيراً .

قيمة مقاومتين متصلتين على التوالي (التسلسل) يساوي مجموعة قيمة كل منهما .

فإذا كان لدينا مقاومتين متصلتين على التسلسل و كانت قيمة إحدهما $3k\Omega$ كيلو أوم و كانت قيمة الثانية $2k\Omega$ كيلو أوم فإن مجموع قيمة كل منهما هو $5k\Omega$ كيلو أوم .

$$3k\Omega + 2k\Omega = 5k\Omega$$

و يمكن أن نعوض كلتا هاتين المقاومتين بمقاومة واحدة تبلغ قيمتها $5k\Omega$ كيلو أوم .

تذكر دائماً :



الوصل على التوالي أو التتابع أو التسلسل يعني أن تتوضع العناصر الإلكترونية على خط واحد فقط كما تتوضع حبات الفلادة على سلك واحد .
و السلك أو الخط الذي تتوضع عليه العناصر المتصلة مع بعضها على التسلسل يكون أوله قطب موجب + بينما ينتهي آخره في أرضي الدارة.

+ موجب الدارة --- - + عنصر أول - --- + عنصر ثاني ---- + عنصر ثالث ----
أرضي الدارة

عند وصل عدة عناصر على التسلسل يكون سالب كل عنصر قطباً موجباً للعنصر الذي يليه ابتداءً من موجب الدارة و انتهاءً بأرضي الدارة بحيث يتصل موجب أول عنصر موصول على التسلسل بموجب الدارة بينما يكون القطب السالب لآخر عنصر متصل على التسلسل متصلاً بأرضي الدارة.

مجزئ الجهد Voltage Divider

مجزئ الجهد عبارة عن مقاومتين متصلتين مع بعضهما البعض على التوالي (التسلسل) يخرج من بينهما الجهد مجزئاً :

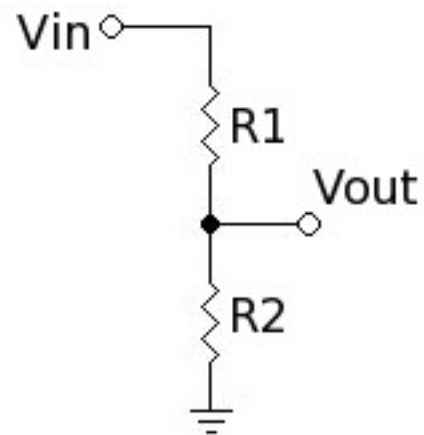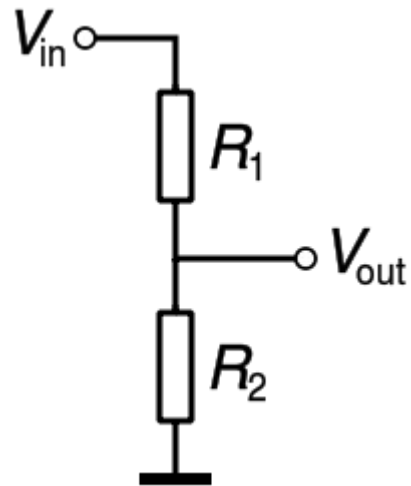

Vin جهد الدخل
Vout جهد الخرج
R1 المقاومة الأولى
R2 المقاومة الثانية

نحصل على الجهد مجزئاً من أي نقطةٍ على خط التغذية الذي يصل بين هاتين المقاومتين .

قانون مجزئ الجهد :

خرج الجهد من مجزئ الجهد يساوي جهد مدخل الجهد مضروباً في المقاومة الثانية مقسوماً على حاصل جمع المقاومة الأولى مع المقاومة الثانية .

مثال :

لنفترض بأن جهد الدخل يساوي 24V فولت و أن قيمة المقاومة الأولى تساوي 2KΩ كيلو أوم و أن قيمة المقاومة الثانية تساوي 3KΩ أوم فنقول بأن خرج مجزئ الجهد يساوي:

$$24 \times 3 / (2 + 3) = 14.4V$$

خرج الجهد من مجزئ الجهد يساوي جهد مدخل الجهد 24V مضروباً في المقاومة الثانية 3KΩ أوم مقسوماً على حاصل جمع المقاومة الأولى مع المقاومة الثانية 3+2.

$$72 = 3 \times 24$$


$$= 3 + 2 \div 72$$

$$14.4 = 5 \div 72 \text{ فولت}$$

النتيجة تكون بالفولت .

تطبيقات مجزئ الجهد Voltage Divider:

أيضاً وجدت في الدارات و المخططات الكهربائية و الإلكترونية مقاومتين متصلتين مع بعضهما البعض على التسلسل و رأيت بأن هنالك خط يخرج من بين هاتين المقاومتين و يتعامد مع الخط الذي تتوضع عليه هاتين المقاومتين فذلك ليس إلا تطبيقاً عملياً لمبدأ تجزئة الجهد .

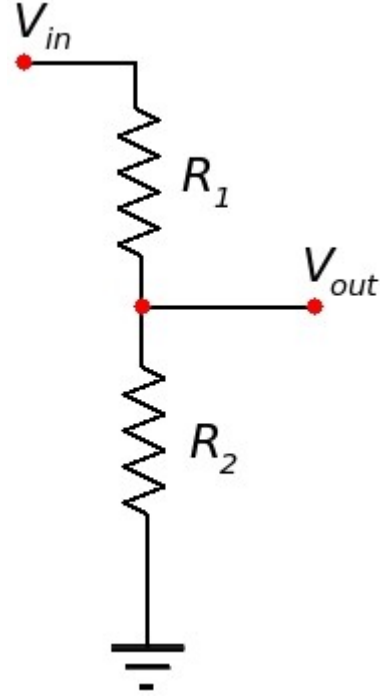

تمرين عملي على قياس مجزئ الجهد Voltage Divider :

في أي دائرة كهربائية أو إلكترونية عندما تشاهد خطأ تتوضع عليه مقاومتين متصلتين على التسلسل و أن هنالك مسار يخرج من بين هاتين المقاومتين فإن ذلك يعني بأن هاتين المقاومتين تصنعان ما يدعى بمجزئ الجهد يمكنك التأكد من هذا القانون عن طريق المقياس:

إذا كانت تلك الدارة دائرة إلكترونية تعمل على 12V فولت و ما دون ذلك اضبط المقياس على وضعية قياس التيار المستمر 20V DC فولت .


ضع موجب المقياس على بداية مسار تغذية المقاومتين و ضع سالب المقياس على أي نقطة أرضي في الدارة و خذ القراءة التي تمثل دخل مجزئ الجهد.


ضع موجب المقياس على الخط الخارج من أي نقطة تقع بين المقاومتين المتصلتين مع بعضهما البعض على التسلسل : الخط الذي يتعامد مع خط تغذية هاتين المقاومتين - هذه القراءة تمثل خرج مجزئ الجهد.


اضبط المقياس على وضعية قياس المقاومة (وضعية قياس الأوم Ω) و ضع قطبي المقياس على قطبي المقاومة الأولى و سجل القراءة ثم ضع قطبي المقياس على قطبي المقاومة الثانية و سجل القراءة .

قم بتطبيق قانون مجزئ الجهد على القياسات التي حصلت عليها لتتأكد من صحته.

مجزئ الجهد

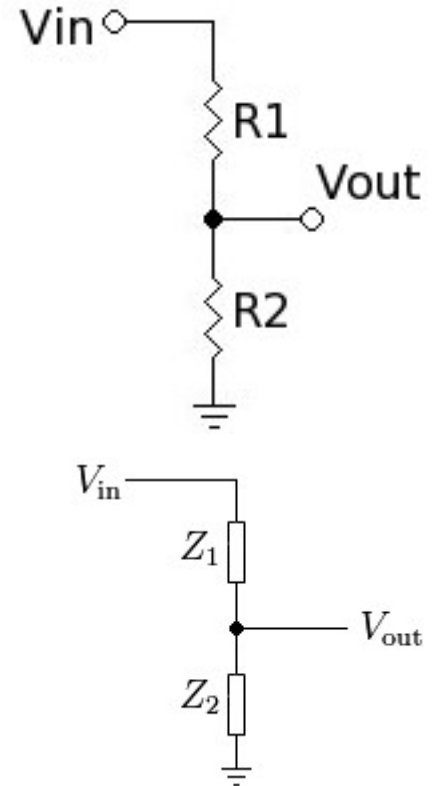

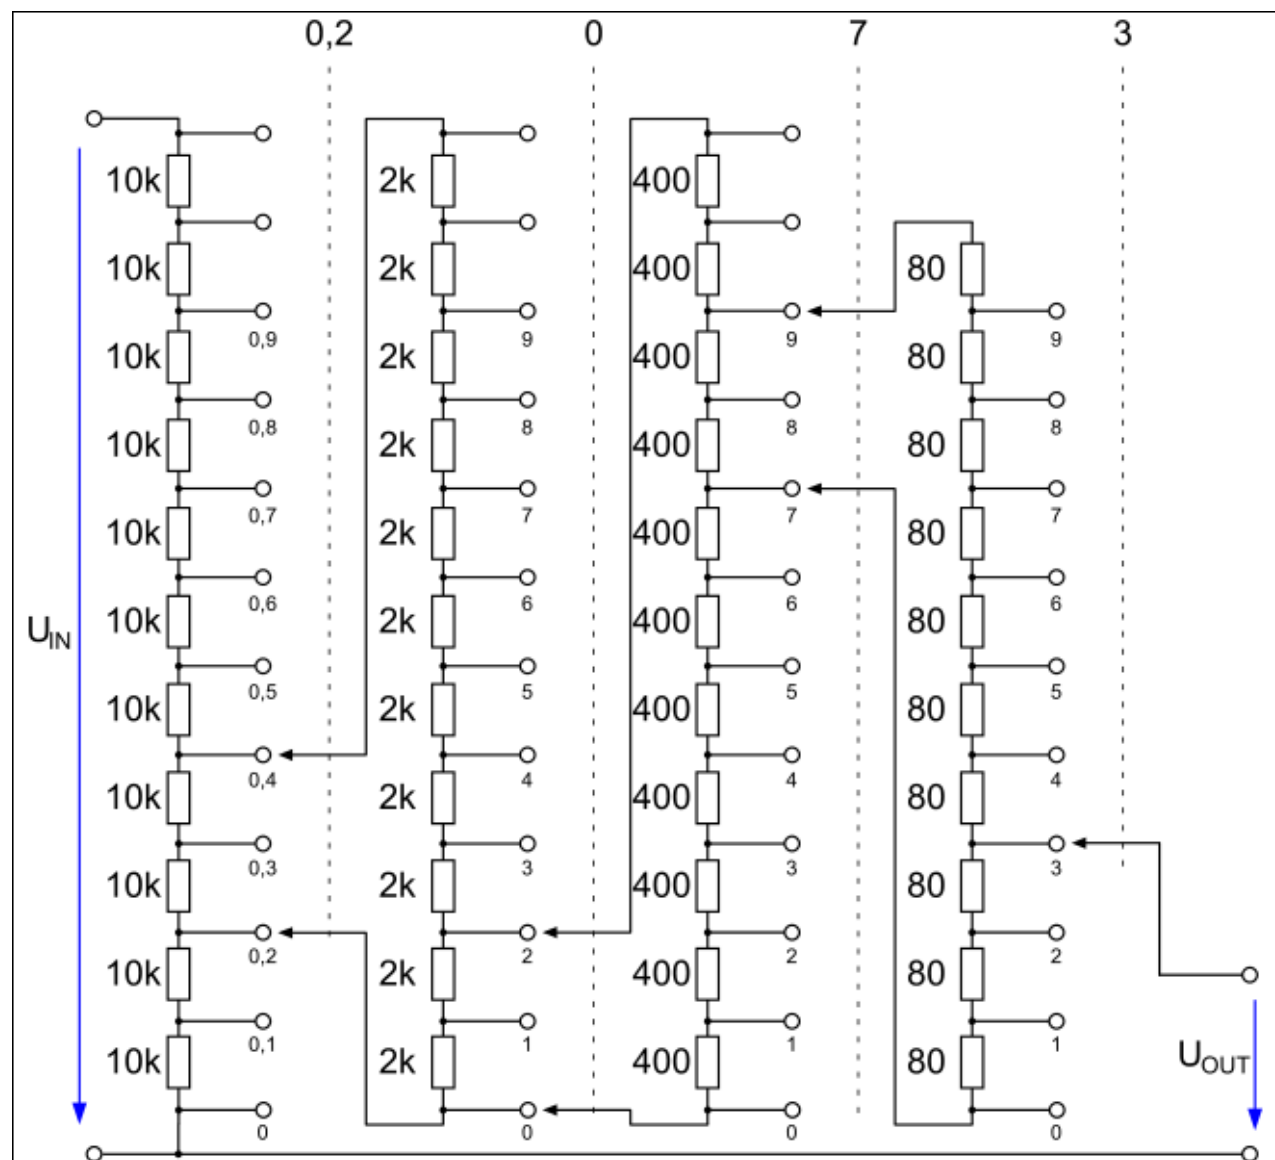

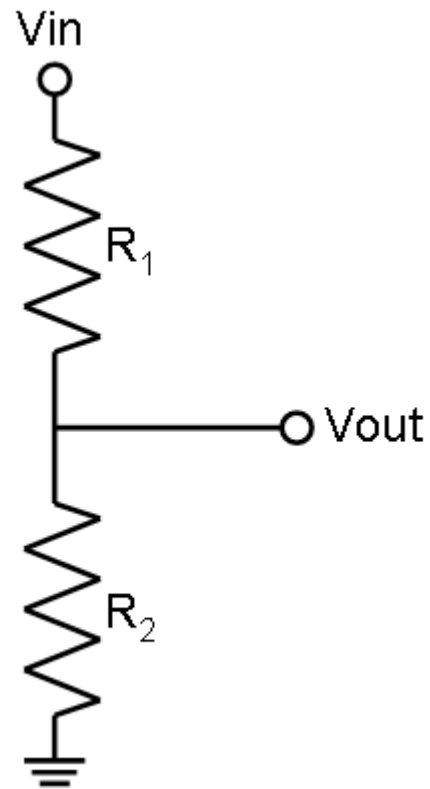

V_{in} جهد الدخل

V_{out} جهد الخرج

R_1 المقاومة الأولى

R_2 المقاومة الثانية

مجزئ الجهد عبارة عن دائرة بسيطة تتألف من مقاومتين متصلتين على التسلسل تقومان بتجزئة الجهد دون استخدام أي عنصرٍ آخر.

إذا كان دخل هذه الدارة تياراً متردداً فإن خرج هذه الدارة يكون كذلك تياراً متردداً .

نتخيل دائرة مجزئ الجهد على شكل حرف Y ذو ثلاثة أطراف الطرف السفلي هو الطرف المشترك و هو كذلك خرج الدارة و الذي ينتج عن وصل قطبي المقاومتين مع بعضهما البعض أما الطرفين العلويين فهما المقاومتين و قطبيهما السائبين .

يدخل التيار إلى هذه الدارة من الطرفين السائبين العلويين للحرف Y و يخرج التيار مجزئاً من الطرف السفلي المشترك بعد مروره في المقاومتين .

□ لقياس خرج هذه الدارة نضبط المقياس على وضع مناسب للتيار و الجهد الداخل .

□ نضع المسبار الموجب للمقياس (المسبار الأحمر) على خرج الدارة أي القطب المشترك الناتج عن وصل قطبي المقاومتين مع بعضهما البعض .

□ نضع المسبار الأسود على أرضي هذه الدارة أي الخط الأرضي الذي يدخل إلى مجزئ الجهد :

قانون مجزئ الجهد

الجهد الخارج V_{out} من مجزئ الجهد يساوي الجهد الداخل إلى مجزئ الجهد V_{in} ضرب قيمة المقاومة الثانية مقسوماً على قيمة المقاومة الثانية مضافاً إلى قيمة المقاومة الثانية .

$$V_{out} = V_{in} \times R_2 / R_1 + R_2$$

يمكن استخدام الزيت المعدني في تنظيف الدارات الإلكترونية و الكهربائية من الداخل و خصوصاً في الأماكن المعرضة للرطوبة العالية حيث يشكل الزيت المعدني طبقة رقيقة تحمي تلك الدارات من أضرار الرطوبة .

يتوجب القيام بتجفيف بقايا الزيت بعد استخدامه في مسح الدارات و ذلك باستخدام منديل ورقي.

اختبار الترانزستور :

يفترض في الترانزستور السليم أن يمرر التيار الكهربائي في اتجاه واحد فقط.

إذا مرر الترانزستور التيار الكهربائي في الاتجاهين فهذا يعني بأنه تالف.

حال الترانزستور مثل حال الداود من ناحية أنه يمرر التيار الكهربائي في اتجاه واحد فقط غير أنه بينما يكون للداود قطبين فقط فإن للترانزستور ثلاثة أقطاب.

يتم فحص الترانزستور ما بين قاعدته B و قطبيه الآخرين :

اضبط المقياس على وضعية الصغير.

اضع سالب المقياس على قاعدة الترانزستور Base (غالباً ما تكون القطب الأوسط).

أنقل موجب المقياس بين قطبي الترانزستور الآخرين و ألاحظ القراءة التي تظهر على شاشة المقياس.

أعكس الأقطاب :

أي اضع موجب المقياس على قاعدة الترانزستور و أنقل سالب المقياس بين قطبي الترانزستور الآخرين على التوالي .

في حال ظهرت قراءة على شاشة المقياس في كلا وضعي القياس فإن ذلك يعني بأن الترانزستور تالف لأن ذلك يعني بأن الترانزستور يمرر التيار الكهربائي في كلا الاتجاهين أي أن الترانزستور تالف.

في حال لم تظهر قراءة على شاشة المقياس في كلا وضعي القياس , أي في حال أن الترانزستور لم يمرر التيار الكهربائي في كلا وضعي القياس فإن هذا يعني بأن الترانزستور تالف.

GND=Source

مصدر الترانزستور هو بمثابة قطب أرضي.

Out=Drain

مسرب الموسيقى هو بمثابة مخرج للتيار الكهربائي.

دائرة الإدخال والإخراج المدمجة IC I/O : وهي الدائرة المدمجة التي تمتلك أكبر عددٍ من الأرجل على اللوحة الأم .

فحص المكثف

نقوم أولاً بتفريغ المكثف من الشحنة الزائدة عن طريق عمل دائرة قصر بين قطبيه , أي عن طريق لمس كلا قطبيه معاً بأداة معدنية بحيث يحصل اتصالٌ بينهما .

نضع موجب المقياس على قطب المكثف الموجب بينما نضع سالب المقياس على قطب المكثف السالب , ولكن دون أن نلمس قطبي المكثف أو مجسي المقياس . بيدنا حتى لا يؤثر ذلك على نتيجة القياس .

. نراقب شاشة المقياس

إذا بدأ المكثف بالشحن أي إذا بدأت القراءة على شاشة المقياس بالتزايد فهذا يعني بأن المكثف سليم

غالباً ما تنجح هذه الطريقة بالدرجة الأولى مع المكثفات الكبيرة الحجم مثل المكثفات الملحقة بالمحركات الكهربائية.



مقارنة بين ترانزستور الموسيقىفيت و الريليه (الكتاوت)

ترانزستور الموسيقىفيت عبارة عن مفتاح كهربائي قابل للضبط يتم التحكم به إلكترونياً عن طريق نبضة تحكم يتم إرسالها إلى بوابته G , و كلما ازدادت شدة نبضة التحكم ازدادت شدة التيار الكهربائي الذي يسمح الترانزستور بمروره و و بذلك فإن الترانزستور يمكننا من التحكم بشكل الكتروني بمقدار التغذية الكهربائية الواصلة إلى عنصر ما و بذلك فإننا نتمكن من التحكم بشدة الاضاءة أو شدة الحرارة التي ينتجها ذلك المكون .

الريليه بخلاف الترانزستور الموسيقىفيت و بخلاف الترانزستور فإنها تكون ذات وضعين اثنين فقط فهي إما أن تقوم بوصل التيار الكهربائي و إما أن تقوم بقطعه بشكل نهائي ON/OFF بمعنى أن الريليه غير قابلة للضبط وولا يمكن التحكم من خلالها في شدة الاضاءة أو شدة الحرارة أو درجة ارتفاع الصوت و ما إلى ذلك.

ترانزستور الموسيقىفيت لا يقوم بوصل أو قطع التيار الكهربائي و حسب بل إنه يتحكم كذلك بشدته .

وصل الموسيقى في الدارة:

نصل الموسيقى بين منبع التغذية و المكون الذي نريد التحكم به بينما نقوم من خلال بوابة الموسيقى G بالتحكم بشدة التيار التي سيمررها مصدر الطاقة لذلك العنصر.

اختبار صلاحية المقاومة :

يرمز للمقاومة بالحرف R أو الحرفين RN .

تشبه طريقة اختبار المقاومة إلى حد ما طريقة اختبار الداود .

طريقة فحص المقاومة :

نضبط المقياس على وضعية الصغير.

نضع مجسي المقياس على قطبي المقاومة و نلاحظ القراءة التي تظهر على شاشة المقياس.

نعكس الأقطاب : أي أننا نقوم بتبديل وضع مجسي المقياس.

في حال أصدر المقياس صغيراً في كلا وضعي القياس فإن ذلك يعني بأن المقاومة تالفة .

لماذا؟

لأن هذا يعني بأن المقاومة لا تقوم بإعاقه التيار الكهربائي .

في حال لم يصدر المقياس صغيراً في كلا وضعي القياس فإن هذا يعني بأن المقاومة تالفة.

في حال لم تظهر على شاشة المقياس أي قراءة في كلا وضعي القياس فإن هذا يعني بأن المقاومة تالفة .

في حال ظهرت على شاشة المقياس قراءة فإن هذا يعني بأن المقاومة سليمة.

في حال أصدر المقياس صغيراً في وضعٍ واحدٍ فقط من وضعي القياس فإن ذلك يعني بأن المقاومة سليمة.

في حال أصدر المقياس صغيراً و صاحب ذلك ظهور الرقم 22 على شاشة المقياس فإن ذلك يعني بأن المقاومة سليمة.

جهد الاستعداد S.B Stand By :

جهد الاستعداد S.B Stand By :

جهد الاستعداد في الأجهزة الإلكترونية هو التيار المستمر الوحيد الذي يتوفر في الأجهزة الإلكترونية عندما نصلها بالتيار الكهربائي دون أن نقوم بتشغيلها - إن جهد الاستعداد هو الجهد الذي يصل إلى زر تشغيل الكمبيوتر عندما يكون الكمبيوتر مطفأ وهو الجهد الذي يضيئ فارة الكمبيوتر بمجرد أن نصل الكمبيوتر بالتغذية الكهربائية دون أن نقوم بتشغيله , وهو الجهد الذي يضيئ ساعة الريسيفر بمجرد أن نصله بالتيار الكهربائي دون أن نقوم بتشغيله وهو الجهد الذي يغذي مستقبلات إشارة أجهزة التحكم عن بعد حتى يتمكن المستخدم من تشغيل جهازه بجهاز التحكم عن بعد .

إن جهد الاستعداد هو التيار المستمر الوحيد الذي يكون موجوداً في دارات الجهاز قبل أن نضغط زر تشغيل ذلك الجهاز , كما أنه التيار المستمر الوحيد الذي يكون موجوداً في الجهاز بعد أن نقوم بإطفاء الجهاز من جهاز التحكم عن بعد.

■ في حالات أعطال التغذية و في حال عدم عمل أجهزة التحكم و عدم اشتعال أية أضواء على واجهة الأجهزة يتوجب علينا تفحص دارات الاستعداد .

□ غالباً ما تعمل الأجهزة الإلكترونية التي تحوي جهد استعداد عندما يعطي جهد الاستعداد S.B Stand by أمر تشغيل كتلة التغذية . power supply ON - P.S ON

□ غالباً ما يكون مقدار جهد الاستعداد 5V فولت .

□ في حال لم يتم التشغيل بشكل آلي يمكننا تجربته بشكل يدوي و ذلك بوصل السلك الذي ينقل جهد الاستعداد S.B Stand by مع المأخذ الذي يعطي الأمر بتشغيل كتلة التغذية ps ON علماً أن جهد كل منهما يبلغ 5V فولت.

□ غالباً ما يكون هنالك محوّل خاص بجهد الاستعداد .

□ غالباً ما تكون هنالك دائرة مدمجة IC تقوم بإدارة كل محول transformer

□ يمكن استخدام خاصية الصفيّر في مقياس الآفوميتر لتتبع مسار التيار الكهربائي في اللوحة الإلكترونية لاكتشاف العناصر التي تتصل مع بعضها البعض بمسار واحد.

□ تدعى المكثفات (المتسعات) الموجودة في دارات التغذية بمكثفات استقرار الجهد لأنها تقوم بامتصاص أي فائض في الجهد .

Before Power On - Power Supply and Stand By Voltage

3.3V *	⑪	①	3.3V *
-12V	⑫	②	3.3V *
GND	⑬	③	GND
PS-ON#	⑭	④	5V
GND	⑮	⑤	GND
GND	⑯	⑥	5V
GND	⑰	⑦	GND
-5V	⑱	⑧	PW-OK
5V	⑲	⑨	5VSB
5V	⑳	⑩	12V

* optional

5VSB is a standby voltage that may be used to power circuits that require power input during the powered down state of the power rails.

PS-ON# is an active low signal that turns on all of the main power rails including 3.3V, 5V, -5V, 12V, and -12V power rails.



فقط للراشدين أو تحت إشراف الراشدين المباشر

لحام القصدير

الطريقة الصحيحة للحام القصدير

■ شروط التصاق لحام القصدير :

- ☐ يجب اختيار نوعية جيدة من القصدير .
- ☐ تنظيف موضع اللحام بشكلٍ جيد بمادة مذيبة و سنفرته (حفه) إذا اقتضت الضرورة.
- ☐ ضرورة تسخين المعدن الذي نريد أن يلتصق به القصدير .

تذكر دائماً : يفشل التصاق القصدير المصهور على وسط حرارته متدنية.

■ إذا كان سن الكاوية أسخن من اللازم فإن القصدير سيصبح مائعاً أكثر من اللازم بحيث يصعب التحكم به , كما أنه سيستغرق وقتاً أطول حتى يتصلب و بذلك ستفشل عملية اللحام.

- ☐ يتوجب إنجاز عملية اللحام بأسرع وقتٍ ممكن حتى لا تتعرض العناصر الإلكترونية للتلف بتأثير الحرارة.

لحام سلكين مع بعضهما البعض

■ عند لحام سلكين مع بعضهما البعض يجب أن يكون على كل سلك شيء من القصدير .

■ لا تضع السلكين بجانب بعضهما البعض ثم تحاول أن تلحمهما سوياً , بل ضع شيئاً من القصدير على طرف السلك الأول , ثم ضع شيئاً من القصدير على طرف السلك الثاني و بعد ذلك اجمع بين طرفي السلكين و أذب القصدير الموجود على طرفيهما بالكاوية حتى يلتصقا مع بعضهما البعض .

■ تذكر دائماً بأن لديك يدين اثنتين فقط و أنك إذا احتجت لأن تلحم سلكين مع بعضهما البعض بحركة واحدة فإنك تحتاج إلى ثلاث أيادي : يد تجمع السلك الأول مع السلك الثاني و يد تمسك بالكاوية و يد ثالثة تمسك بسلك القصدير .

إذاً للحام سلكين مع بعضهما البعض :

□ يمكنك استخدام سن الكاوية في إزالة العازل البلاستيكي من طرف السلك الكهربائي.

□ امسك بالكاوية بإحدى يديك و ضع سن الكاوية على طرف السلك .

□ امسك بسلك القصدير بيدك الأخرى و اجعل طرفه يلامس كلاً من سن الكاوية و طرف السلك حتى يلتصق شيء من القصدير على طرفه .

■ كرر القيام بهذه العملية مع السلك الثاني بحيث يلتصق القصدير كذلك على طرفه.

□ ضع طرفي السلكين بجانب بعضهما البعض و ثبتهما بإحدى يديك بتلك الوضعية .

□ أمسك الكاوية بيدك الأخرى و ضع سن الكاوية على طرفي السلكين لإذابة القصدير الذي سبق لك أن وضعته على طرفي السلكين و بذلك تتمكن من لحام السلكين مع بعضهما البعض بطريقة فنية.

■ لحم سلك مع عنصر إلكتروني :

□ يمكنك استخدام سن الكاوية في إزالة العازل البلاستيكي من طرف السلك الكهربائي.

□ أمسك بالكاوية بإحدى يديك و ضع سن الكاوية على طرف السلك .

□ أمسك بسلك القصدير بيدك الأخرى و اجعله يلامس كلاً من سن الكاوية و طرف السلك بحيث يلتصق على طرف السلك بعض القصدير.
الخطوة الثانية:

□ ضع سن الكاوية على رجل العنصر الإلكتروني.

□ أمسك بسلك القصدير بيدك الأخرى و اجعله يلامس كلاً من سن الكاوية و رجل العنصر الإلكتروني في الوقت ذاته بحيث يلتصق على رجل العنصر الإلكتروني بعض القصدير.

□ ثبت بإحدى يديك طرف السلك على رجل العنصر الإلكتروني.

□ أمسك الكاوية بيدك الأخرى و ضع سن الكاوية على كل من رجل العنصر الإلكتروني و طرف السلك و ذلك لإذابة القصدير الذي وضعناه عليهما في الخطوة السابقة و بذلك نلحم السلك مع العنصر الإلكتروني بطريقة فنية صحيحة و احترافية.

■ انتبه جيداً إلى حرارة سن الكاوية - إذا ارتفعت حرارة سن الكاوية عن الحد المطلوب فإن التحكم بعملية اللحام سيزداد صعوبة كما أن القصدير سيصبح مثل السائل و سيصعب التحكم به كما أنه سيستغرق وقتاً أطول حتى يتصلب.

■ تنبيه هام :

لا تحاول أبداً أن تضع القصدير على سن الكاوية لأنك بهذه الطريقة لن تتمكن من التحكم بعملية اللحام , كما أنك ستهدر مقادير كبيرة من القصدير.

■ لحام عنصر إلكتروني بلوحة إلكترونية:

- ☐ ضع العنصر الإلكتروني في مكانه على اللوحة الإلكتروني.
- ☐ امسك بالكاوية بإحدى يديك .
- ☐ ضع سن الكاوية على اللوحة الإلكترونية بحيث يلامس سن الكاوية الشئتين الذين تريد لحامهما مع بعضهما البعض : أي سطح اللوحة الإلكترونية و رجل العنصر الإلكتروني.
- ☐ أمسك بسلك القصدير بيدك الثانية و اجعله يلامس كلاً من سن الكاوية و سطح اللوحة الإلكترونية و رجل العنصر الإلكتروني .

■ لحام سلك بلوحة إلكترونية :

- ☐ ضع سن الكاوية على طرف السلك .
- ☐ أمسك سلك القصدير بيدك الأخرى و اجعل طرفه يلمس كلاً من سن الكاوية و طرف السلك.
- ☐ الخطوة الثانية :
- ☐ ضع سن الكاوية على النقطة التي تريد لحام السلك عليها .
- ☐ أمسك سلك القصدير بيدك الثانية و اجعله يلامس كلاً من سن الكاوية و النقطة من سطح اللوحة التي تريد أن تلحم السلك بها.
- ☐ ثبت طرف السلك على النقطة التي تريد لحامه بها .


□ أمسك بالكاوية بيدك الأخرى و قم بإذابة القصدير الذي وضعناه في الخطوتين السابقتين على كلٍ من طرف السلك و اللوحة الإلكترونية و بذلك يلتصق السلك على اللوحة .


□ لا تحاول أبداً أن تلصق القصدير بسن الكاوية لإنجاز عملية اللحام فذلك أمرٌ خاطئٌ تماماً.


■ إن عملية اللحام الاحترافي باستخدام كاوية القصدير تستدعي أن نمسك بكاوية اللحام باليد الأولى و أن نقوم بتثبيتها على موضع اللحام ثم أن نمسك بيدنا الأخرى سلك القصدير و أن نضع طرفه على الموضع الذي نريد لحامه .


كما أن عملية اللحام الاحترافي تستدعي تجزئة بعض عمليات اللحام و القيام بها على مراحل.



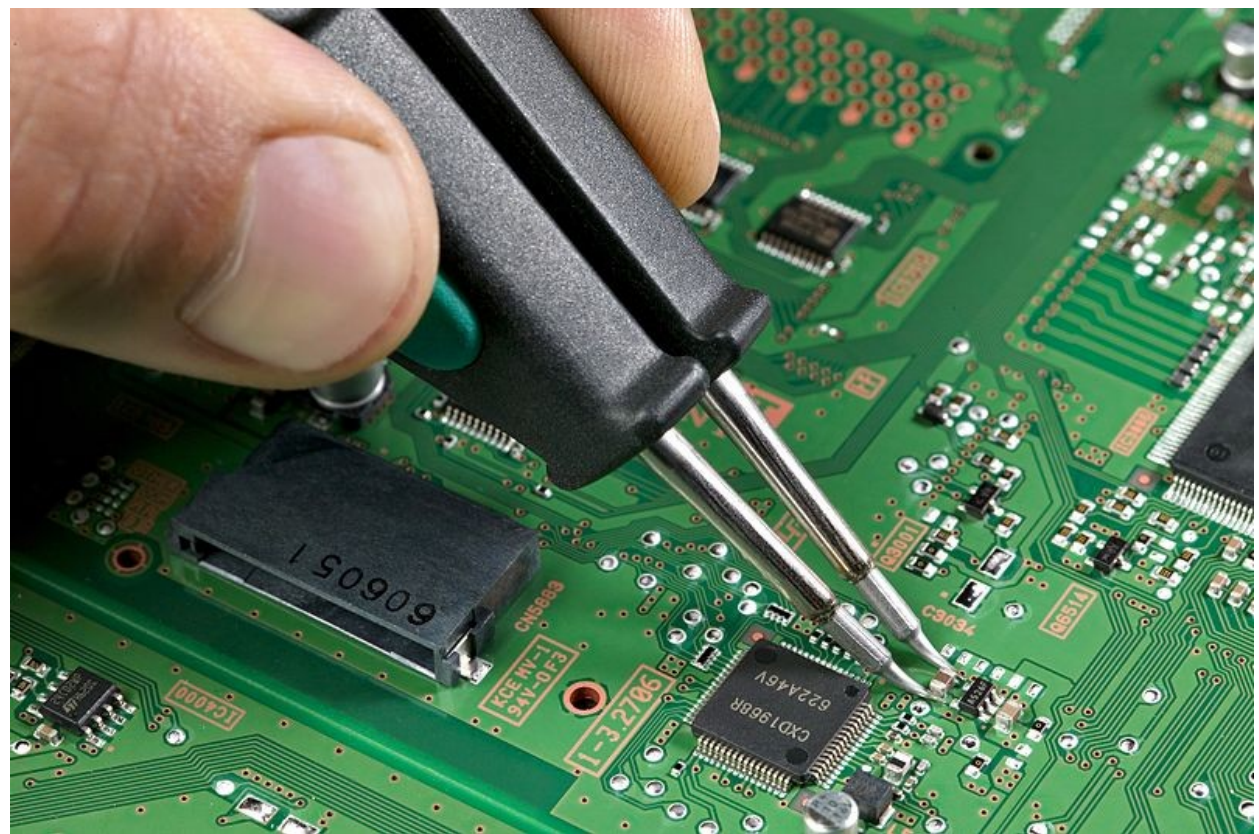

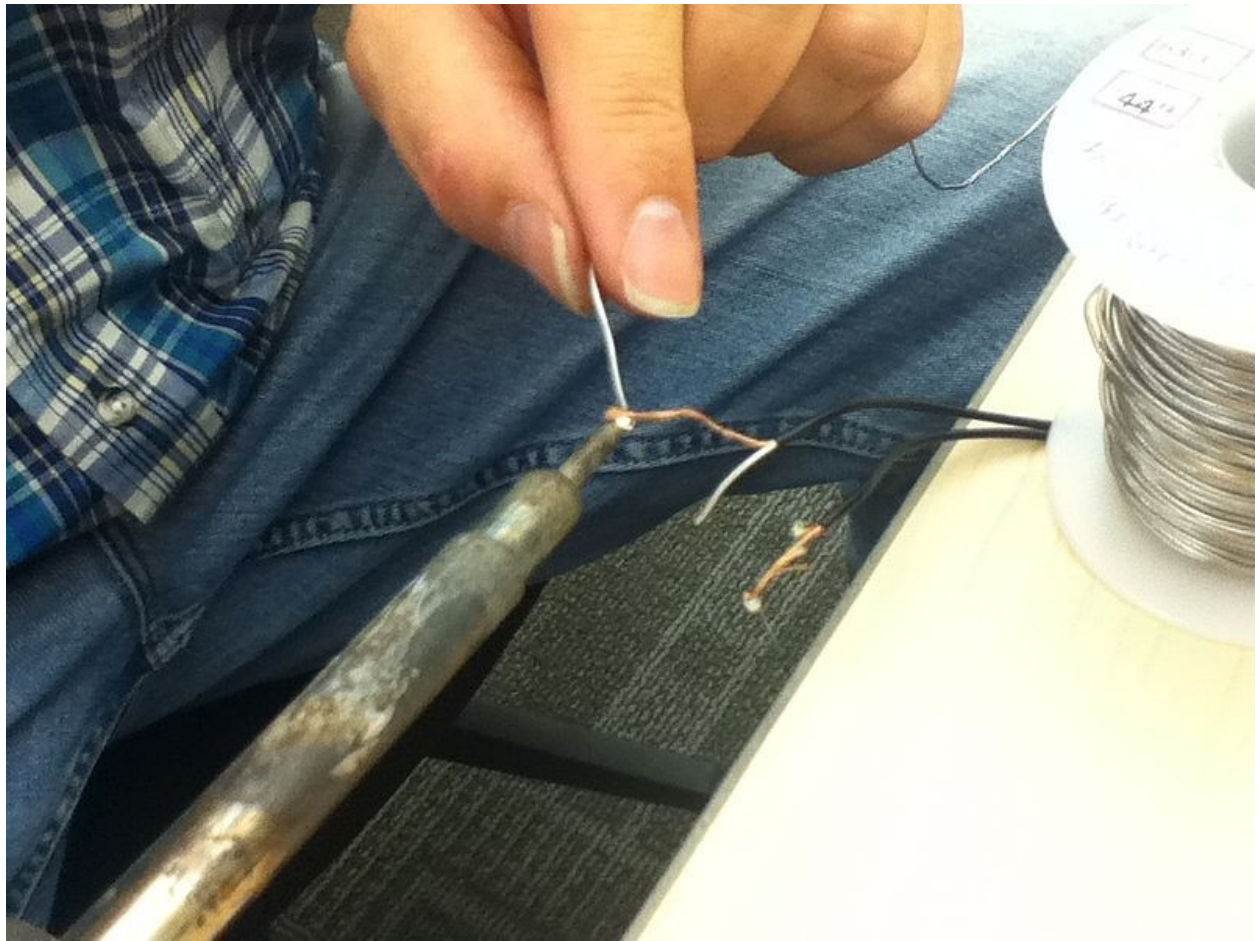

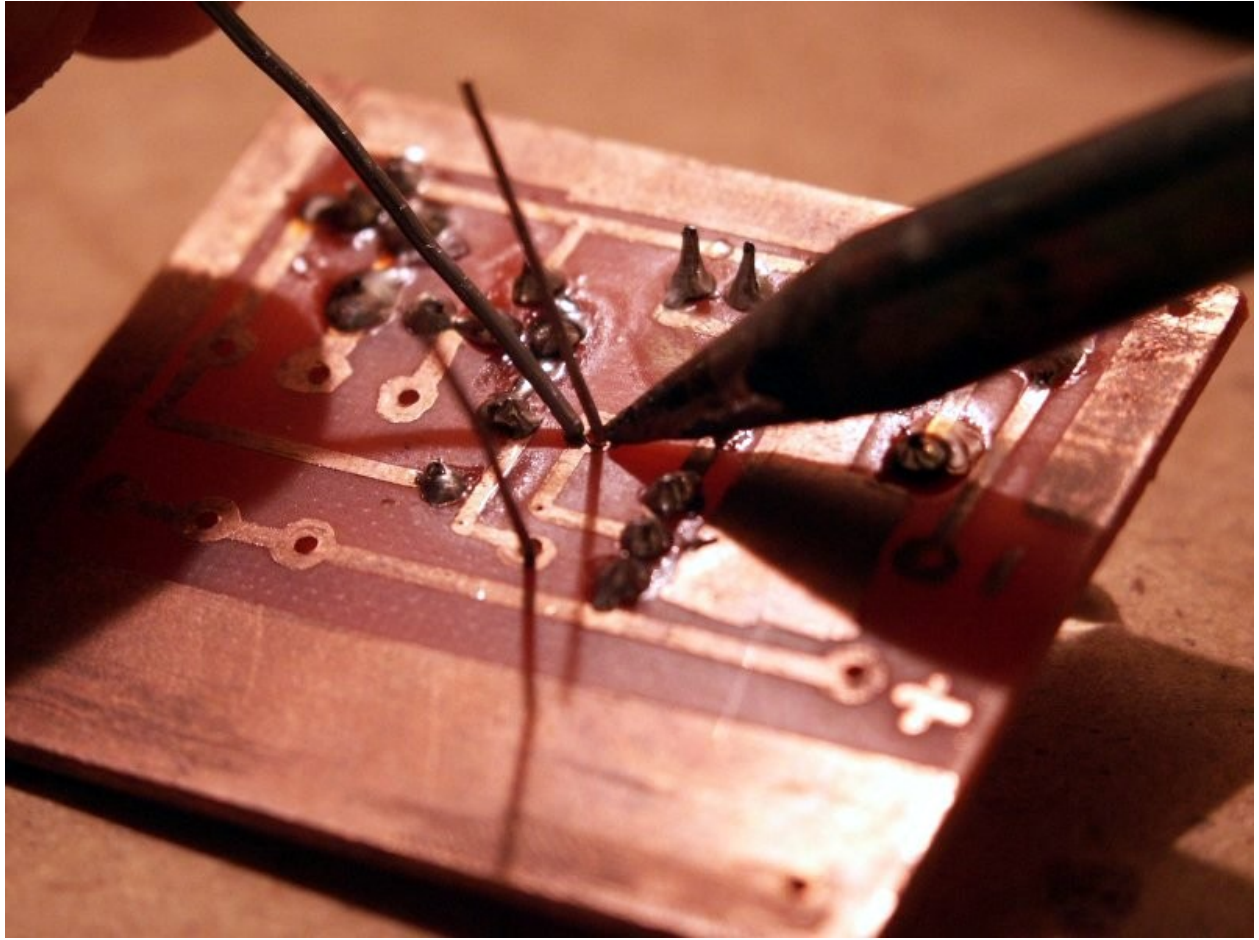

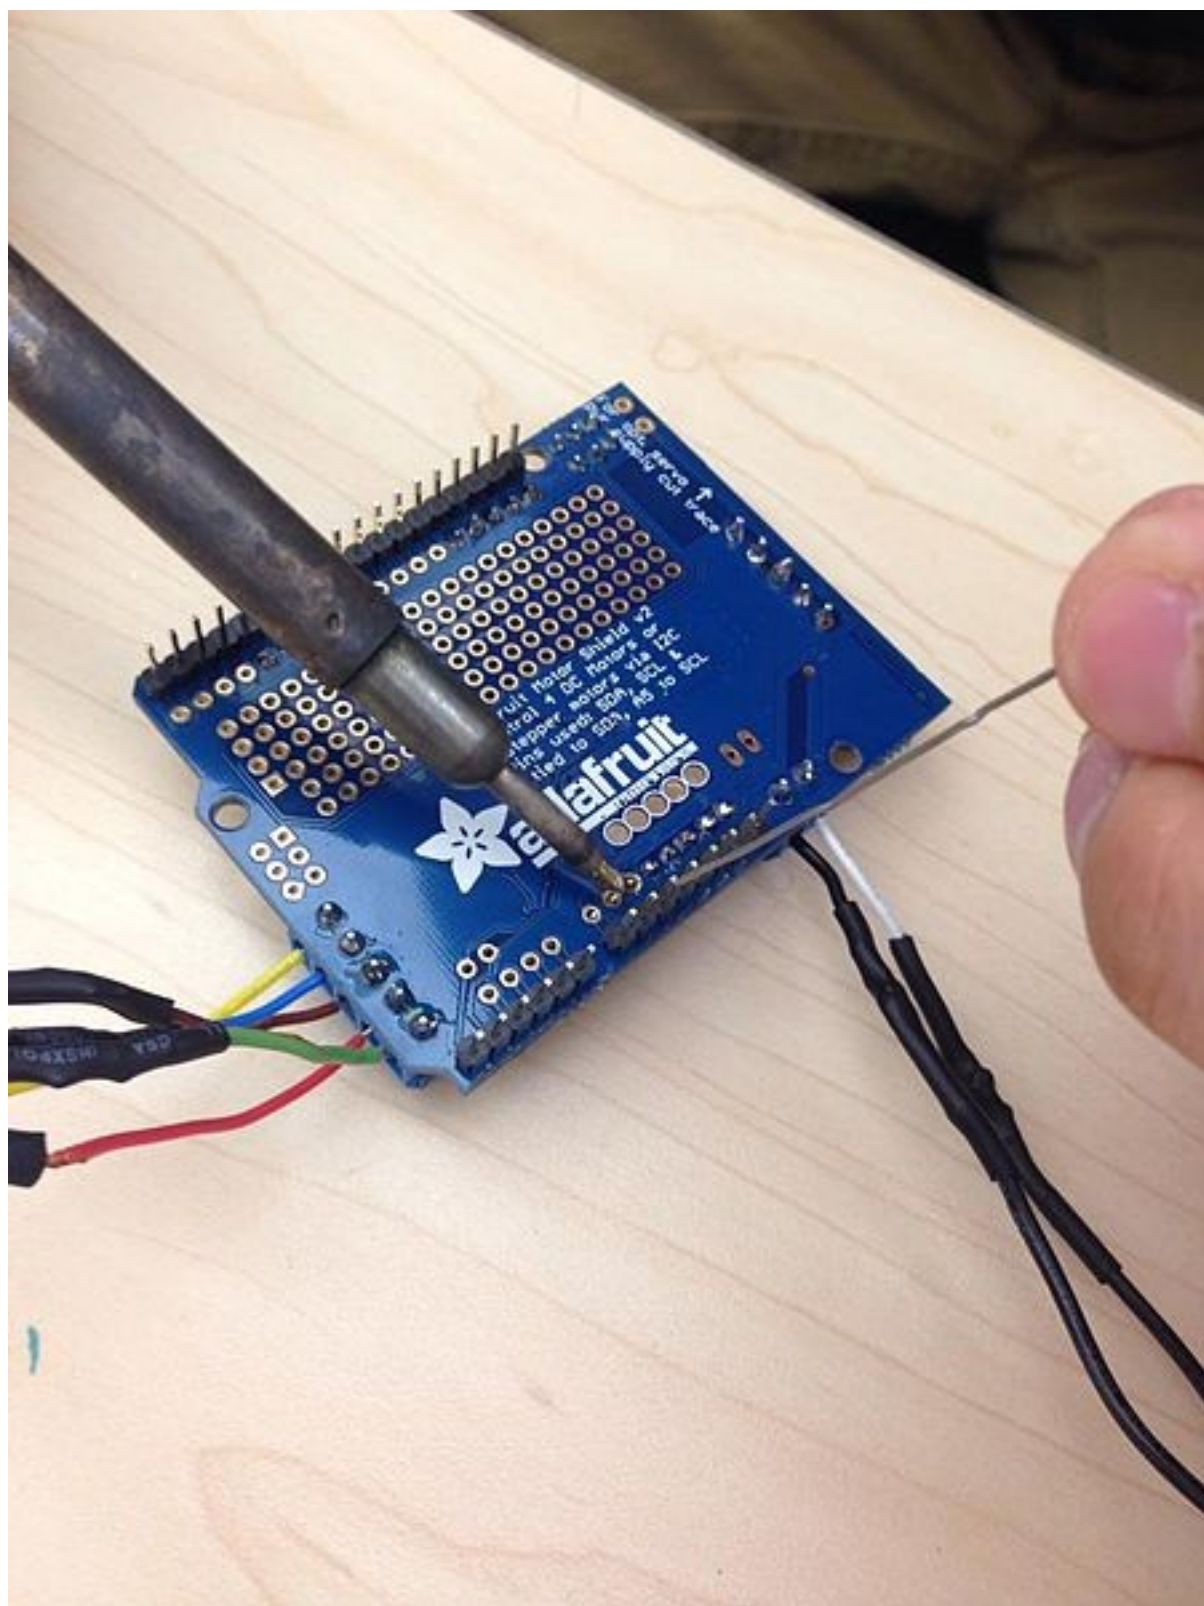

صناعة عجينة القصدير

□ استخدامات عجينة القصدير :

تستخدم عجينة القصدير في لحام العناصر التي لا يمكن لحامها بالكاوية و هي العناصر التي يتم تثبيتها من سطحها السفلي كالليدات .

■ خطوات صناعة عجينة القصدير :

□ نذيب قطعة من القصدير حتى تصبح على شكل كتلة يمكن الإمساك بها و التعامل معها.

□ نستخدم مبرد أو ورق سنفرة في برد و حف قطعة القصدير حتى نحصل على برادة القصدير .

□ نمزج برادة القصدير مع معجون لحام القصدير (الفلاكس) الذي يباع في محلات بيع الأدوات الكهربائية .

□ نضع مزيج برادة القصدير مع معجون اللحام في محقنٍ طبي ليصبح جاهزاً للاستخدام في لصق العناصر الإلكترونية .

المقاومة :

عمل المقاومة :

يتمثل عمل المقاومة في تخفيض الجهد الكهربائي (الفولت) بحيث يصبح مناسباً للعنصر الإلكتروني , فإذا كان لدينا مثلاً بطارية جهدها 12v فولت و أردنا أن نصل إليها ديود جهده 3v فولت فإننا نحتاج إلى مقاومة تخفض الجهد الكهربائي من 12v فولت إلى 3v فولت ليصبح الجهد مناسباً للديود و بدون هذه المقاومة فإن الديود سيتعرض للتلف بسبب ارتفاع الجهد.

قياس المقاومة :

خطوات قياس المقاومة :

اضبط المقياس على وضعية قياس المقاومة (وضعية قياس الأوم Ω) و ضع مدرجة المقياس على المجال المناسب للمقاومة التي تقم بقياسها.

□ في حال لم تكن المقاومة التي تريد قياسها متصلةً باللوحة الإلكترونية أمسك أحد طرفيها بين السبابة والإبهام و اضغط على طرفها ذاك مسبار القياس السالب (المسبار الأسود)

□ ضع مسبار المقياس الموجب (الأحمر) على الطرف الثاني للمقاومة و لكن دون أن تلمس مسبار القياس الموجب أو الطرف الثاني للمقاومة بأناملك و ذلك حتى لا تؤثر مقاومة جسمك على نتيجة القياس .

فقط ضع المسبار الأحمر على طرف المقاومة ولا تضع أصابعك.

□ المقاومة ليس لها قطبٌ موجب و قطبٌ سالب - يمكنك تركيب المقاومة دون مراعاة القطبية و ذلك بخلاف بقية العناصر كالمكثفات و الديودات .

□ عند ضبط مقياس الآفوميتر على وضعية الصغير (وضعية قياس الديود) فإنه سيقوم كذلك بقياس المقاومة بالأوم Ω , و غالبا ما يعطي المقياس صغيرا إذ كانت نتيجة القياس أعلى من ألف أوم .

المقاومة الحرارية و تشتت الألوان في شاشات CRT سي آر تي شاشات أنبوب الأشعة المهبطية Cathode ray tube

يحدث تشتت الألوان نتيجة عدم وجود عنصرٍ يمتص الكهرباء الساكنة من الشاشة .

نلاحظ في شاشات CRT سي آر تي شاشات أنبوب الأشعة المهبطية Cathode ray tube (وجود سلك حول الشاشة - مهمة هذا السلك الكهربائي تتمثل في امتصاص الشحنات الزائدة التي تؤثر على نقاء الألوان و جودة الصورة و صفائها .

في كل مرة نقوم بها بتشغيل التلفزيون يقوم هذا السلك بالعمل لعدة ثواني ليمتص الكهرباء الساكنة من الشاشة .

في حال توقف هذا السلك عن العمل , أي عندما لا يمر من خلاله تيار كهربائي عند بداية الإقلاع تتراكم الكهرباء الساكنة في الشاشة مما يؤدي إلى تشتت الألوان و بعثرتها .



ما هو سبب هذا العطل ؟

سبب هذا العطل يكمن في تلف المقاومة الحرارية التي تقوم بتغذية هذا السلك بالتيار الكهربائي .

□ للمقاومة الحرارية ثلاثة أرجل : يكون أحدها متصل مع مصدر التيار الكهربائي بينما تكون الرجل الثانية متصلة مع سلك امتصاص الشحنات الزائدة الذي يحيط بالشاشة أما الطرف الثالث فيكون متصلاً مع أرضي الدارة .

طريقة عمل المقاومة الحرارية :

يفترض في المقاومة الحرارية أن تقطع التيار الكهربائي عند ارتفاع درجة حرارتها أي بعد تشغيلها لبضعة ثواني و لذلك فإنها تمرر التيار الكهربائي لسلك إزالة الكهرباء الساكنة عند بداية التشغيل ثم تقطع التيار الكهربائي عن ذلك السلك بعد أن ترتفع درجة حرارتها .

■ كيف نقوم بقياس المقاومة الحرارية؟

- نفصل التيار الكهربائي عن الشاشة .
- نضبط المقياس على وضعية قياس المقاومة وضعية قياس الأوم Ω .
- نصل مسباري المقياس بقطبي المقاومة السالب و الموجب.
- يجب أن تكون القراءة التي تظهر على شاشة المقياس قريبة من القيمة الاسمية لهذه المقاومة .

الطريقة الثانية في فحص المقاومة الحرارية

- نضبط المقياس على وضعية الصغير .
- نضع مسباري المقياس على وتدي المقاومة .
- إذا كانت هذه المقاومة سليمة و تمرر التيار الكهربائي فيجب أن يصدر المقياس صغيراً .

مشاريع لاستخدام المقاومة الحرارية :

يمكننا أن نستخدم المقاومة الحرارية في تغذية أي جهاز كهربائي نريده أن يعمل لبرهة من الزمن ومن ثم أن يتوقف عن العمل من تلقاء نفسه عندما ترتفع درجة حرارة المقاومة الحرارية .

يمكننا مثلاً أن نصل المقاومة الحرارية بجرس كهربائي بحيث يصدر صوتاً لبرهة من الزمن ومن ثم يتوقف من تلقاء نفسه , و يمكننا أن نصل المقاومة الحرارية بمصباح إنارة سلم البناء بحيث يضيئ المصباح عندما يضغط عليه شخص ما ثم ينطفئ بشكل تلقائي بعد برهة من الزمن من تلقاء نفسه بعد أن يكون ذلك الشخص قد تمكن من صعود سلم البناء مساءً .

اختبار المقاومة

نضبط المقياس على وضعية الصغير و نضع مسباريه على طرفي المقاومة - في حال لم يصدر المقياس صوتاً فإن هذا يعني بأن المقاومة تالفة و في حال أصدر المقياس صوتاً فهذا يعني بأن المقاومة سليمة .

اختبار المقاومة مماثلٌ تماماً لطريقة اختبار الفيوز .


طريقة اختبار المقاومة معاكسة لطريقة اختبار المكثف .

طريقة اختبار المقاومة هي نصف اختبار الداود

يجب أن تظهر قراءة على شاشة المقياس عند وضع مسباريه على قطبي الديود من جهة واحدة فقط و يمكن القول بأن الديود يكون سليماً إذا أصدر المقياس صوتاً عند وصل مسباريه من جهة واحدة فقط أما إذا عكسنا قطبي المقياس فيجب أن لا تظهر قراءة على شاشة المقياس و يجب أن لا يصدر المقياس صغيراً إذا كان الديود سليماً لأنه يتوجب أن لا يمرر الداود التيار الكهربائي إلا باتجاه واحد فقط , أما المقاومة فيجب أن يصدر المقياس صغيراً عند قياسها من الطرفين إذا كانت سليمة , أي أنه يتوجب أن تمرر المقاومة السليمة التيار الكهربائي في الاتجاهين.

اختبار منظمات الجهد القابلة للضبط Adjustable regulator

منظمات الجهد القابلة للضبط هي عبارة عن عناصر يتم تركيبها على اللوحة الأم لتأمين جهود تغذية مناسبة لعناصر معينة و يتم التحكم بخرج منظمات الجهد القابلة للضبط , أي يتم تحديد الجهد الذي ستقوم بتخرجه عن طريق وضع مقاومة بين رجل منظم الجهد رقم 1 و بين أرضي الدارة الإلكترونية.

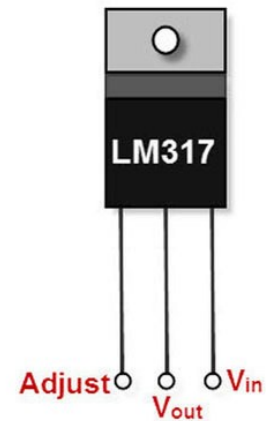

اختبار منظمات الجهد القابلة للضبط

- ☐ ضبط المقياس على وضعية الصغير .
- ☐ نضع مسبار المقياس الموجب (الأحمر) على مخرج المنظم .
- ☐ نضع مسبار المقياس السالب على أية نقطة من نقاط الأرضي على اللوحة الإلكترونية.
- ☐ إذا أصدر المقياس صغيراً فإن هذا يعني بأن هنالك دائرة قصر (شورت) في إحدى العناصر المتصلة مع منظم الجهد أو في المنظم نفسه.

■ منظمات الجهد الإلكترونية

- منظم الجهد عبارة عن عنصر إلكتروني عادةً ما يكون على شكل مربع أسود اللون ذو ثلاثة أرجل هي : المدخل - المخرج - الأرضي .
- ☐ يحوي منظم الجهد على دارتين و هما : دائرة تنظيم الجهد و دائرة استشعار الحرارة .
- ☐ يقوم منظم الجهد بخفض الجهد عن طريق تبديد فائض الجهد على شكل طاقة حرارية , ولهذا السبب غالباً ما يتم ربط منظمات الجهد بمبددات حرارية مصنوعة من الألمنيوم للتخلص من الحرارة الزائدة و تبديدها .

- ☐ كلما كان الفرق كبيراً بين الجهد الداخل إلى منظم الجهد و الجهد الخارج منه كان تبديد الحرارة أكبر و بالتالي كان إطلاق منظم الجهد للحرارة أكبر , وفي حال زيادة درجة الحرارة عن حد معين فإن دائرة تحسس الحرارة تأمر دائرة خفض الجهد في منظم الجهد بالتوقف عن العمل فيقوم منظم الجهد بتمرير الجهد دون أن يقوم بخفضه مما يؤدي إلى إتلاف العناصر الإلكترونية التالية له.

لتلافي هذه المشكلة و لتقليل التبريد الحراري و ارتفاع درجة الحرارة عن الحدود المقبولة يتم وصل منظمي جهد اثنين على التوالي (التسلسل) مع بعضهما البعض بحيث يكون مخرج المنظم الأول out متصلاً مع مدخل المنظم الثاني in و بهذا الشكل يقوم المنظم الأول بخفض الجهد إلى حد معين , و من ثم يقوم المنظم الثاني بخفض الجهد الناتج عن المنظم الأول ليصل إلى الجهد المطلوب و بهذه الطريقة يتحمل كلا المنظمين العبء الحراري بدلاً من أن يتحملة منظم واحد .

فإذا كان لدينا جهد قدره 12v فولت و أردنا الحصول على جهد قدره 5v فولت مثلاً فإننا نضع المنظم الأول بقيمة 9v فولت مثلاً ليقوم بتخفيض الجهد من 12v إلى 9v و من ثم نصل مخرج هذا المنظم بمدخل منظم جهد ثاني يقوم بخفض الجهد من 9v إلى 5v فلت .

خرج المنظم الأول يساوي دخل المنظم الثاني.

خرج المنظم الثاني يساوي دخل المنظم الثالث.

□ يمكن القيام بوصل أكثر من منظمي جهد اثنين على التوالي (التسلسل) و يمكن وضع مقاومة ما بين مدخل و مخرج كل منظم .

كيف نصل منظّمات الجهد مع بعضها البعض؟

ذكرت سابقاً بأنه لمنظم الجهد ثلاثة أرجل : مدخل و مخرج و أرضي , فإذا وصلنا منظّمات الجهد على التوالي (التسلسل) مع بعضها البعض فإننا نصلها كما تتصل عربات القطار ببعضها البعض أو كما تتوضع حبات السبحة أو العقد على خيط واحد فنصل مخرج منظم الجهد الأول مع مدخل منظم الجهد الثاني و نصل مخرج منظم الجهد الثاني مع مدخل منظم الجهد الثالث و هكذا .

و لكن يتبقى لدينا في كل منظم جهد قطبُ ثالث هو القطب الأرضي ,
و هذه الأقطاب الأرضية لمنظمات الجهد نصلها جميعاً مع بعضها البعض
بخطٍ واحدٍ كذلك و من ثم نصلها بأي نقطةٍ أرضية على اللوحة
الإلكترونية.

كلما ازداد الفرق بين دخل المنظم و خرجه ازداد تبديد المنظم للجهد
الكهربائي على شكل طاقة حرارية و بالتالي ازدادت حرارة المنظم .

آخر رقمين في اسم منظم الجهد غالباً ما يشيران إلى خرج منظم الجهد
فإذا كان آخر رقمين 07 مثلاً فهذا يعني بأن خرجه 7v فولت .

□ ليس هنالك فرق كبير بين دخل و خرج منظم الجهد لأن المنظم يقوم
بتخفيض الجهد عن طريق تحويل الجهد الزائد إلى طاقةٍ حرارية يقوم
بتبديدها في هيكله الخارجي و لهذا السبب فإن منظمات الجهد غالباً ما
تكون موصولةً مع مبدداتٍ حرارية.

□ منظمات الجهد التي يكون العدد تسعة هو ثالث عددٍ فيها من الجهة
اليسرى غالباً ما تكون منظماتٍ سالبة : أي أنها تخرج جهداً سالباً
مثال : 907 : العدد تسعة هو ثالث عددٍ إلى الجهة اليسرى - لأن
أول عددين غالباً ما يكونا مخصصين لبيان خرج المنظم .

حساب استطاعة المنظم

لحساب استطاعة المنظم output نطرح خرج المنظم من دخله و نضرب النتيجة في أمبير المنظم فنحصل على النتيجة بالوات . W
استطاعة المنظم بالوات = خرج المنظم بالفولت - دخل المنظم بالفولت × أمبير المنظم
مثال :

إذا كان لدينا منظم دخله 12V فولت و خرج 9V فولت و يعمل على 2A أمبير فإننا نحسب استطاعته على الشكل التالي :

$$12V-9V \times 2A=6W$$

دخل المنظم 12 فولت ناقص خرج المنظم تسعة فولت مضروباً في أمبير المنظم (2 أمبير) تساوي ستة وات وهي استطاعة المنظم.

$$12-9=3$$

$$3 \times 2 = 6 \text{ وات}$$

اختبار الدارات المتكاملة- الدارات المدمجة IC - Integrated circuit

نضبط المقياس على وضعية الصغير .

نضع مسبار المقياس السالب (الأسود) على الطرف الأرضي للدارة

G

GND


نمرر مسبار المقياس الموجب (الأحمر) على بقية أطراف الدارة المتكاملة ..

إذا أصدر المقياس صفيرا بين أرضي الدارة المدمجة GND



و بين أي طرف من أطرافها الأخرى فهذا يدل على أنها تالفة أو ان بها دارة قصر (شورت) لأنه ينبغي أن لا يكون هنالك أي اتصال ما بين الطرف الأرضي للدارة المتكاملة و بين أي من أطرافها الأخرى .

إذا لم يصدر المقياس صفيرا عند وضع مسباريه بين أرضي الدارة المدمجة و بين أي طرف من أطرافها الأخرى فهذا يدل على أن الدارة المتكاملة سليمة لأنه ينبغي أن لا يكون هنالك أي اتصال مباشر ما بين الطرف الأرضي للدارة المتكاملة و بين أي من أطرافها الأخرى .

المقصود بسلامة الدارة المتكاملة هنا عدم وجود دارة قصر داخلها (شورت)

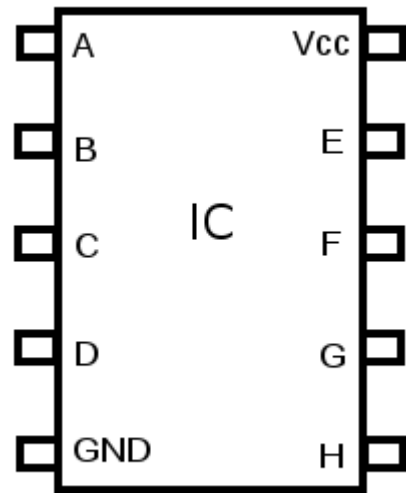

اختبار المزاج الضوئي - الرابط الضوئي (الأوتو كوبلار) Optocoupler

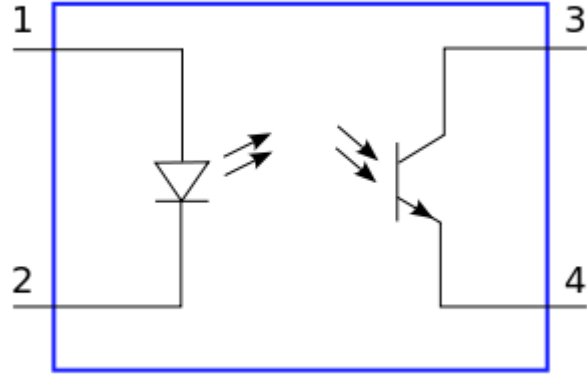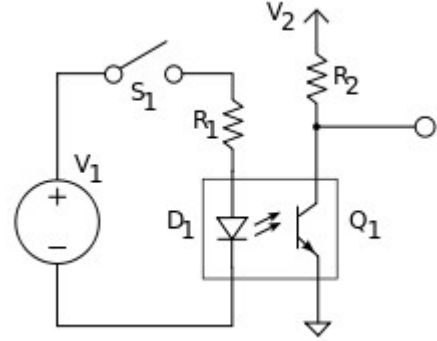

□ يكون الرابط الرابط الضوئي (الفوتوكوبلار) متصلاً بشكل مباشر (دون مقاومة أو مكثف أو ديود) مع الدارة المدمجة IC أي سي البوار أو الدارة المدمجة المتخصصة بضبط تغذية الجهاز. يتصل الأوتوكوبلار مباشرةً دون وسيط مع دارة التغذية المتكاملة.

□ للمزاج الضوئي أربعة أطراف :

□ يتوضع اثنين من أقطاب أو أطراف المزاج الضوئي على قسم التيار المتردد 220V فولت على دارة التغذية.

□ يتوضع القطبين الآخرين من أقطاب المزاج الضوئي على القسم الآخر من دائرة التغذية , أي قسم التيار المستمر ذو الجهد المنخفض .

الأوتوكوبلار حاله مثل حال الدارات المتكاملة أو الدارات المدمجة من حيث القياس .

خطوات اختبار المزاج الضوئي او الرابط الضوئي الأوتوكوبلار :

□ ضبط المقياس على وضعية الصغير .

□ نضع المسبار السالب للمقياس على الطرف الأرضي للمزاج الضوئي .

□ نمرر المسبار الموجب للمقياس على الأطراف الثلاثة الأخرى للمزاج الضوئي .

□ إذا أصدر المقياس صوتاً ما بين الطرف الأرضي للمزاج الضوئي و بين أي طرف من أطرافه الثلاثة الأخرى فإن هذا يعني بأن المزاج الضوئي تالف .

لماذا ؟

■ لأنه و كما هي حال بقية الدارات المدمجة لا ينبغي أن يكون هنالك أي اتصال مباشر ما بين الطرف الأرضي للمزاج الضوئي و بين أي رجل من أرجله الثلاثة الأخرى .

■ إذا أصدر المقياس صغيراً ما بين الطرف الأرضي للمزاج الضوئي (الأوتوكوبلار) و بين أي طرف آخر ممن أطرافه الثلاثة الأخرى فإن هذا يعني بأن هنالك دائرة قصر (شورت) داخل المزاج الضوئي.

طريقة ثانية لاختبار المزاج الضوئي

- نضبط المقياس على وضعية قياس الديود .
- هنالك أربعة أطراف للمزاج الضوئي اثنين منهما يكونان متصلين بقطبي الدايدود الموجود داخل المزاج الضوئي بينما القطبين الآخرين يكونان متصلين بالمقاومة الضوئية الموجودة داخل المزاج الضوئي , و كما هي الحال عند قياس أي دايدود فيجب أن لا يمرر هذين القطبين المتصلين بالديود التيار الكهربائي إلا في اتجاه واحد فقط , أي أنه يفترض أن لا نحصل على قراءة على شاشة المقياس إلا بوضع واحد فقط من وضعي القياس و يفترض أن لا نحصل على أية قراءة على شاشة المقياس إذا قمنا بقلب مسباري المقياس .

فإذا حصلنا على قراءة على شاشة المقياس عندما نضع المسبار الموجب على الرجل الأولى و المسبار السالب على الرجل الثانية المجاورة لها فإنه يتوجب أن لا تظهر شاشة المقياس أية قراءة إذا عكسنا مسباري القياس بأن نضع المسبار السالب على الرجل الأولى و أن نضع المسبار الموجب على الرجل الثانية المجاورة إذا كان المزاج الضوئي سليماً .

أما إذا ظهرت قراءة على شاشة المقياس أو إذا أصدر المقياس صغيراً إذا عكسنا مسباري المقياس كذلك فإن هذا يعني بأن المزاج الضوئي تالف أو به دارة قصر (شورت)

- القطبين الآخرين من أقطاب المزاج الضوئي يكونان متصلين بالمقاومة الضوئية الموجودة كذلك داخل المزاج الضوئي .
- يتم اختبار قطبي المزاج الضوئي المتصلين بالمقاومة الضوئية بضبط المقياس على وضعية الصغير.

- نضع مسباري المقياس على رجلي المزاج الضوئي المتصلين بالمقاومة الضوئية .

□ في حال لم يكن المزاج الضوئي عاملاً , أي في حال لم يكن هنالك تيار كهربائي واصل إليه فيجب أن لا تظهر أي قراءة على شاشة المقياس عندما نصل مسباري المقياس بقطبي المزاج الضوئي المتصلين مع المقاومة الضوئية و يجب أن لا تظهر أية قراءة كذلك عندما نعكس وضع مسباري المقياس في حال كانت المقاومة الضوئية سليمة.

■ إذا ظهرت قراءة على شاشة المقياس عندما نصل مسباري المقياس بقطبي المزاج الضوئي المتصلين مع المقاومة الضوئية الموجودة داخله فإن هذا يعني بأنه تالف .

■ كما هي حال جميع الاختبارات التي تتم بوضعية الصغير يجب أن يجري هذا الاختبار و الدارة مفصولة عن التيار الكهربائي.

باختصار

□ يحوي المزاج الضوئي دايود و مقاومة ضوئية .

□ للمزاج الضوئي (الفوتوكوبلار) أربعة أرجل .

تكون اثنتين متجاورتين من أرجل المزاج الضوئي متصلتين مع الديود أو لنقل بأنهما قطبا الديود , و هذا يعني بأننا نقيسهما كما نقيس أي ديود فإذا كان الديود الموجود داخل المزاج الضوئي سليماً فيجب أن لا يمرر التيار الكهربائي إلا في اتجاه واحدٍ فقط.


فإذا كانت الرجلين الأوليين 1 و 2 من أرجل المزاج الضوئي متصلتين مع الدايود و حصلنا على قراءة على شاشة المقياس أو صغير إذا وصلنا مجس المقياس الموجب بالرجل رقم 1 و مجس المقياس السالب بالرجل رقم 2 فيجب أن لا تظهر أي قراءة على شاشة

المقياس و يجب أن لا يصدر أي صغير إذا عكسنا قطبي المقياس و وصلنا مجس المقياس السالب إلى الرجل رقم 1 و مجس المقياس الموجب إلى الرجل رقم 2 , و في حال حدث غير ذلك فهذا يعني بأن الداود الموجود داخل المزاج الضوئي يوصل التيار الكهربائي في الاتجاهين و هذا يعني بأنه تالف.

□ الرجلين الآخرين المتجاورتين من أرجل المزاج الضوئي متصلتين مع مقاومة ضوئية أو بالأصح فإنهما قطبي مقاومة ضوئية و بالتالي فإننا نقوم بقياسهما كما نقيس أي مقاومة ضوئية .

□ في حال كانت المقاومة الضوئية الموجودة داخل المزاج الضوئي سليمة فيجب أن لا يصدر المقياس أي صوت و يجب أن لا تظهر على شاشته أية قراءة عندما يكون التيار الكهربائي مفصلاً عن الدارة .



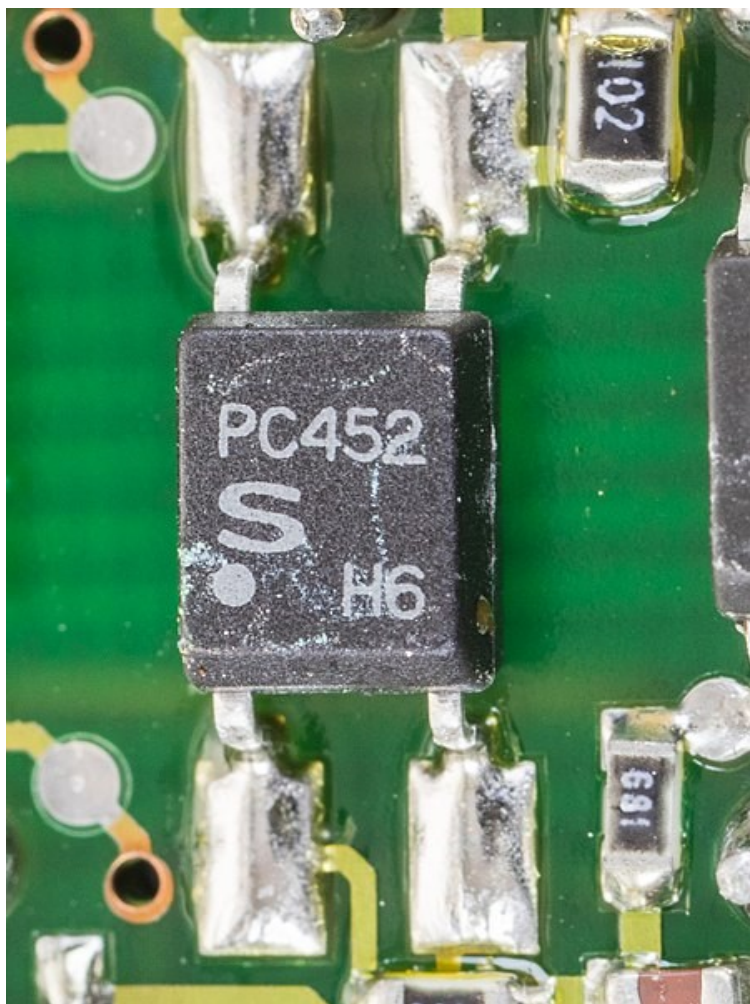

الدايود Diode الصمام الثنائي

الدايود عبارة عن أنبوب حراري أيوني thermionic tube يحوي مسريين كهربائيين electrodes اثنين يستخدم كمقوم rectifier للتيار الكهربائي .

لماذا يستخدم الدايود كمقوم للتيار الكهربائي المتناوب في الدارات التي تحول التيار المتناوب أو المتردد إلى تيار مستمر؟

لأن الدايود لا يسمح للتيار الكهربائي بالمرور إلا في اتجاه واحد و هذا يعني بأن الدايود يقوم التيار الكهربائي العشوائي المتردد و يرغمه على المرور في اتجاه واحد فقط .

المكافئ الميكانيكي للدايود هو صمام عدم الرجوع Check valve .

و بالطبع فإن صمام عدم الرجوع هو صمام يسمح للسائل بالمرور في اتجاه واحد فقط.

في البداية كانت الديودات عبارة عن أنابيب مفرغة من الهواء vacuum tube أما اليوم فإن الديودات تصنع من أشباه الموصلات semiconductor مثل السيليكون silicon و الجيرمانيوم germanium.

الموحد أو المقوم Rectifier

المقوم هو منظومة إلكترونية من أشباه الموصلات semiconductive مثل الديودات , تستعمل في تحويل التيار الكهربائي المتردد (AC) alternating current إلى تيار مستمر continuous current أو تيار مباشر (DC) direct current.

الدائرة المعاكسة لدائرة الموحد أو المقوم هي دائرة العاكس أو الإنفيرتر لأنها تقوم بتحويل التيار المستمر إلى تيار متردد .

اختبار الديود (الصمام الثنائي)

يجب ان يمرر الديود التيار الكهربائي في اتجاه واحد فقط .
دائماً تذكر هذه القاعدة عندما تقوم باختبار الديود .

□ خطوات اختبار الديود

- اضبط المقياس على وضعية قياس الديود (وضعية الصغير).
- ضع المسبار الموجب للمقياس على القطب الموجب للديود و
ضع المسبار السالب على القطب السالب للديود .
- انتبه للقراءة على شاشة المقياس و الصغير .
- اعكس وضع مسباري المقياس أي ضع المسبار الموجب للمقياس
على قطب الديود السالب و ضع المسبار السالب للمقياس على
القطب الموجب للديود .
- انتبه للقراءة على شاشة المقياس و انتبه للصغير .
- إذا مرر الديود التيار الكهربائي إلى كلتا الجهتين , أي إذا أصدر
المقياس صغيراً في كلا وضعي القياس فهذا يعني بأن الديود تالف .
لماذا ؟
- لأن ذلك يعني بأنه يمرر التيار الكهربائي إلى كلتا الجهتين ..

□ هنالك من يرى كذلك بأنه إذا ظهرت قراءة على شاشة المقياس في كلتا الحالتين دون صغير فهذا يعني كذلك بأن الديود تالف.

□ خطوات اختبار الديود

- اضبط المقياس على وضعية قياس الداود .
- ضع المسبار الموجب للمقياس على القطب الموجب للديود و ضع المسبار السالب على القطب السالب للديود .
- انتبه للقراءة على شاشة المقياس و الصغير .
- اعكس وضع مسباري المقياس أي ضع المسبار الموجب للمقياس على قطب الديود السالب و ضع المسبار السالب للمقياس على القطب الموجب للديود .
- انتبه للقراءة على شاشة المقياس و انتبه للصغير .
- في حال لم يمرر الديود التيار الكهربائي إلى كلتا الجهتين , أي في حال لم يصدر المقياس صغيراً و في حال لم تظهر على شاشته قراءة إلا في وضعٍ واحدٍ فقط من وضعي القياس فهذا الديود سليم .

استخدامات أخرى للدايود

قلت بأن الديود يسمح للتيار الكهربائي بالعبور في اتجاه واحدٍ فقط و أن عمله شبيه بعمل صمام عدم الرجوع الذي يمنع السوائل من الحركة في الاتجاهين .

و لذلك فإن الديودات تستخدم داخل الدارات الإلكترونية كصمامات منع رجوع فتوضع الديودات مثلاً في دارات التغذية بين المحول و


بين الدارة المدمجة و ذلك لمنع أي فائض في الجهد من الارتداد من المحول إلى الدارة المدمجة لأن ذلك إن حدث فإنه سيتسبب في تلف الدارة المدمجة فإذا كان لدينا عنصر حساس كالدارة المدمجة متصل بعنصرٍ يحوي جهود مرتفعة كالمحول فإننا نضع بينهما ديود يسمح للدارة المدمجة بأن تصدر أوامرها للمحول بالعمل عن طريق طرف ما من أطرافها و لكنه في الوقت ذاته يمنع التيار الكهربائي من الانتقال من المحول إلى الدارة المدمجة.


يوضع دايود في دارة الشحن لمنع الخلايا الشمسية من تفريغ المدخرات الكهربائية (البطاريات) في أوقات الظلمة على اعتبار أن الدايود لا يسمح للتيار الكهربائي بالمرور إلا في اتجاهٍ واحدٍ فقط.

بما أن الدايود لا يسمح للتيار الكهربائي بالعبور إلا في اتجاهٍ واحدٍ فإنه يستخدم في منع تفريغ البطاريات من قبل أجهزة الشحن عند انقطاع التيار الكهربائي .

دايود زينار zener diode

يتم اختبار ديود زينار بالطريقة ذاتها إذ يفترض بديود زينار أن لا يمرر التيار الكهربائي إلا في اتجاهٍ واحدٍ فقط و ليس في الاتجاهين .
إذا مرر ديود زينار التيار الكهربائي في الاتجاهين أي في حال أصدر المقياس صفيرا في كلا وضعي القياس السابقين فهذا يعني بان ديود زينار تالف .
في حال مرر ديود زينار التيار الكهربائي في اتجاهٍ واحدٍ فقط فهذا يعني بأنه سليم.

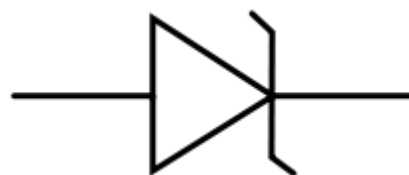

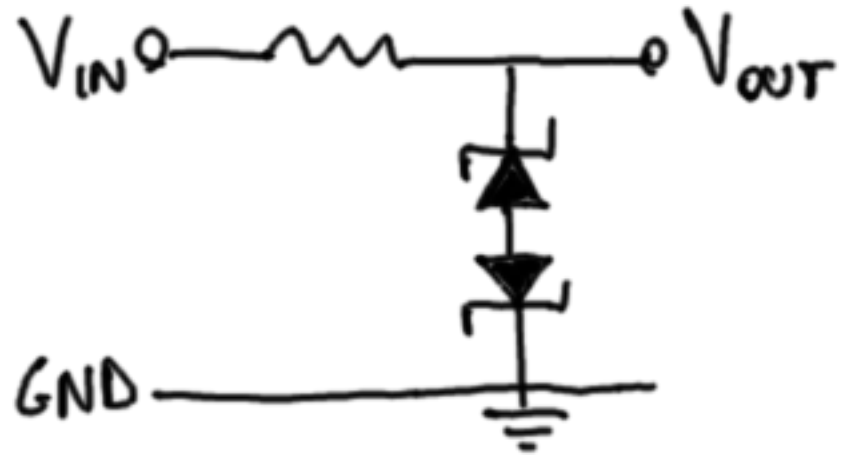


V_{in} مدخل الجهد

V_{out} مخرج الجهد


GND أرضي الدارة

إذا كان الديود متصلاً على التوازي مع مقاومة فمن الممكن أن يمرر ذلك الديود تياراً كهربائياً في كلا الاتجاهين و عندها سيبدو ذلك الديود وكأنه تالف .

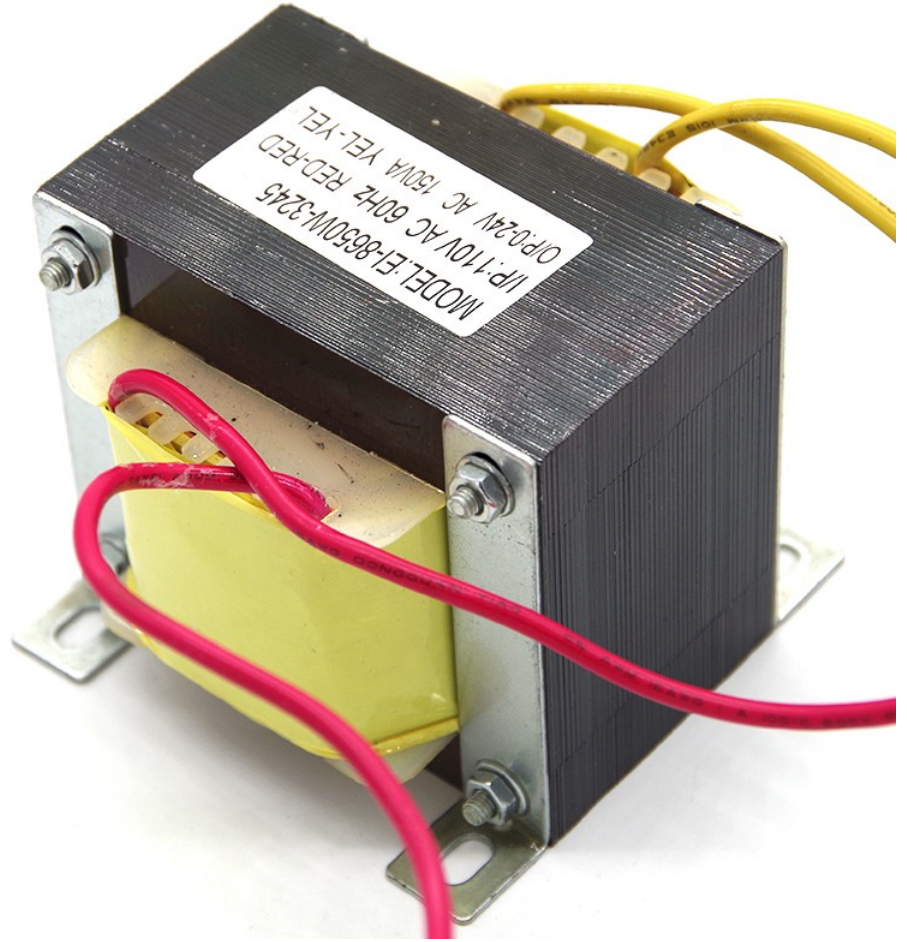

المحول Transformer

يتألف المحول من ملفين معزولين عن بعضهما البعض عزلاً تاماً , يدعى الملف الأول بالملف الرئيسي primary coil أما الملف الثاني فإنه يدعى بالملف الثانوي secondary coil .

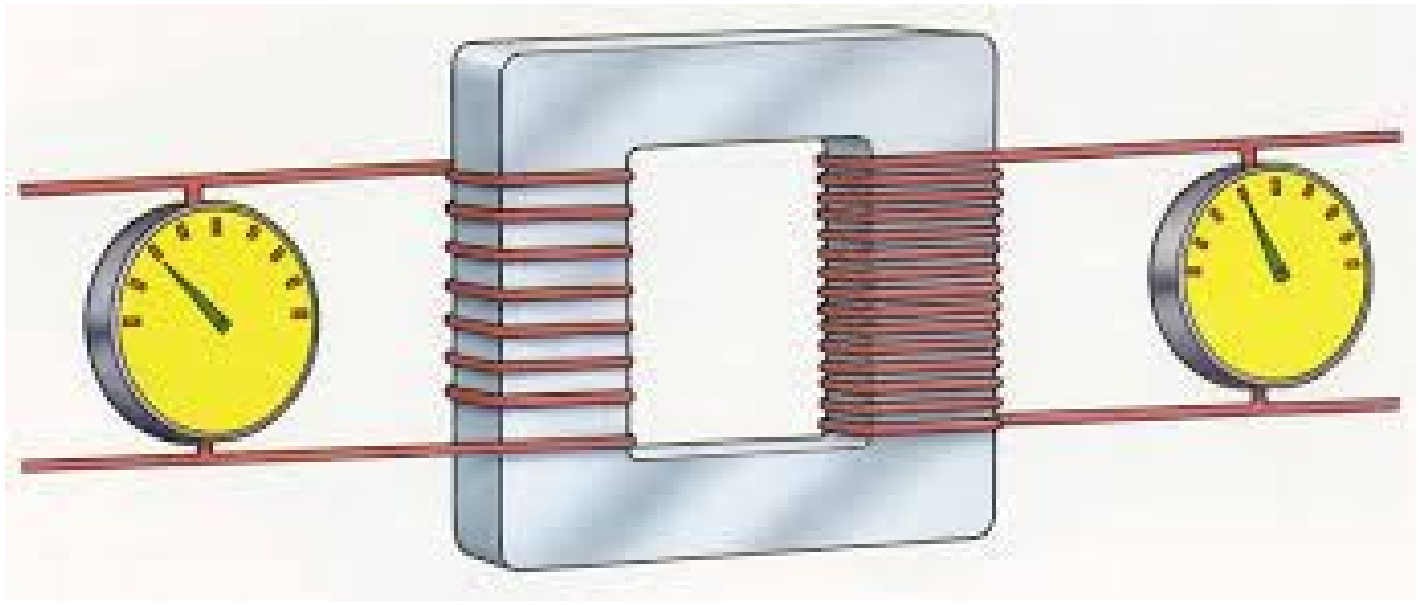

مبدأ عمل المحول :

إذا وضعنا أي ملف ضمن حقلٍ مغناطيسي فإن هذا الملف سيقوم بتوليد جهدٍ كهربائي .

عندما نطبق جهداً كهربائياً على الملف الرئيسي يتولد داخله حقلٌ مغناطيسي يؤدي إلى توليد جهدٍ كهربائي في الملف أو الملفات الثانوية .

□ هنالك تناسبٌ ما بين عدد ملفات كل من الملف الرئيسي و الملف الثانوي و بين الجهد الكهربائي المتولد فيهما و ذلك وفق القاعدة التالية :

□ عدد لفات الملف الرئيسي مقسوماً على عدد لفات الملف الثانوي يساوي جهد الملف الرئيسي مقسوماً على الجهد المتولد في الملف الثانوي .

□ هنالك تناسبٌ طردي ما بين الجهد الكهربائي (الفولتية) و بين عدد اللفات حيث يزداد الجهد مع زيادة عدد اللفات .

مثال:

إذا كان جهد الملف الرئيسي 6v فولت و كان عدد ملفات الملف الثاني يساوي نصف عدد لفات الملف الرئيسي فهذا يعني بأنه سيتولد لدينا 3v فولت في الملف الثانوي.

□ هنالك تناسبٌ عكسي ما بين شدة التيار (الأمبير) و بين عدد اللفات حيث تزداد شدة التيار كلما نقص عدد اللفات .

□ يزداد الجهد في الملف مع ازدياد عدد اللفات : كلما كان عدد اللفات أكبر كان الجهد أعلى و العكس صحيح أي كلما قل عدد اللفات كان الجهد المتولد أقل.

إذا تساوى عدد اللفات في الملفين فإن الخرج يكون مساوياً للدخل .

هنالك نوعين رئيسيين للمحولات الكهربائية و هما :

□ محولات خفض الخطوة step down transformers : و هذه المحولات تحول الجهد الكهربائي المنزلي 230v فولت إلى 12v فولت.

□ محولات رفع الخطوة step up transformers : و هذه المحولات تقوم بتحويل 12v فولت إلى جهدٍ عالي يصل إلى 12000v 12 ألف فولت لاستخدامها في تشغيل شاشات التلفزيون مثلاً.

□ تستخدم محولات الجهد العالي في شبكات نقل الطاقة الكهربائية و ذلك لتقليل الفاقد أثناء نقل التيار الكهربائي عبر المسافات الطويلة.

■ أشياء يجب أن تتذكرها دائماً عن المحولات:

■ يكون الملفين في المحول منفصلين عن بعضهما البعض انفصلاً تاماً ولا يوجد أي اتصال بينهما .

تمتص الشرائح الحديدية في المحول الحقول المغناطيسية الدائرية و هذه الحقول المغناطيسية الدائرية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة المحول , كما تتسبب في تبديد الطاقة الكهربائية.

■ لا يعمل المحول الكهربائي إلا على تيار كهربائي متردد alternating current لا تعمل المحولات أبداً على تيار كهربائي مستمر .

ماذا لو وجدنا محولاً في دائرة تعمل بالتيار المستمر؟
ذلك يعني بأن هنالك دائرة تقطيع مدمجة تقوم بتقطيع التيار المستمر و تقوم بتحويله إلى تيار متناوب ثم تقوم بتغذية ذلك التيار المتناوب للمحول.

■ تفحص المحولات -الملفات

□ للمحول خطوط دخل و خطوط خرج و عندما تكون الدارة متصلة بمصدر تيار كهربائي يجب ان تكون قيمة الدخل و الخرج ثابتة و إلا فإن المحول تالف .

□ لقياس المحول في الأجهزة الإلكترونية نضبط المقياس على وضع 20 V فولت .

□ نصل مسباري المقياس بالأسلاك الداخلة إلى المحول و إذا كان المحول سليماً فيجب أن نحصل على قراءة ثابتة .

□ نصل مسباري المقياس بالأسلاك الخارجة من المحول و إذا كان المحول سليماً فيجب أن نحصل على قراءة ثابتة .

■ بالطبع فإن هذا القياس يتم عندما يكون المحول موصولاً بالتيار الكهربائي .

كيف يتوضع المحول في دارات التغذية التي تحول التيار المتردد 220 أو 110 فولت إلى تيارٍ مستمر أقل من 24 فولت؟

في تلك الدارات نجد بأن مداخل و مخارج الملف الرئيسي الذي يمر فيه التيار المتردد العالي تتوضع في قسم التيار المتردد العالي من الدارة .

أما مداخل و مخارج الملف الثانوي الذي يقوم بتوليد تيارٍ مستمر ذو جهدٍ منخفض فإنها تتوضع في قسم التيار المستمر المنخفض الجهد .

ليس هنالك أي اتصالٍ سلكي مباشر ما بين ملف الجهد العالي المتردد و ملف الجهد المنخفض المستمر.

تتألف دارات التغذية و الشحن من قسمين منفصلين لا يوجد أي اتصالٍ بينهما.

إذا نظرت إلى لوحة أي دارة تغذية تقوم بتحويل التيار المتردد العالي الجهد إلى تيارٍ مستمر منخفض الجهد من الجهة السفلى فإنك ستلاحظ بأنها تتألف من جزئين منفصلين تماماً عن بعضهما البعض .

العنصرين الوحيدين الذين يجمعان بين قسمي الدارة هما المحول و المزواج الضوئي .

ما هي الميزة المشتركة لهذين العنصرين؟

ميزتهما المشتركة أنهما يتألفان من جزئين لا يوجد اتصالٍ مباشرٍ بينهما :

لا يوجد اتصال مباشر بين ملفي المحول .


لا يوجد اتصال بين الجزئين المكونين للمزواج الضوئي : الداود و المقاومة الضوئية.


انتبه للجزء السفلي من لوحة دارة أي شاحن كهربائي أو كتلة تغذية كمبيوتر (باوار) لتبين هذا الأمر.

لماذا تتألف دارة التغذية من جزئين منفصلين عن بعضهما البعض؟

لأنه في حال كان قسم التيار المتردد ذو الجهد العالي 220 أو 110 فولت متصل اتصالاً سلكياً مباشراً من القسم الخاص بالتيار المستمر ذو الجهد المنخفض أقل من 24 فولت و حدث هنالك أي خلل في الدارة فإن التيار ذو الجهد المرتفع سينتقل إلى القسم الثاني من الدارة و سيقوم بتدمير جميع العناصر الألكترونية الموجودة هناك و من الممكن كذلك أن يتسبب في حدوث حرائق , و لذلك لا يكون هنالك أي اتصالٍ سلكي مباشر بين الجزئين المكونين لدارة التغذية.

لاحظ كيف أن دارات التغذية و الشحن التي يدخل إليها تيارٌ متردّدٌ عالي و يخرج منها تيارٌ مستمرٌ ذو جهدٍ منخفض تتألف من قسمين منفصلين لا يوجد بينهما أي اتصالٍ سلكي مباشر.

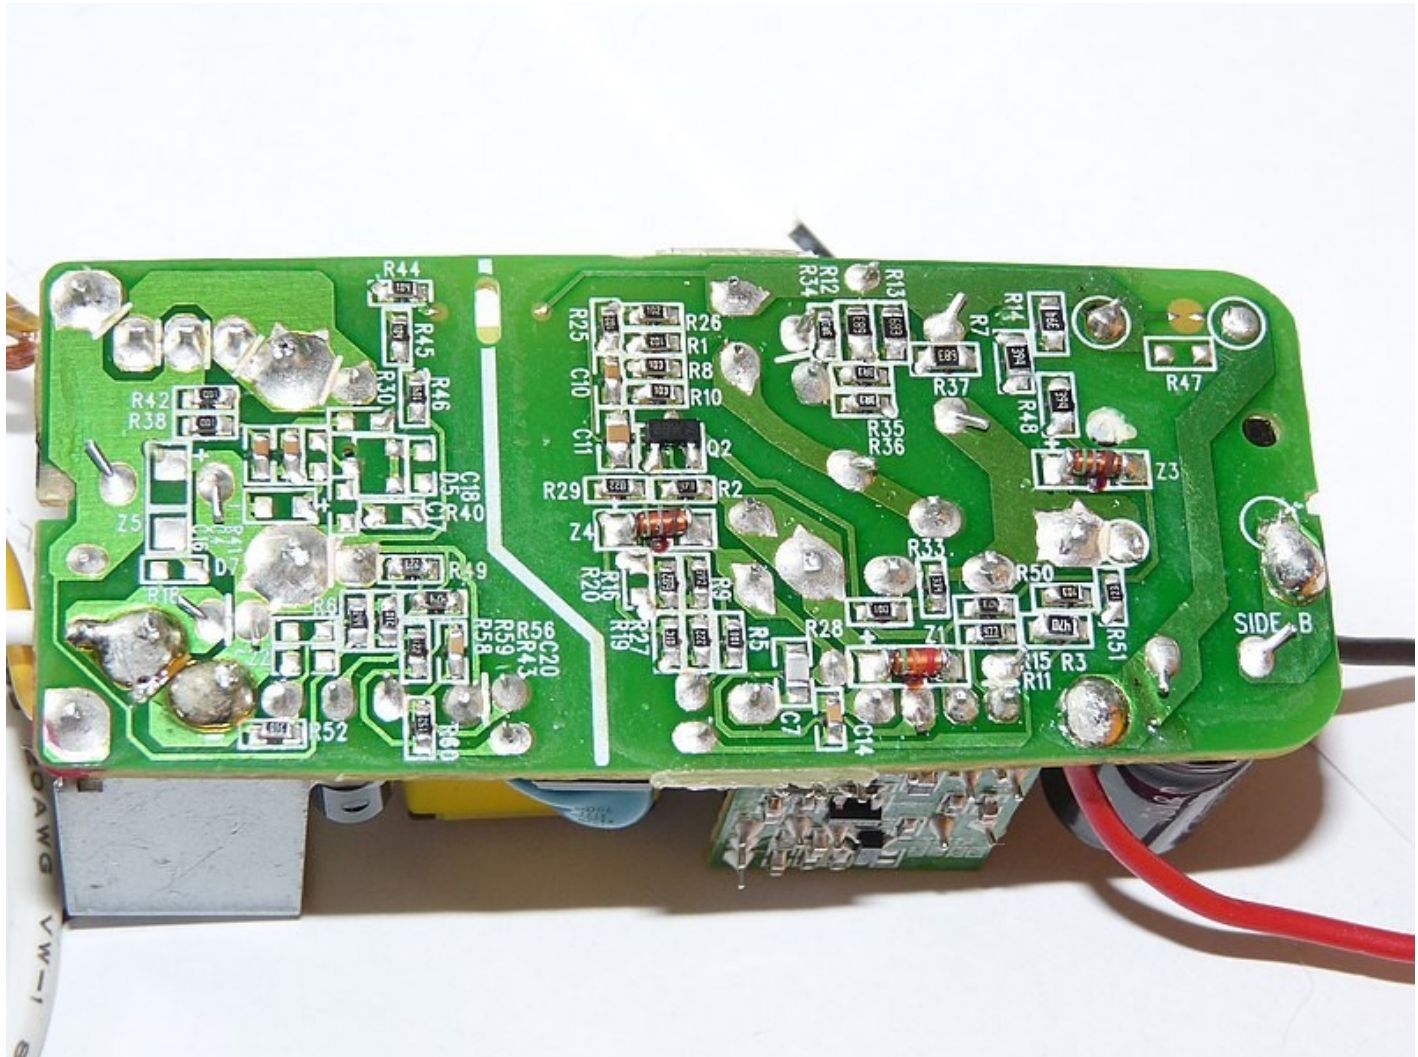

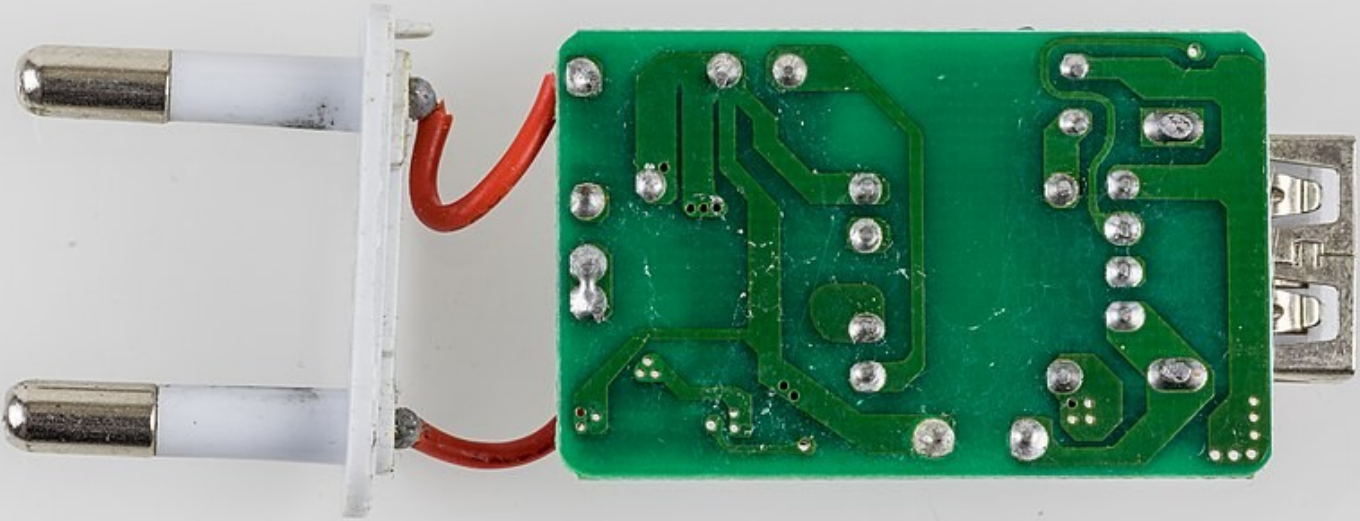

كيف نحدد مداخل و مخارج المحول ؟

□ بما أن عدد لفات الملف الرئيسي أكبر من عدد لفات الملف الثانوي فإن هذا يعني بأن السلك المستخدم في لف الملف الرئيسي أطول من السلك المستخدم في لف الملف الثانوي و هذا يعني بأن مقاومته كذلك أعلى و هذا يعني بأن الملف ذو المقاومة الأعلى هو الملف الرئيسي بينما الملف ذو المقاومة الأدنى هو الملف الثانوي.

كيف نحدد مداخل و مخارج المحول بشكلٍ عملي؟

□ نضبط المقياس على وضعية قياس المقاومة الأوم Ω

□ نصل مسباري المقياس إلى قطبي المحول الموجودين على إحدى جهتي المحول و نأخذ القياس بالأوم .

□ نضع مسباري المقياس على قطبي المحول الموجودين على الجهة الثانية و نأخذ القياس بالأوم.

الآن نقارن بين القراءتين :

□ القطبين ذوي المقاومة الأعلى هما القطبين الذين يتلقيان الجهد الأعلى لأنهما متصلين بالملف الأطول ذو المقاومة الأعلى (على اعتبار أنه كلما كان السلك أطول ازدادت مقاومته) و بالنتيجة فإن هذين القطبين هما مدخلي المحول الذين يتلقيان 220v فولت.

□ القطبين ذوي المقاومة الأدنى هما القطبين المتصلين بالملف الثانوي لأن الملف الثانوي يتألف من سلك أقصر و بالتالي فإن مقاومته تكون أدنى (الملف الثانوي هو الملف الأقصر ذو المقاومة الأدنى).

لماذا يكون الملف الثانوي أقصر من الملف الرئيسي في المحول؟

لأن خفض الجهد يستدعي أن يكون عدد ملفات الملف الثانوي أقل من عدد ملفات الملف الرئيسي لأن خفض الجهد الموجود في الملف الرئيسي يستدعي أن يكون عدد الملفات في الملف الثانوي أقل من عدد الملفات الموجود في الملف الرئيسي.

كيف نحدد مداخل و مخارج المحول ؟

□ نضبط المقياس على وضعية الصفير .

□ نصل كل مسبارٍ من مسباري المقياس بأحد القطبين الخارجين من أحد جانبي المحول .

■ إذا أصدر المقياس صغيراً فإن هذا يعني بأن هذين القطبين المتجاورين هما خرج المحول output . (جهد منخفض).

□ نصل كل مسبارٍ من مسباري المقياس بأحد القطبين الخارجين من الجهة الثانية للمحول .

□ في حال ظهرت قراءة على شاشة المقياس دون أن يصدر صغيراً فهذا يعني بأن هذين القطبين هما مدخل المحول أي 220v فولت.

■ هنالك مقياسٌ خاص باختبار الملفات بشكلٍ عام (بما فيها المحولات) وهذا المقياس يدعى بمقياس إل سي ميتار LC meter , حيث يقوم هذا المقياس بقياس الحث الكهربائي inductance

■ كلما كانت الملفات أطول كان الحث أعلى , أي أن الملف الابتدائي يكون حثه أعلى من الملف الثانوي .

لماذا؟

لأن عدد ملفات الملف الرئيسي أكبر من عدد ملفات الملف الثانوي و لأن السلك المستخدم في لف الملف الرئيسي أطول من السلك المستخدم في لف الملف الثانوي .

خطوات القياس

□ نصل مسباري مقياس الإل سي ميطار LC meter بقطبي المحول الموجودين على جهته الأولى و نأخذ قراءة المقياس.

□ نصل مسباري مقياس الإل سي ميطار LC meter بقطبي المحول الموجودين على جهته الثانية و نأخذ قراءة المقياس.

■ الآن فإن الحث الأعلى يكون من نصيب الملف الذي يتألف من سلكٍ أطول و الذي يكون عدد لفاته أكبر أي الملف الابتدائي و الذي جهده 220 v .

أما الحث الأدنى فإنه سيكون من نصيب الملف الذي يتألف من سلكٍ أقصر و الذي يكون عدد لفاته أقل , أي الملف الثانوي مللف الجهد المنخفض.

فك و فحص بطارية الحاسب المحمول-اللابتوب

لفك بطارية اللاب توب نستخدم مذيبة لإذابة الصمغ الذي يلصق طرفي علبة البطاريات - يمكننا استخدام البنزين أو مزيل طلاء الأظافر - الأسيتون .


□ لا تستخدم أبداً مفك أو أداة حادة في فك بطارية اللاب توب.

■ بعد وضع المذيب على نقاط الالتصاق لفترة كافية من الزمن أمسك بالبطارية من طرفيها بكلتا يديك و قم بيرم يديك بشكلٍ معاكس و كأنك تقوم بعصر غسيل و قم بإضافة المزيد من المادة المذيبة و الانتظار ثم القيام مجدداً بعملية العصر إلى أن تتفكك البطارية بشكلٍ تام.

ستجد داخل غلاف البطارية عدة خلايا اسطوانية صغيرة يبلغ عددها ست خلايا .



داخل البطارية ستجد بأن كلل خليتين موصولتين مع بعضهما البعض على التوازي (القطب السالب متصل بالقطب السالب و القطب الموجب متصل بالقطب الموجب) أرضي مشترك

بينما ستجد بأن الأزواج الثلاثة من البطاريات متصلة مع بعضها على التوالي (التسلسل)

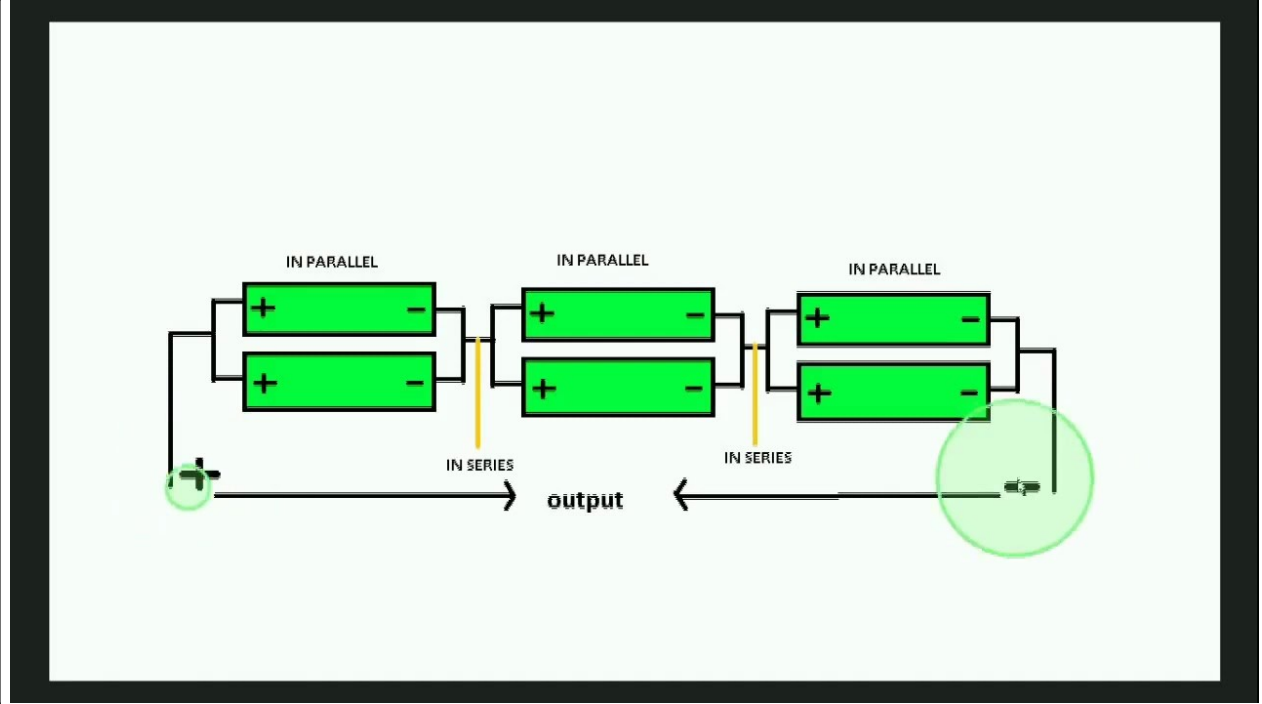

الخطوة التالية هي البحث عن الخلية التالفة و بما أن كل خليتين متصلتين مع بعضهما البعض على التوازي فإننا نضع مسبار المقياس الموجب (الأحمر) على وصلة القطبين الموجبين بينما نضع مسبار المقياس السالب (الأسود) على وصلة القطبين السالبين بعد أن نضبط المقياس على وضعية قياس التيار المستمرة DC 20V فولت .

في الوضع الطبيعي يجب أن يكون قياس كل خليتين هو 3.6 فولت ويجب ان يكون الجهد الكلي للبطارية 11.1V فولت .

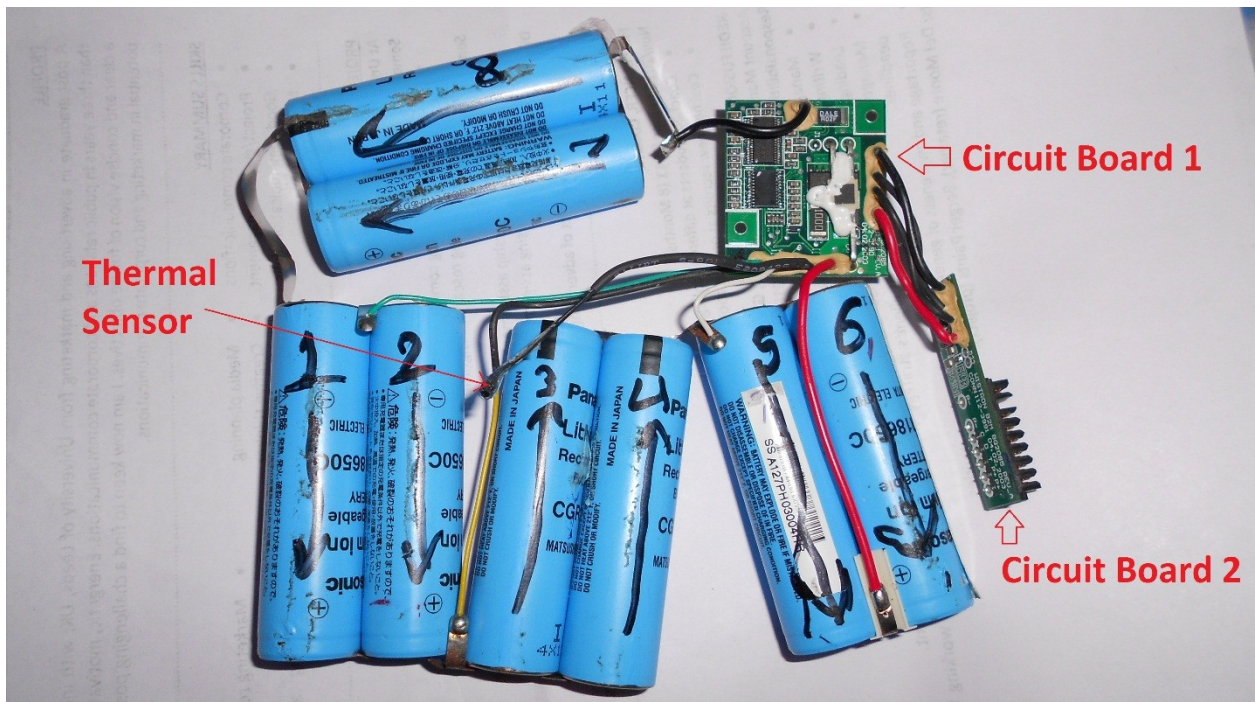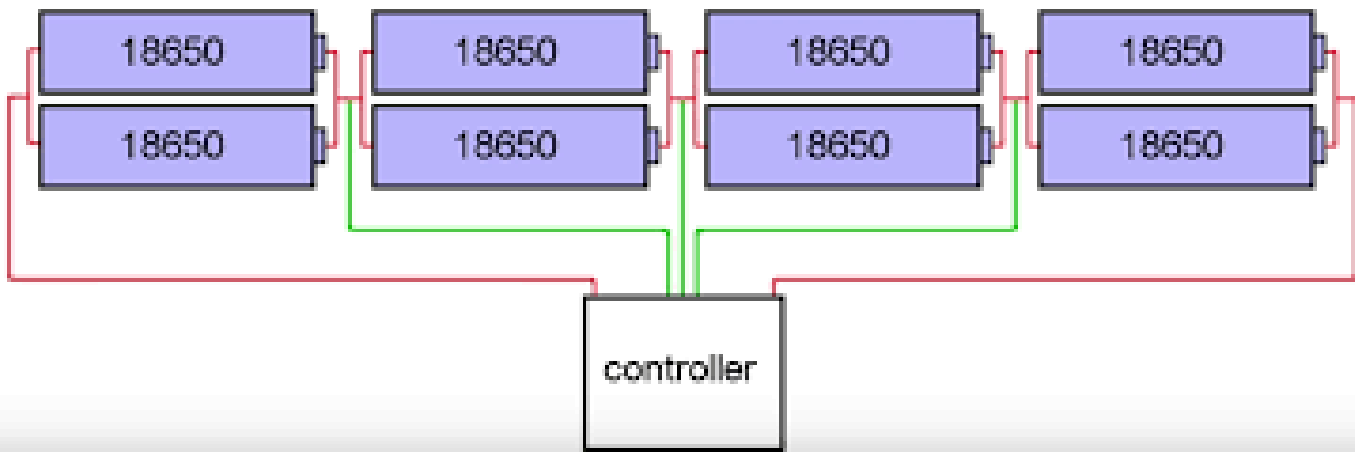

■ قبل فحص أية لوحة الكترونية نقوم بتفريغ التيار الكهربائي الموجود فيها و ذلك بتمرير جسم معدني على الجزء السفلي للوحة الالكترونية مع مراعاة عدم مس ذلك الجسم المعدني باليد العارية.

■ مبادئ عامة في صيانة الهاتف المحمول :

في حال توقف الهاتف المحمول عن العمل نقوم بتفحص الفيوز:

إذا كان الفيوز محروق فهذا يعني وجود دائرة قصر (شورت)

أما إذا كان الفيوز سليم فإن هذا يعني بأنه يوجد قطع في الدارة , أي أن احد العناصر الإلكترونية المتصلة مع بعضها البعض على التسلسل تالفة و لذلك فإنها تقطع التيار الكهربائي و تمنع مروره إلى العناصر التالية.

كيف نفحص الفيوز؟

نضبط المقياس على وضعية الصغير.


نضع مسباري المقياس على قطبي الفيوز .

نعكس وضع القياس .

إذا كان الفيوز سليم يجب أن يمرر التيار الكهربائي في الاتجاهين.

إذا كان الفيوز سليماً فيجب أن تكتمل الدارة به و يجب أن يطلق المقياس صغيراً.

إذا كان الفيوز تالفاً فإنه لن يقوم بتمرير التيار الكهربائي و لن تكتمل الدارة و لن يطلق المقياس صغيراً.

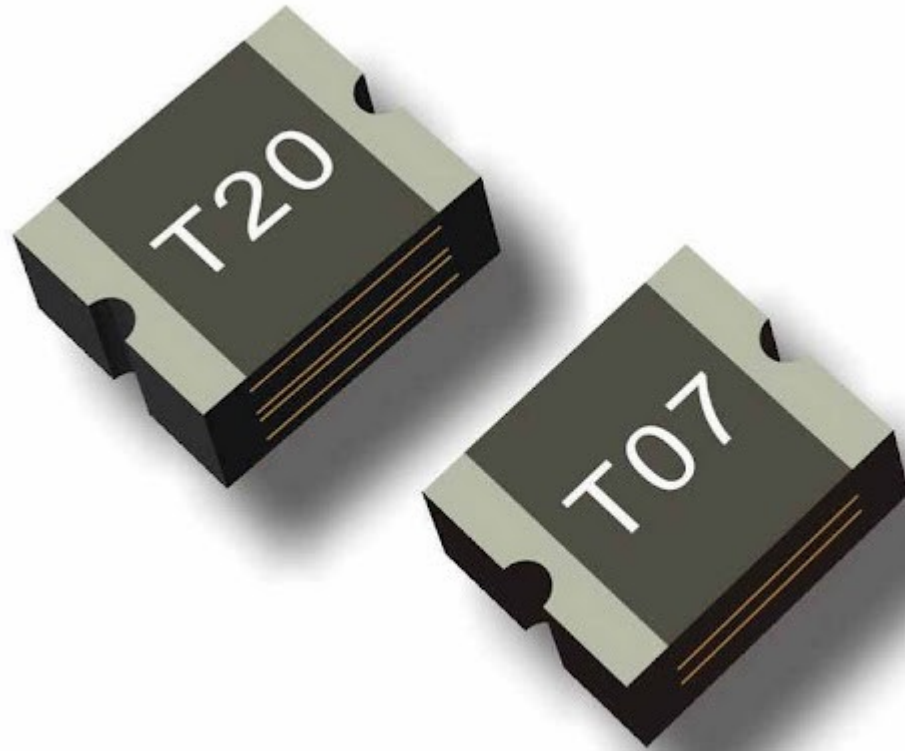

- ☐ عند فحص دارات و عناصر الهاتف المحمول على مقياس الآفو ميتار فإننا نقوم بضبط الجهاز على أحد وضعين وهما :
 - ☐ وضع الصغير .
 - ☐ وضع التيار المستمر 20v فولت .

نستخدم وضع الصغير عندما تكون الدارة غير متصلة بمصدر تغذية كهربائية بينما نستخدم وضع قياس الجهد 20 v فولت عندما تكون اللوحة متصلة بمصدر تيار كهربائي.

يمتد القطب الأرضي في كافة أجزاء اللوحة الإلكترونية ذلك ان كل جزء معدني من اللوحة الإلكترونية هو قطب ارضي .
□ يبلغ جهد بطارية المحمول 3.7 فولت .

ظهور بقع و قطاعات معتمة على شاشة الخليوي

يرجع سبب ذلك إلى تلف الفيوز المسئول عن حماية الليدات التي تتولى إضاءة أجزاء معينة من الشاشة وهو الأمر الذي يمنع مرور التيار الكهربائي إلى تلك الليدات وهو ما يؤدي إلى حدوث تعتيم جزئي في الشاشة .

اهتزاز الصورة على شاشة الخليوي

سبب اهتزاز الصورة هو تلف الدايمود الذي يقوم بضبط توزيع التيار الكهربائي في الشاشة ولذلك عند تلف هذا الدايمود فإن التيار الكهربائي يتحرك بشكل عشوائي في الشاشة وهو الأمر الذي يؤدي إلى اهتزاز الصورة .

فحص ملف الإضاءة في الهاتف المحمول

نضبط المقياس على وضعية الصغير ثم نصل مسباري المقياس إلى قطبي الملف - في حال أصدر المقياس صفيراً فهذا يعني بأن سلك الملف غير مقطوع , وفي حال لم يصدر المقياس صوتاً فهذا يعني بأن السلك مقطوعه و عندها يتوجب تغيير الملف .

مقياس الأفوميتر يخبرنا فقط ما إذا كان الملف مقطوعاً أو غير مقطوع , و لكن الملف قد لا يكون مقطوعاً و مع ذلك فإن الملف لا يعمل بشكل جيد و حتى نتأكد من صلاحية الملف فإننا نستخدم مقياساً خاصاً بتفحص الملفات و يدعى بمقياس إل سي آر ميطار LCR

meter , وهذا المقياس يشبه مقياس الآفو ميتار و هو يستخدم في قياس الملفات و المكثفات و المقاومات و لكنه لا يقيس الجهد الكهربائي .

وحدة قياس الملفات هي المايكرو هينري UH .

عند قياس أي ملف نقوم بمقارنة القراءة التي حصلنا عليها عند قياس الملف مع القيمة الطبيعية التي نجدها على المخططات الإلكترونية وفي حال كان التباين كبيراً بين القيمة الإسمية المثبتة على المخطط الإلكتروني و بين القراءة التي نحصل عليها من تفحص الملف فإن ذلك يعني بأن الملف تالف.

الدايود

□ تشير الحلقة الفضية الموجودة عند طرف الديود إلى القطب السالب أما القطب الثاني للديود فهو بالطبع القطب الموجب.

■ عند تبديل الدايود احرص على المحافظة على القطبية الصحيحة و إلا فإن الديود لن يعمل.

كتلة التغذية في الكمبيوتر المكتبي - الباور

■ لا تعمل كتلة التغذية في الكمبيوتر المكتبي (الباور) إلا إذا اتتها إشارة تفعيل من اللوحة الأم و إذا أردنا ان نشغل كتلة التغذية بدون لوحة أم فيتوجب علينا عندها أن نعطيها إشارة تفعيل .

كيف نقوم بذلك؟

السلك الأخضر هو السلك المسئول عن نقل إشارة التفعيل من اللوحة الأم , و كل ما يتطلبه الأمر هو أن نصنع دائرة قصر ما بين السلك الأخضر و أي سلك أرضي (أسود اللون) , أي ان كل ما يتطلبه الأمر هو ان نصل ما بين السلك الأخضر و أي سلك أسود بشكل مباشر .




فحص الجهود الخارجة من كتلة التغذية -البوار

نضبط المقياس على وضع قياس 20 فولت تيار مستمر DC20 V
□ ضع مسبار المقياس الأسود (الأرضي) في أي مخرج أسود من مخارج كتلة التغذية .

ولكن علينا الانتباه إلى أن كتلة التغذية لن تقوم بتخريج الجهود المختلفة إلا إذا كانت في حالة عمل و نستدل على عمل كتلة التغذية بدوران مروحتها.

■ بمجرد أن نصل الكمبيوتر بالتيار الكهربائي فإن كتلة التغذية تقوم بإنتاج جهد الاستعداد و مقداره 5V فولت .

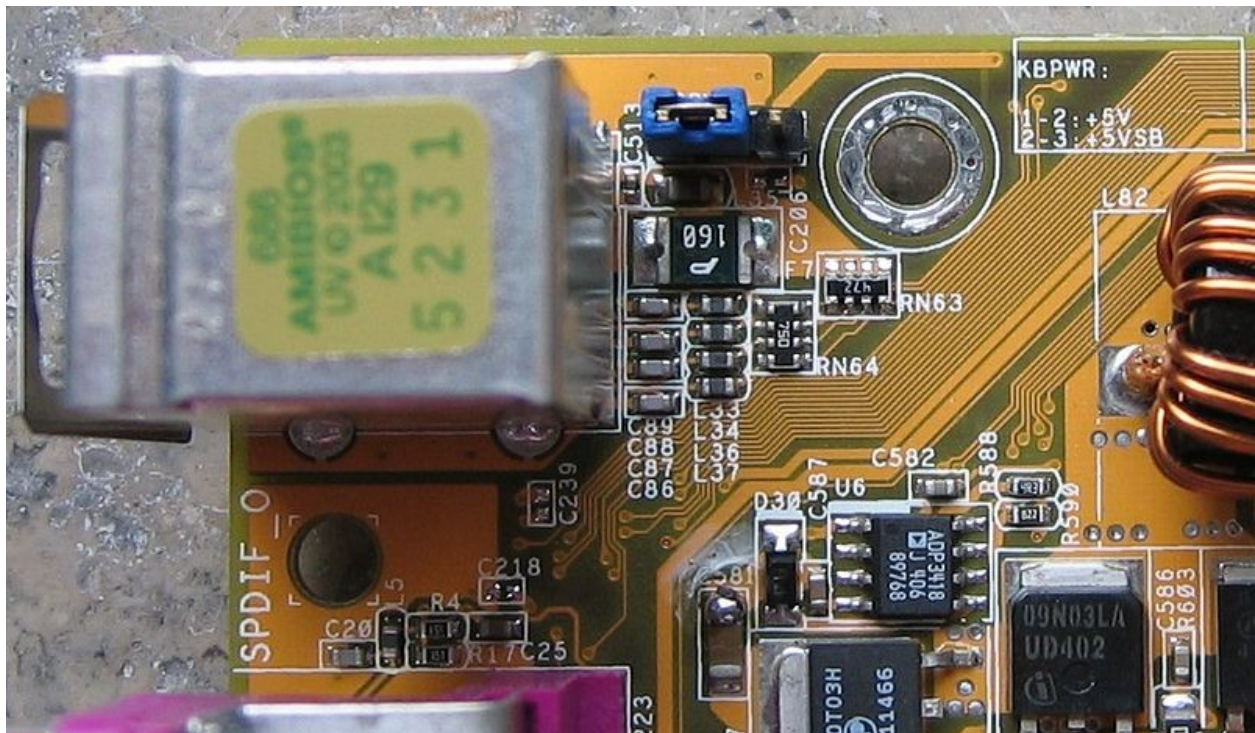




جهد الاستعداد : +5V SB Stand BY
 جهد الاستعداد جهد موجب يساوي 5 فولت
 جهد الاستعداد Stand BY و اختصاره SB

تفحص كتلة التغذية

□ نبدأ بفحص الذوابة (الفيوز) وذلك بوضع مقياس المالتيميتر على وضعية الصغير ومن ثم نصل مسباري جهاز القياس إلى قطبي الفيوز فإذا أصدر المقياس صفيراً فهذا يعني بأن الفيوز سليم (لأنه يمرر التيار الكهربائي .

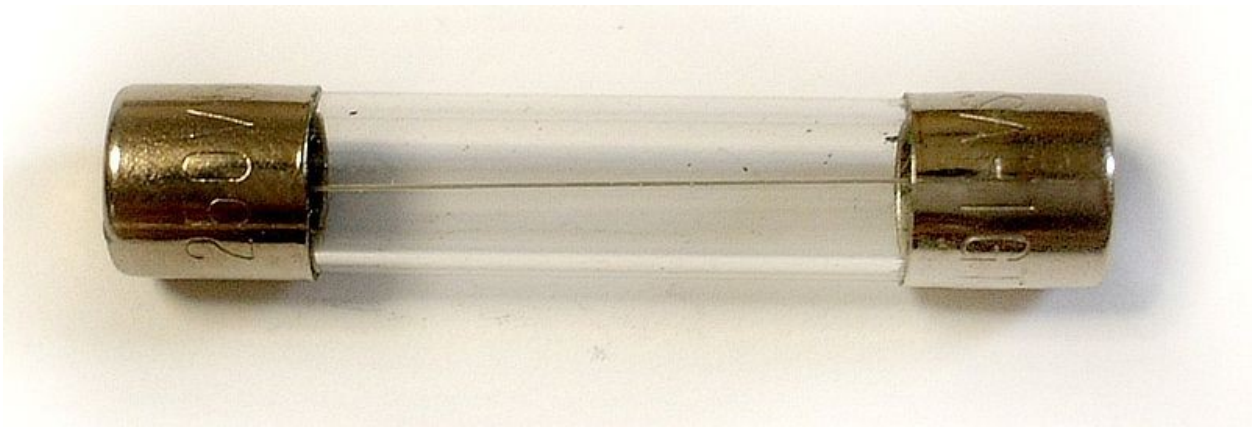


□ يتم تحويل التيار المتناوب إلى تيارٍ مستمر عن طريق أربعة دايودات .

غالباً ما نجد في بداية كل دائرة إلكترونية تتغذى على كهرباء المنزل أربع قطع صغيرة سوداء اللون أسطوانية الشكل ذات قطبين تدعى بالدايودات أو الثنائيات و هذه الدايودات تتوضع في بداية الدارة قرب المكثفات الكبيرة .




لاحظ الدايودات الأربعة المرقمة D1,D2,D3,D4 قرب المكثف الكبير الأزرق،

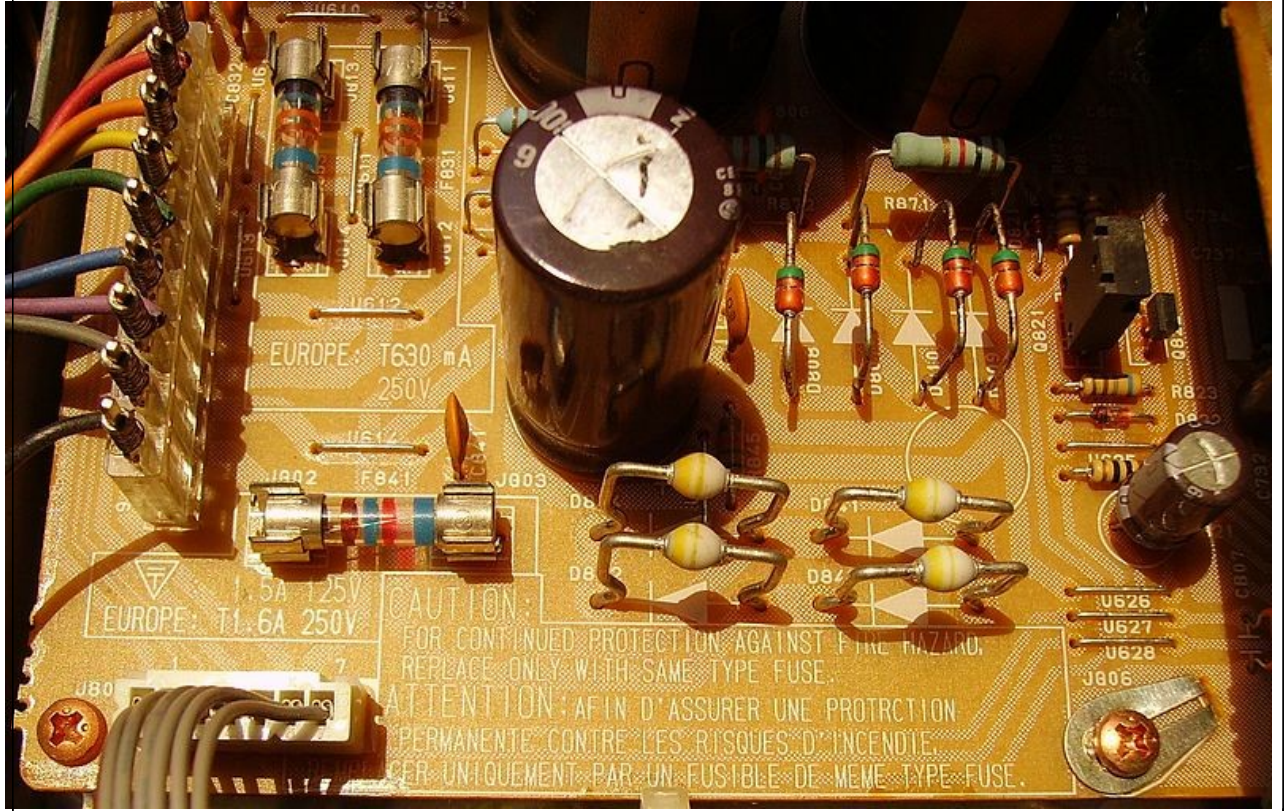


لاحظ الدايتودات الأربعة في ميمنة المكثف الكبير الأسود اللون- لاحظ
رمز الدايتود :المثلث المطبوع تحت كل دايتود من الدايتودات الأربعة.
هنالك 4 دايتودات أخرى أسفل المكثف- لاحظ رمز الدايتود :المثلث
المطبوع تحت كل دايتود من الدايتودات الأربعة.

لاحظ الفيوز ولاحظ الدايتودات الأربعة بجانب المكثف الكبير.

12V AUTO CUT-OFF CHARGER DIY

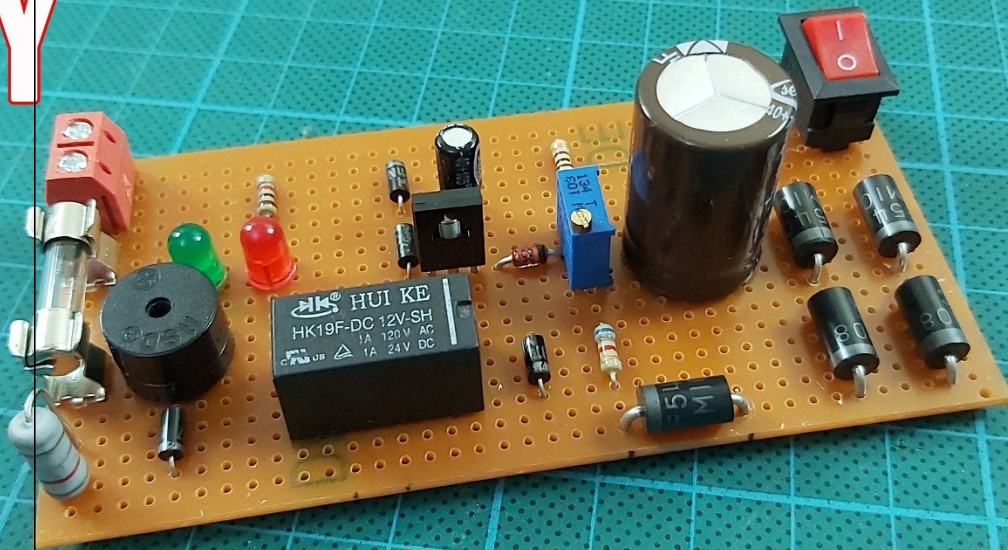

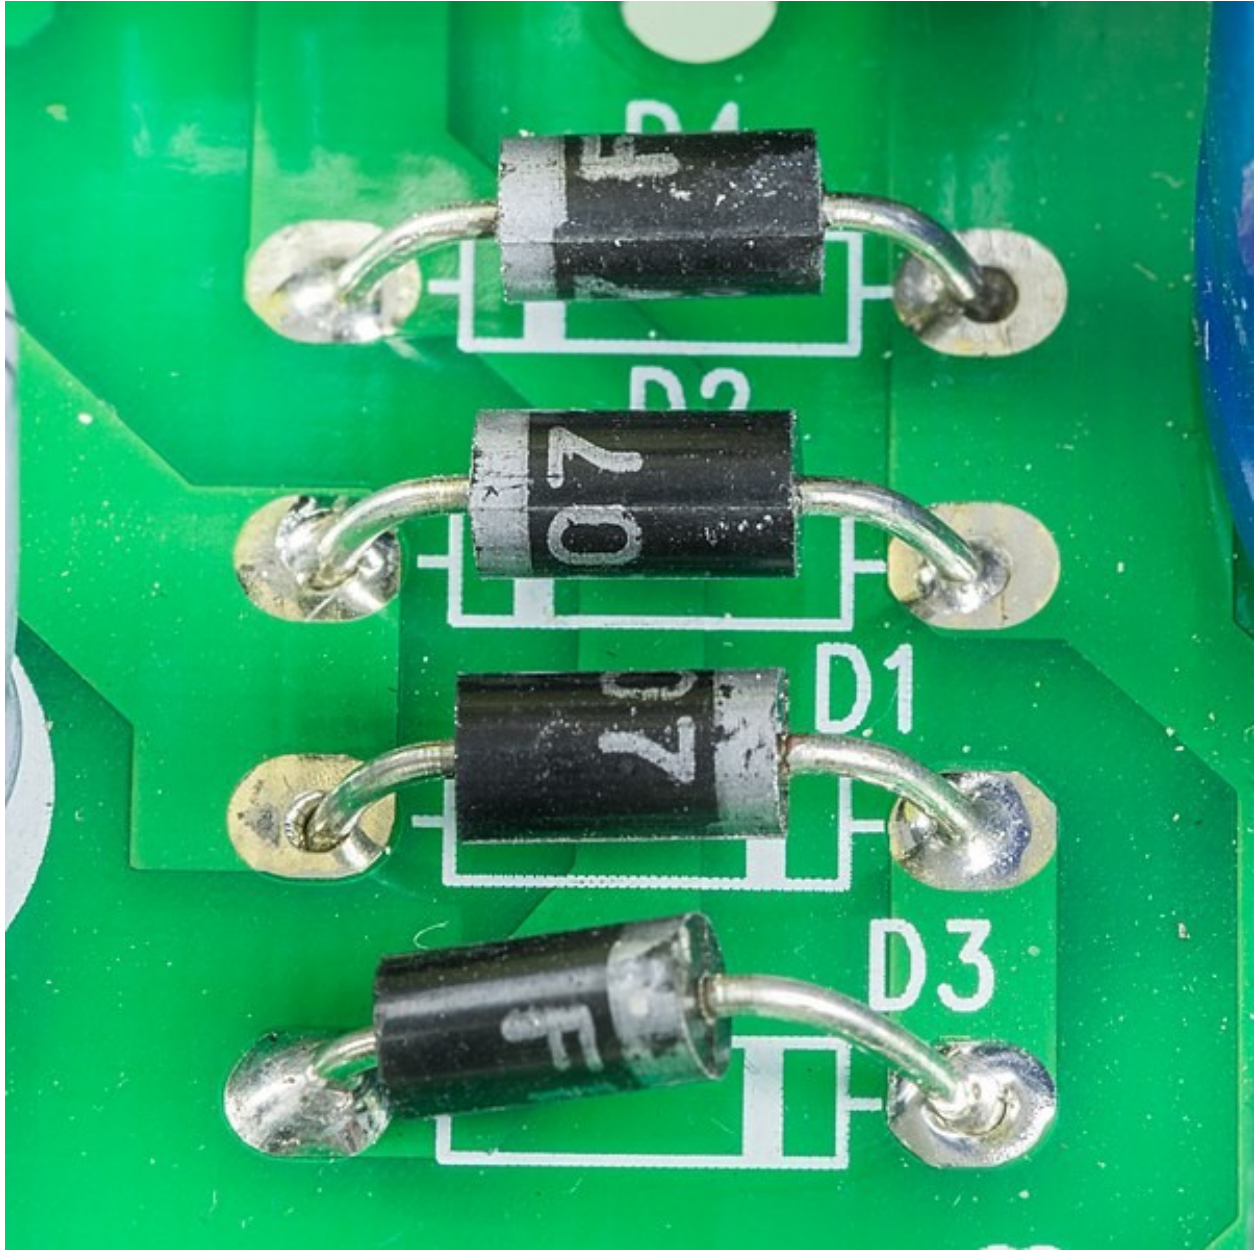

تتولى المكثفات الكبيرة الموجودة في بداية الدارة مهمة تنعيم و ترشيح التيار الكهربائي .

دائماً في دارات التغذية تكون الموحدات (الدايودات) الكبيرة الحجم متخصصة في التعامل مع الجهود المنخفضة بينما تكون الموحدات أو الدايودات الصغيرة الحجم متخصصة في التعامل مع الجهود المرتفعة

مخارج الباوار

- ☐ الأسلاك البرتقالية 3.3v فولت .
 - ☐ السلاك الحمراء 5v فولت .
 - ☐ الأسلاك الصفراء 12v فولت .
 - ☐ الأسلاك الزرقاء : سالب 12 -12v فولت .
 - ☒ الأسلاك السوداء : أرضي .
 - ☐ السلك الأخضر مسئول عن نقل إشارة التشغيل من اللوحة الأم .
 - ☐ السلك البنفسجي جهده 5V+ وهذا السلك هو المسئول عن تأمين جهد الاستعداد , وجهد الاستعداد هو الجهد الذي يصل بشكل دائم إلى اللوحة الأم و خصوصاً إلى زر بداية التشغيل و لوحة المفاتيح و الفأرة بحيث يقلع الحاسب عندما يضغط المستخدم على زر التشغيل .
- جهد الاستعداد Stand BY و اختصاره SB**

- نلاحظ وجود جهد الاستعداد كذلك في أجهزة استقبال البث الفضائي التلفزيوني (الريسيفر) حيث نلاحظ بأن شاشة الجهاز (ساعة الجهاز) دائماً تكون مضيئة كما يكون الجهاز مستعداً دائماً لتلقي إشارة التشغيل من جهاز التحكم عن بعد بمجرد أن نصله بالتيار الكهربائي دون أن نقوم بتشغيله.
- جهد الاستعداد Stand BY و اختصاره SB**

- ☒ إذا وصلنا السلك الأخضر مع السلك الأسود فإن كتلة التغذية (الباوار) تعمل و تدور مروحتها و كأنها موصولة مع لوحة أم في وضع التشغيل و بدون هذا الإجراء فإن المروحة لا تعمل و لا تنتج كتلة التغذية إلا جهد الاستعداد للتشغيل.

تعمل مروحة الباور على 12 فولت أي على سلكٍ أصفر (12 فولت) و سلكٍ أسود (أرضي)

في كتل التغذية الحديثة تم إلغاء جهد ناقص 5 فولت -5V .
عند قياس جهود كتلة التغذية بمقياس الآفوميتر نقوم بضبط
المقياس على 20V+
20 فولت موجب لأن أعلى جهد تخرجه كتلة التغذية هو +12 V فولت .
لاختبار باوار الكمبيوتر ضع مسبار المقياس على أي سلكٍ أسود
(أرضي) ثم انقل المسبار الأحمر بين الأسلاك الأخرى و خذ قراءة كل
لونٍ من الألوان و قارنها مع الجهود النظامية .

جهاز اختبار كتلة التغذية Power supply tester


هو عبارة عن جهازٍ صغير يوصل بمخرج كتلة التغذية ATX , حيث
يحتوي هذا الجهاز مصابيح متعددة تشير إلى صحة عمل كتلة التغذية -
لكل جهد هنالك مصباح إشارة يضيئ إذا كان الجهد صحيحاً .



دارة مضاعفات الجهد

دايودات متصلة مع بعضها على التوالي (التسلسل) و مكثفات متصلة مع بعضها البعض على التوالي (التسلسل).

VOLTAGE MULTIPLIER

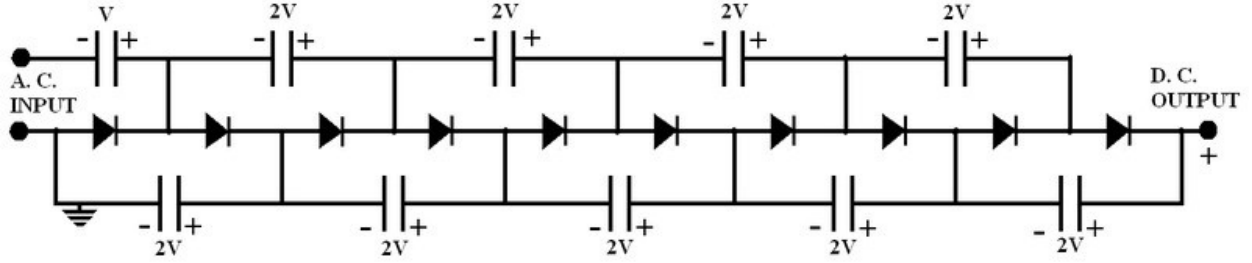

DC OUTPUT OF THIS CIRCUIT IS EQUAL TO TEN TIMES OF PEAK AC INPUT VOLTAGE

A.C.Input مدخل تيار متردد (تيار متناوب) تيار الشبكة الكهربائية.
D.C.Output مخرج تيار مستمر (تيار بطارية)
الجهد الخارج من هذه الدارة من التيار المستمر يساوي عشر أضعاف دخلها من جهد التيار المتردد.

اختبار العناصر الإلكترونية بطريقة التحسس الحراري

أي عنصر إلكتروني غير مرتبط بمروحة أو مبدد حراري يجب أن لا ترتفع درجة حرارته بشكل كبير ، و في حال كانت حرارة ذلك العنصر مرتفعة إلى درجة لا يمكن لمسه باليد فمن الممكن أن يكون ذلك العنصر تالفاً ، وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على الشرائح الإلكترونية .

ترانزستورات تغذية الرامات على لوحة الحاسب

يجب أن يكون خرج ترانزستورات تغذية الرامات مناسباً لتغذية الرامات و في حال كان الجهد الخارج من تلك الترانزستورات غير مناسبٍ لتغذية الرامات فهذا يعني بأن هذه الترانزستورات تالفة .

□ غالباً ما يتم تسجيل الجهد المناسب لتغذية الرامات على المنفذ الذي تتركب فيه الرامات و يمكننا أن نجد جهد تغذية الرامات كذلك على المخططات الإلكترونية الخاصة باللوحة الأم .

□ تتألف وصلة الشحن و البيانات (USB) من عدة أسلاك السلك الأول ينقل الجهد الموجب حيث يمر من خلاله جهد الشاحن الذي يبلغ جهده 5v فولت اما السلك الأخير من وصلة اليو إس بي أو وصلة الشحن فهو سلك الأرضي و الذي يبلغ جهده صفر فولت. اما الأسلاك الوسطى فهي مخصصة لنقل البيانات بين الكمبيوتر و الهاتف المحمول.

فحص دائرة اليو إس بي أينما وجدت

نضبط المقياس على وضعية الصغير.

نضع مسبار المقياس السالب (الأسود) على وصلة الأرضي .

نلمس بمسبار المقياس الموجب (الأحمر) بقية المسارات بالتتابع .

إذا أصدر المقياس صفيراً بين المسار الأرضي و بين أي مسار آخر و خصوصاً مسار التغذية فإن ذلك يعني بأن هنالك دائرة قصر (شورت) في وصلة اليو إس بي أو في دائرة اليو إس بي في الجهاز .

يمكننا التأكد من مصدر القصر إذا فصلنا وصلة اليو إس بي عن الجهاز و قمنا بقياسها منفردة بالطريقة ذاتها .

لا يجوز أن يكون هنالك اتصالاً مباشراً بين المسار الأرضي و بين بقية المسارات.
يجب أن تكون المسارات منفصلة عن بعضها البعض.

أسلاك وصلة اليو إس بي USB

السلك الأول ينقل تيار الشحن $5V+$ فولت الذي يقوم بشحن بطارية الهاتف المحمول .
الأسلاك الوسطى مخصصة لنقل البيانات .
السلك الأخير هو السلك الأرضي .

دارات الشحن

□ دائماً يكون جهد الشاحن أعلى من جهد البطارية و لهذا السبب يكون جهد شاحن الهواتف المحمولة $5V$ فولت بينما يكون جهد البطارية $3V$ فولت و كذلك يكون جهد شاحن اللابتوب نحو $18V$ فولت بينما يكون جهد بطاريته بحدود $11V$ فولت - حتى يتمكن أي شاحن من شحن بطارية يجب أن يكون جهده أعلى من جهدها .

تتألف دائرة الشحن بداية من عناصر إلكترونية متصلة على التوالي (التسلسل) بمعنى أن أيّاً من تلك العناصر لا تكون متصلةً بأرضي اللوحة الإلكترونية , وهذه العناصر هي :

فيوز F

ملف L

مقاومة R

□ بما ان هذه العناصر متصلة مع بعضها على التوالي (التسلسل -
التتابع) فإن هذا يعني بأنه إذا تلف أي منها فإن التيار الكهربائي لن يمر
ولن يتم شحن البطارية - أحياناً لا يقوم فنيي الصيانة باستبدال العنصر
التالف و تعويضه بعنصر مكافئ و إنما يقومون بوضع سلكٍ أو قنطرة أو
نقطة قصدير مكان العنصر التالف بعد أن يقوموا بتحديدته و انتزاعه و
هذا الأمر يجعل الجهاز يعود للعمل و لكن القيام بذلك الأمر يؤثر سلباً
على أداء الجهاز و من الممكن كذلك ان يقلل من عمره الافتراضي.

□ يتولى الفيوز مهمة حماية الدارة من التيارات المرتفعة و ليس من
الجهود المرتفعة) و لهذا السبب يقاس الفيوز بالأمبير A و ليس
بالفولت V. أي أن الفيوز يحمي الدارة من ارتفاع الأمبير و لكنه لا
يحميها من ارتفاع الفولت, بل إن الفيوز يمكن أن يفصل التيار الكهربائي
عن الدارة عندما ينخفض الجهد عن الحدود الطبيعية و عندما تقوم
الدارة بتعويض نقص الجهد بسحب المزيد من الأمبير وهو أمرٌ مؤذي
للدارات الإلكترونية ذلك أن الأمبير المرتفع يمكن أن يخرب المسارات
الدقيقة على اللوحة الإلكترونية.




يقوم الملف في دارات الشحن بمهمة حماية الدارة من انخفاض
الجهد حيث يقوم الملف برفع الجهد المنخفض بحيث يصبح مناسباً
لدارة الشحن.

كما أنه يقوم بامتصاص الذبذبات الحادة المؤذية من التيار الكهربائي.



لا تسمح المقاومة إلا لتيار محدد بالمرور حيث أنها تمنع كلاً من التيارات المنخفضة و التيارات المرتفعة من المرور .

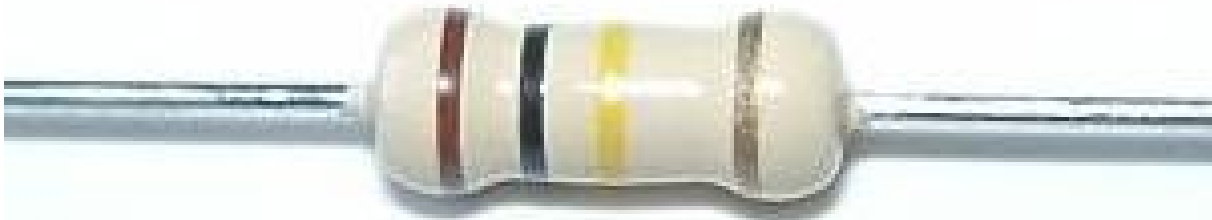


■ تحوي دائرة الشحن على دايود زينار zener diode ويدعى هذا الدايود بديود الشحن و يقوم دايود الشحن هذا بوظيفة شديدة الأهمية حيث انه يحمي البطارية من الشحن المفرط ذلك أن دايود زينار و بمجرد اكتمال شحن البطارية فإنه يقوم بتفريغ تيار الشحن الزائد في

أرضي الدارة و بذلك فإنه يمنع تلف البطارية أو انفجارها بسبب الشحن المفرط .


و لهذا السبب إذا كانت لدينا دارة شحن لا تفصل عند اكتمال شحن البطارية فإن هذا غالباً ما يعني بأن دايود زينار فيها تالف .

■ تذكر دائماً : بما أن دايود زينار في دارة الشحن هو العنصر الذي يقوم بحماية البطارية من الشحن الزائد عن طريق قيامه بتفريغ تيار الشحن الزائد في الخط الأرضي للوحة الإلكترونية فإن هذا يعني بالضرورة أنه يتوجب أن يكون دايود زينار او دايود الشحن متصلاً بأرضي اللوحة الإلكترونية وذلك حتى يتمكن من تفريغ تيار الشحن الزائد في الأرضي , و هذا يعني كذلك بأنه يتوجب ان يتم تركيب هذا الديود على التفرع حتى يكون متصلاً مع أرضي اللوحة.

Charging Diode Identification

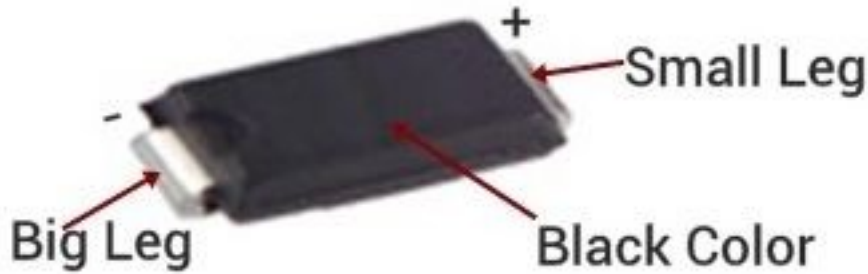

انتبه إلى دايود زينار في أعلى يمين اللوحة و انتبه إلى الدايودات الأربعة الموجودة بجوار المكثف .

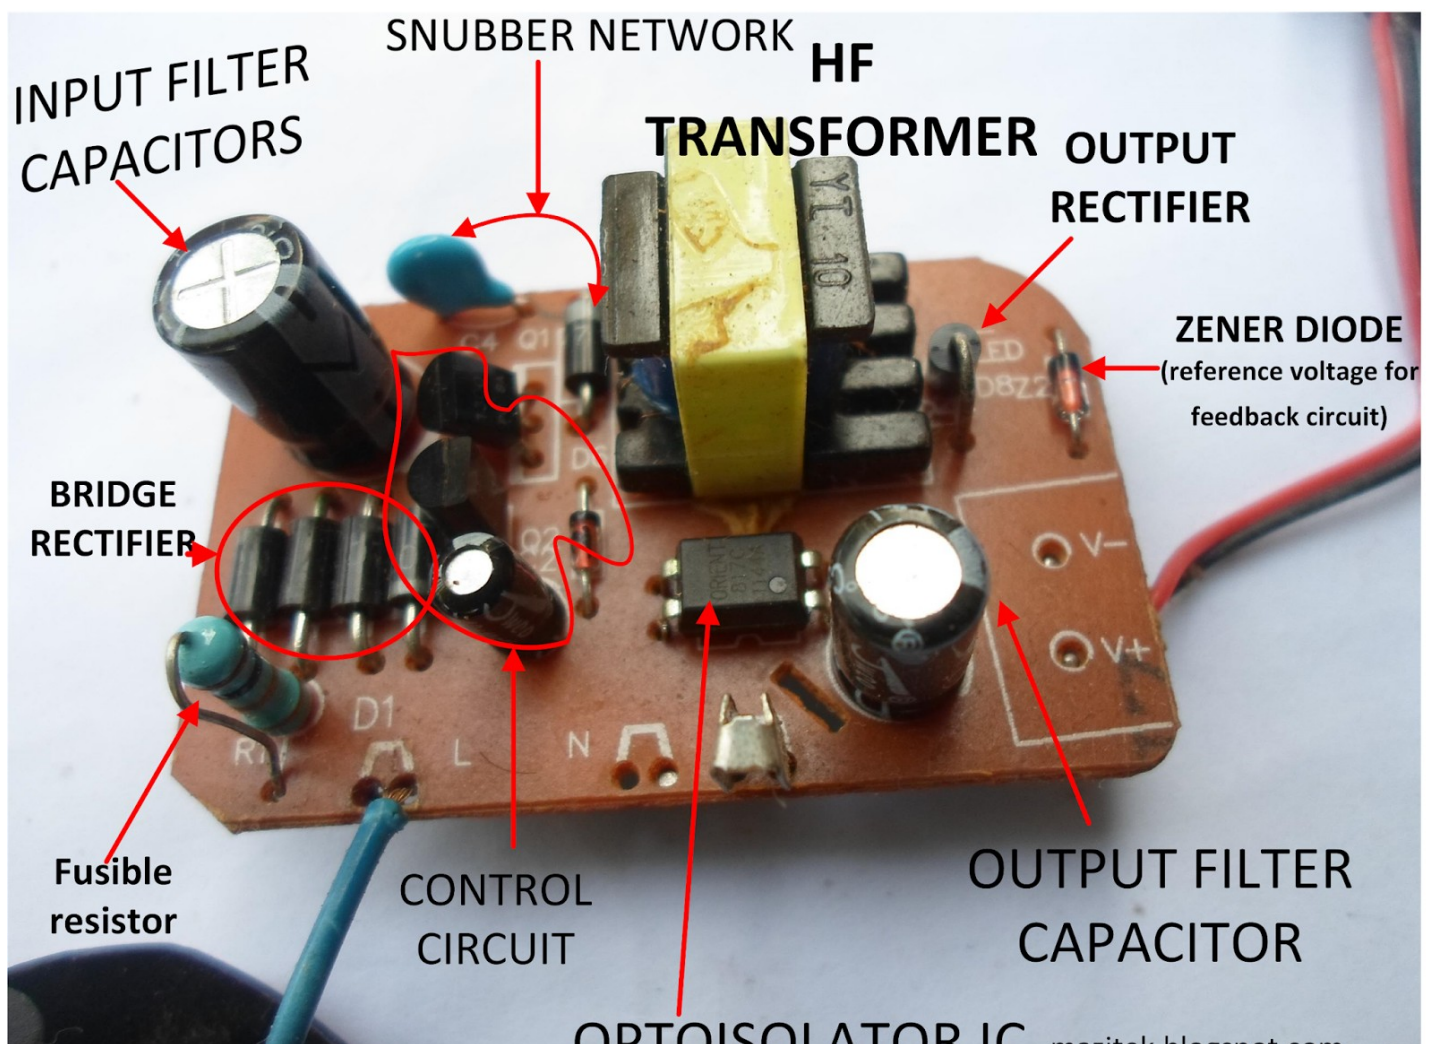

Input Filter Capacitor مكثف ترشيح و فلترة دخل الدارة - مكثف ترشيح التيار الداخل إلى الدارة.

Bridge Rectifier جسر التقويم و هو يتألف من 4 دايودات موجودة قرب مكثف ترشيح التيار الداخل إلى الدارة.

Transformer محول.


Output Rectifier دايود تقويم الخرج - دايود تقويم التيار الخارج من الدارة.


Zener Diode دايود زينار - مهمته إيقاف الشاحن عن العمل عند اكتمال شحن البطارية.


Output Filter Capacitor مكثف ترشيح الخرج -المكثف المختص
بترشيح و فلترة التيار الخارج من الدارة.


Snubber Network شبكة الزجر - تمنع هذه الشبكة الارتفاع المفاجئ
للجهد الكهربائي الناتج عن الإعاقة المؤقتة لتدفق التيار الكهربائي حيث
يرتفع الجهد الكهربائي بشكلٍ مفاجئ في الدارة التي تمنع مرور التيار
الكهربائي .

غالباً ما تستخدم شبكة الزجر مع الأحمال التحريضية [inductive load](#).
تتألف دارة الزجر من مكثف C و مقاومة R و دايود D .
المقاومة و المكثف موصولان سوياً على التسلسل و هما متصلتين على
التفرع مع الدايود .


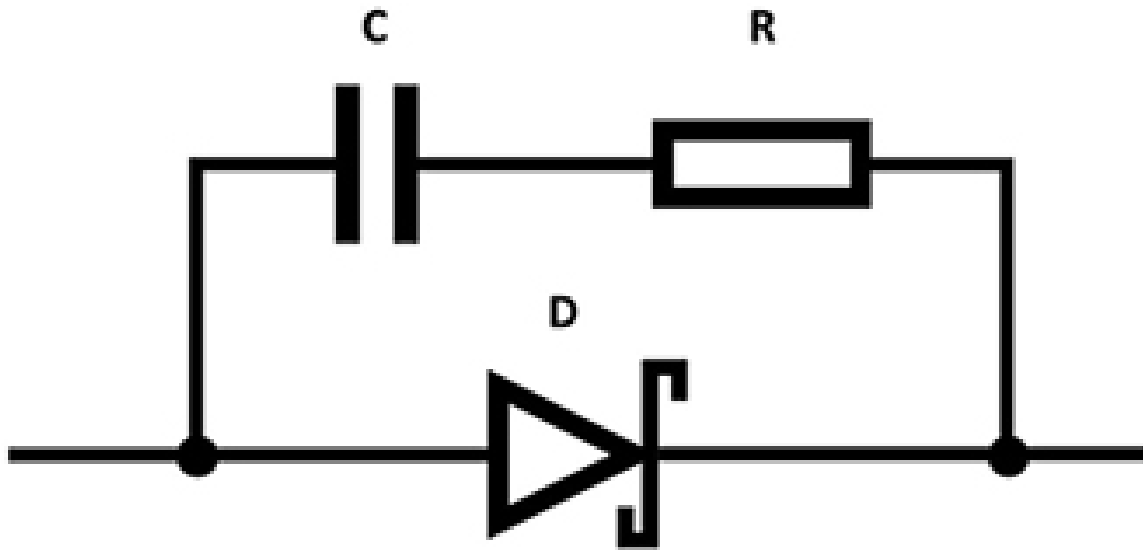



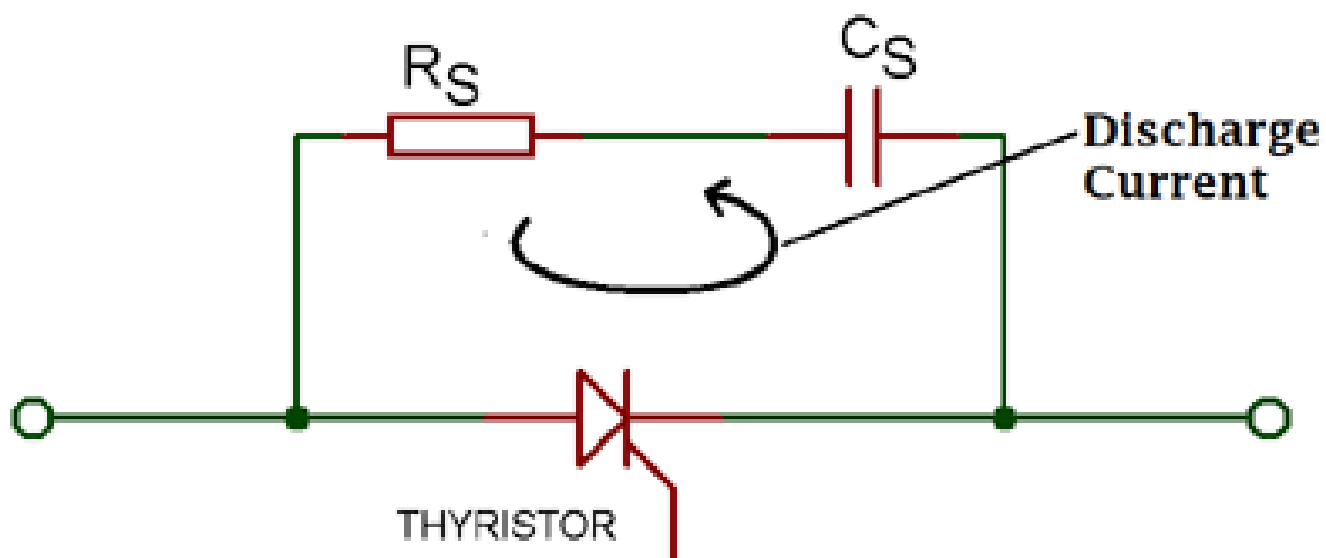


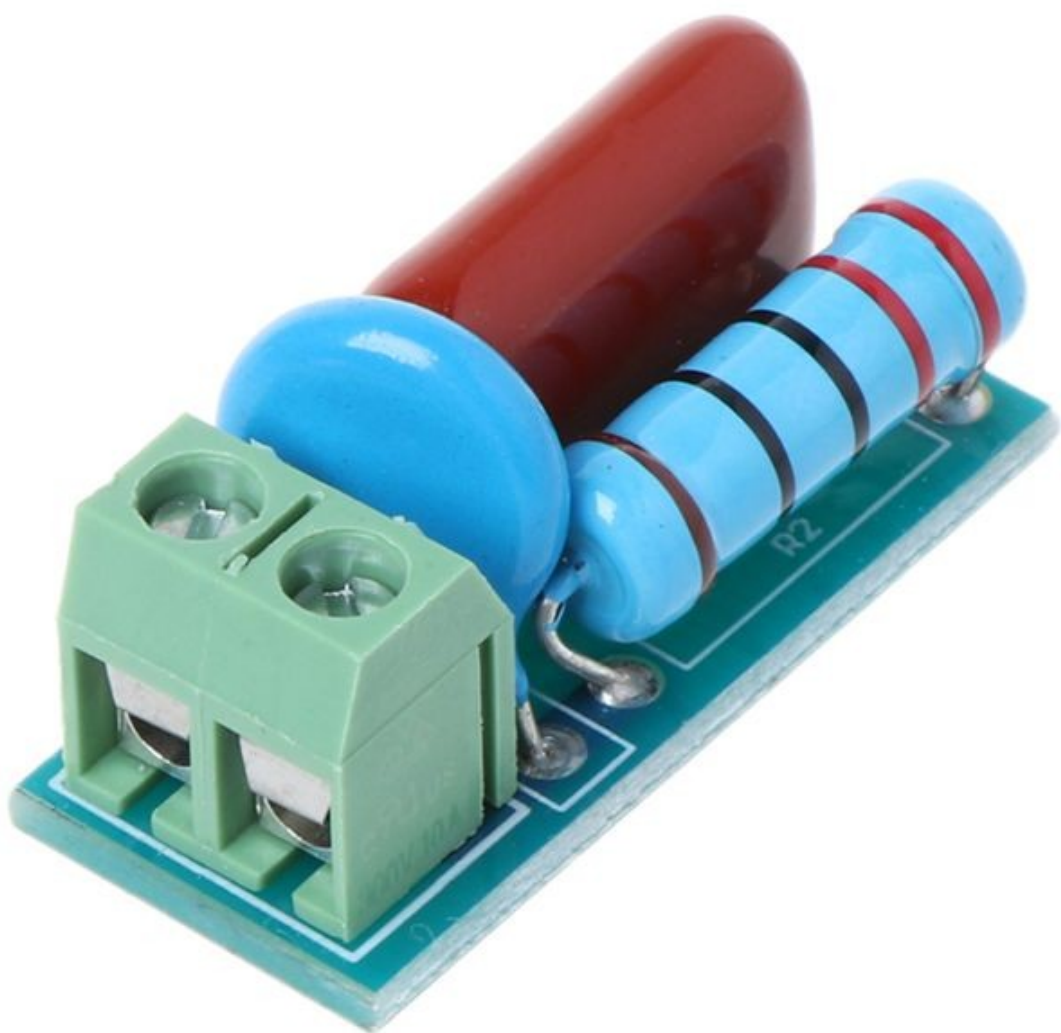

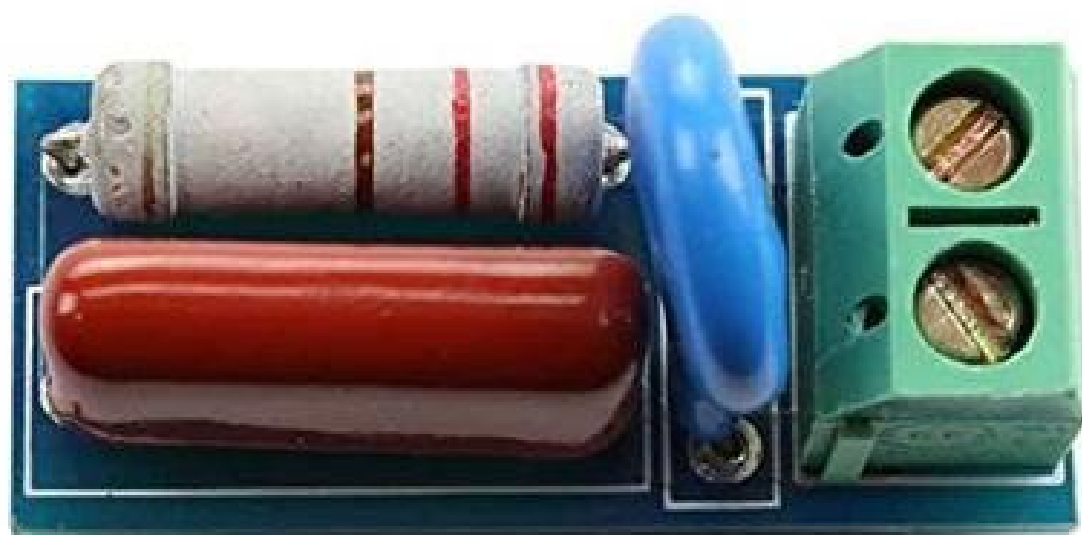

Optoisolator العازل الضوئي : عنصرٌ شبيه بالمزاج الضوئي الذي يؤمن التواصل بين طرفي دائرة معزولين عن بعضهما البعض عن طريق الإشارة الضوئية حيث يتألف هذا العنصر من ليد ضوئي و مقاومة ضوئية .

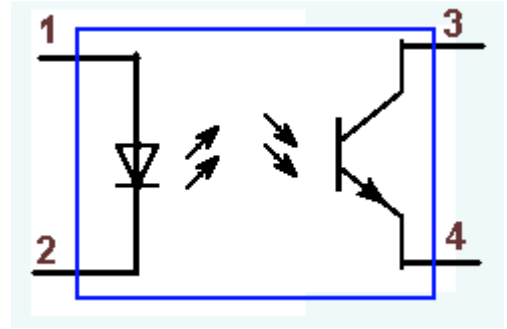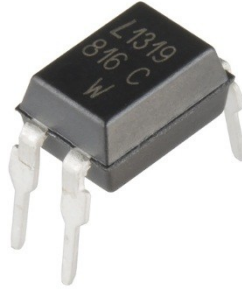

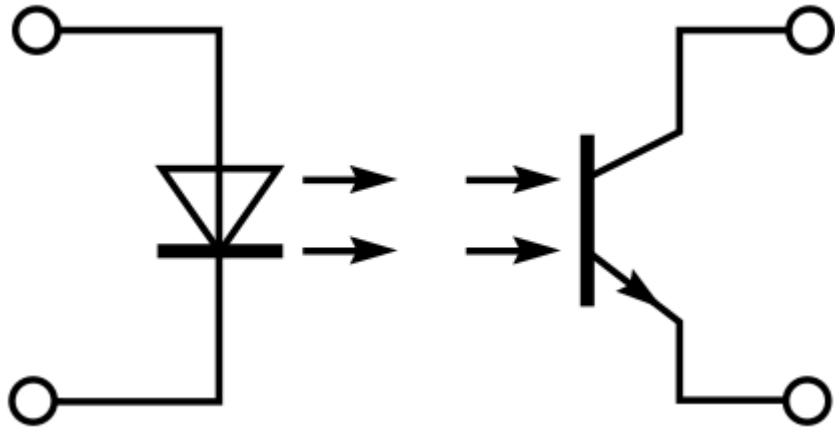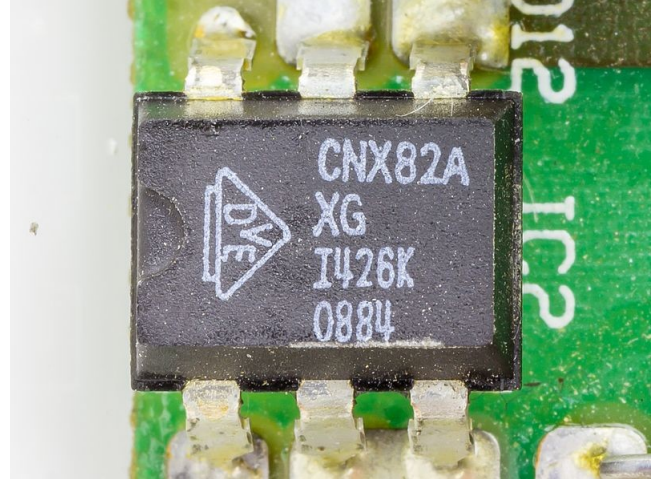

بما ان الدايودات (الموحدات) الموجودة في بداية دارات الشحن و التغذية تقوم بمهمة تحويل التيار المتردد إلى تيارٍ مستمر فإن هذا يعني بأن تلف الدايود او الدايودات التي تقوم بتحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر يؤدي إلى وصول تيار مترددٍ إلى البطارية وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية عند الشحن بشكلٍ غير طبيعي.

إذا كانت حرارة البطارية ترتفع بشكلٍ غير طبيعي أثناء الشحن يتوجب القيام بتفحص الدايودات في دارة الشحن و تبديل التالف منها.

المقاومة في دارة الشحن هي العنصر الذي يحدد مقدار الجهد الكهربائي الذي يسمح له بالمرور إلى البطارية , وهذا يعني بأنه في حال تلف مقاومة الشحن فإن جهوداً كهربائية غير نظامية ستمر إلى البطارية وهو الأمر الذي سيؤدي إلى التلف السريع للبطارية .
و لهذا السبب في حال الجهاز الذي يقوم بإتلاف البطاريات بشكلٍ سريع يتوجب علينا القيام بتفحص صلاحية مقاومة الشحن .

إن تلف أحد مكثفات الشحن أو إزالة أحد المكثفات دون القيام باستبدالها بمكثفات سليمة مكافئة يؤدي إلى وصول تياراتٍ غير نظامية إلى البطارية وهو الأمر الذي يسرع من تلفها.
تقوم المكثفات بترشيح و فلترة التيار الكهربائي الداخل و الخارج من دارة الشحن و عند تلف إحداها أو استبدال إحداها بآخر غير مكافئٍ له في السعة أو استبداله بمجرد نقطة قصدير أو قنطرة فإن التيار الكهربائي سيخرج غير مفلترٍ من الشاحن إلى البطارية.

فحص مكثفات دارة الشحن

- ☐ ضبط مقياس الآفوميتر على وضعية الصغير .
- ☐ نصل مسباري المقياس بقطبي المكثف .
- ☐ إذا أصدر المقياس صفيراً فهذا يعني بأن المكثف تالف و يتوجب القيام باستبداله بمكثفٍ مكافئ - يوصى في هذه الحالة كذلك باستبدال المكثفات المجاورة للمكثف التالف إذا كان ذلك ممكناً .
- في حال لم يصدر المقياس صوتاً فهذا يعني بأن المكثف غير تالف.
- يتم إجراء الاختبارات بضبط القياس على وضعية الصغير دون وصل اللوحة الإلكترونية موضوع الاختبار بمصدر تغذية كهربائية.

□ يتم وصل كل من ديود و مكثفات الشحن على التوازي (التفرع)
بمعنى أنها تكون متصلةً بالقطب الأرضي للوحة الإلكترونية .
بما أن مكثفي الشحن موصولين على التوازي (التفرع) فإن هذا يعني
بأنه في حال تلف أحدهما و منعه للتيار الكهربائي من المرور
فإن بإمكاننا أن نقوم بانتزاع المكثف التالف من دائرة الشحن أو دائرة
التغذية دون أن نقوم باستبداله بمكثفٍ مكافئ دون أن تتوقف الدائرة
عن العمل , وفي الحقيقة فإن بعض فنيي الصيانة يقومون بذلك الأمر و
لكن علينا ان نعلم بأن القيام بهذا الأمر يقصر من العمر الافتراضي
للدائرة الإلكترونية و يقلل من حمايتها كما انه يزيد الضغط على المكثف
أو المكثفات السليمة المتبقية.

الترانزستور

الترانزستور هو عنصر ذو ثلاثة أطراف وهي :


الباعث E emitter

القاعدة B base

المجمع C collector

و الترانزستور هو عنصر يمكن من خلاله لتيار بسيط يدخل من خلال
قاعدة الترانزستور B أن يتحكم في مرور تيار كبير من خلال قطبي
الباعث E و المجمع C بحيث أننا كلما رفعنا قيمة تيار التحكم الداخل
إلى قاعدة الترانزستور زاد تدفق التيار الكهربائي من خلال طرفي
الباعث والمجمع .

يمكننا ان نشبه الترانزستور بصنبور موقد الغاز المنزلي فطرف المجمع C هو أنبوب الغاز القادم من أسطوانة الغاز (أنبوبة الغاز) و قطب الترانزستور الأوسط أي قطب القاعدة B هو صنبور موقد الغاز المنزلي أما قطب الترانزستور الثالث , أي قطب الباعث E فهو يمثل الأنبوب الذي يغذي شعلة اللهب , و في هذا المثال فإننا نتحكم في مقدار الغاز الذي يتدفق في الأنبوب من خلال صنبور الغاز الذي يمثل قطب القاعدة B فكلما فتحنا صنبور الغاز ازدادت كمية الغاز المتدفقة و ازدادت قوة اللهب و العكس صحيح .

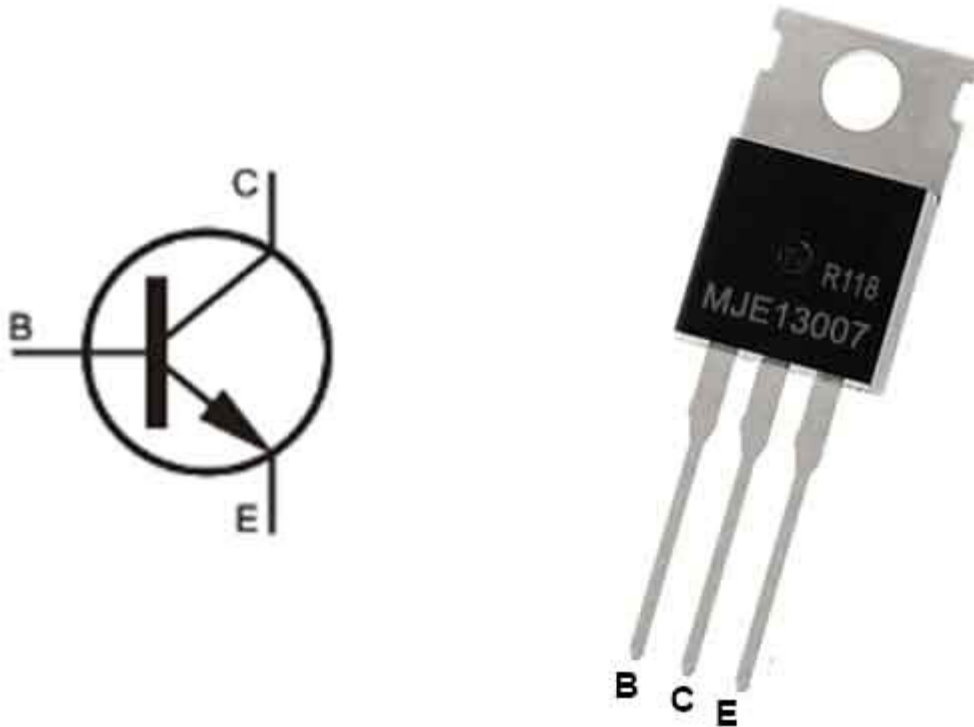

لنفترض بان لدينا دائرة بسيطة تتألف من مصدرٍ للتيار الكهربائي و محركٍ كهربائي مثلاً و اردنا التحكم في سرعة دوران هذا المحرك الكهربائي - إننا نضع ترانزستور ما بين مصدر الطاقة و بين المحرك بحيث يكون طرف المجمع C الخاص بالترانزستور متصلاً بمصدر الطاقة الكهربائية و طرف الباعث E متصلاً بالمحرك الكهربائي .
الآن سيمر التيار الكهربائي من مصدر الطاقة إلى مجمع الترانزستور و سيخرج التيار الكهربائي من الطرف الثالث للترانزستور أي الباعث E

إلى المحرك الكهربائي الذي نريد التحكم به , ومن المحرك الكهربائي سيعود التيار الكهربائي إلى مصدر الطاقة حتى تكتمل الدارة .

الآن بالرغم من ان الدارة قد اكتملت فإن المحرك لن يدور إلا إذا مررنا تيار تحكم بسيط في الطرف الأوسط من اطراف الترانزستور أي طرف القاعدة B .

و كلما ازدادت قيمة تيار التحكم الضئيل الذي نمرره إلى القطب الأوسط من أقطاب الترانزستور أي طرف القاعدة B ازداد مقدار التيار الكهربائي المار من مصدر الطاقة إلى المحرك الكهربائي و بالتالي ازدادت سرعة المحرك و العكس صحيح أي انه كلما انخفض مقدار تيار التحكم الداخل إلى الترانزستور عبر طرف القاعدة B انخفض التيار الذي يتدفق عبر الترانزستور و انخفضت بالتالي سرعة المحرك.

□ تيار التحكم يكون ضئيلاً جداً بحدود 0.7 V فولت.

إذاً الترانزستور عبارة عن مفتاح تحكم الكتروني يحدد مقدار تدفق التيار الكهربائي في الدارة و لكن التحكم ليس تحكماً ميكانيكياً و إنما تحكماً كهربائياً او الكترونياً يتم ضبطه عن طريق تيار التحكم الذي يمر في الطرف الأوسط للترانزستور .


□ كلما ازدادت قيمة تيار التحكم سمح الترانزستور بالمزيد من التيار الكهربائي حتى يمر من خلاله .

□ كلما انخفضت قيمة تيار التحكم سمح الترانزستور بمقدارٍ أقل من التيار الكهربائي حتى تمر من خلاله.

□ في حال لم يمر أي تيار تحكم فإن الترانزستور لن يسمح بأي تيار كهربائي بأن يمر من خلاله.



كيف نتحكم بشدة تيار التحكم الداخلة إلى قاعدة الترانزستور؟

من خلال مقاومة متغيرة مثل مفاتيح ضبط الصوت في الأجهزة الصوتية
مثلاً .

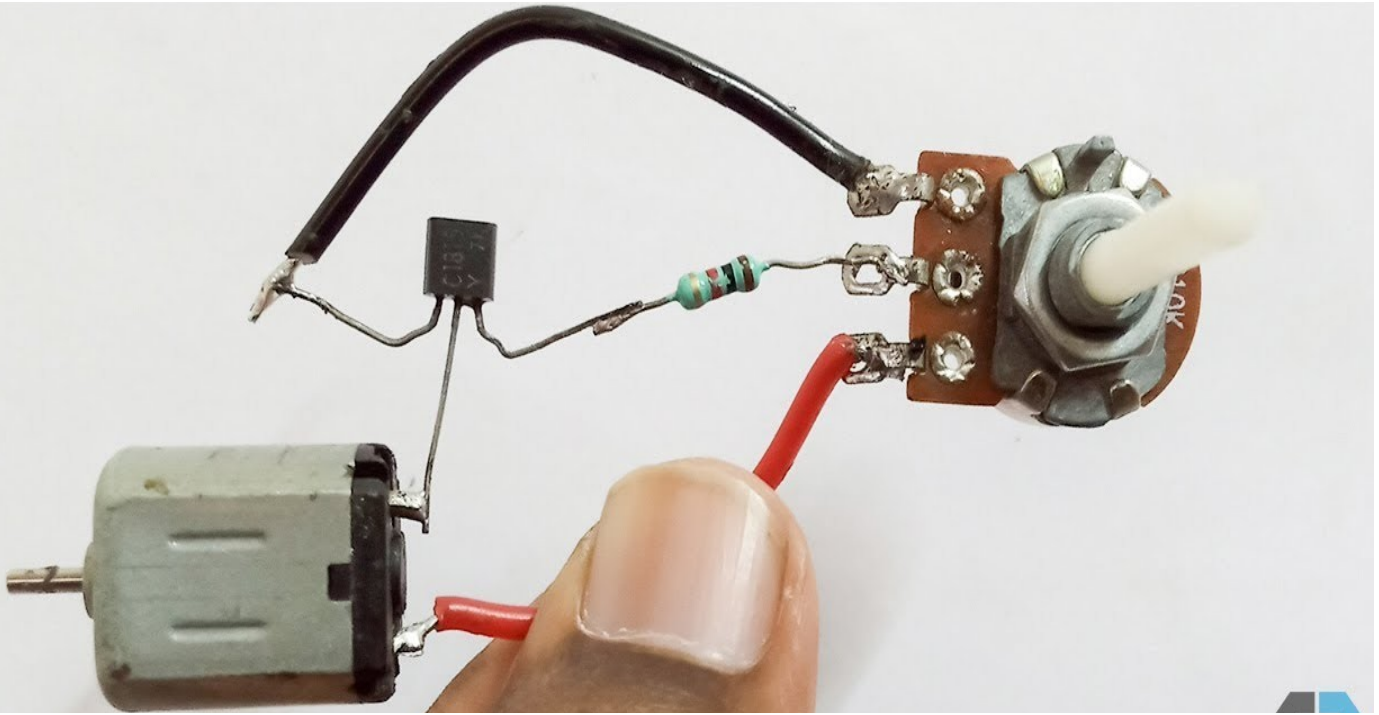



Darlington Motor Speed Control

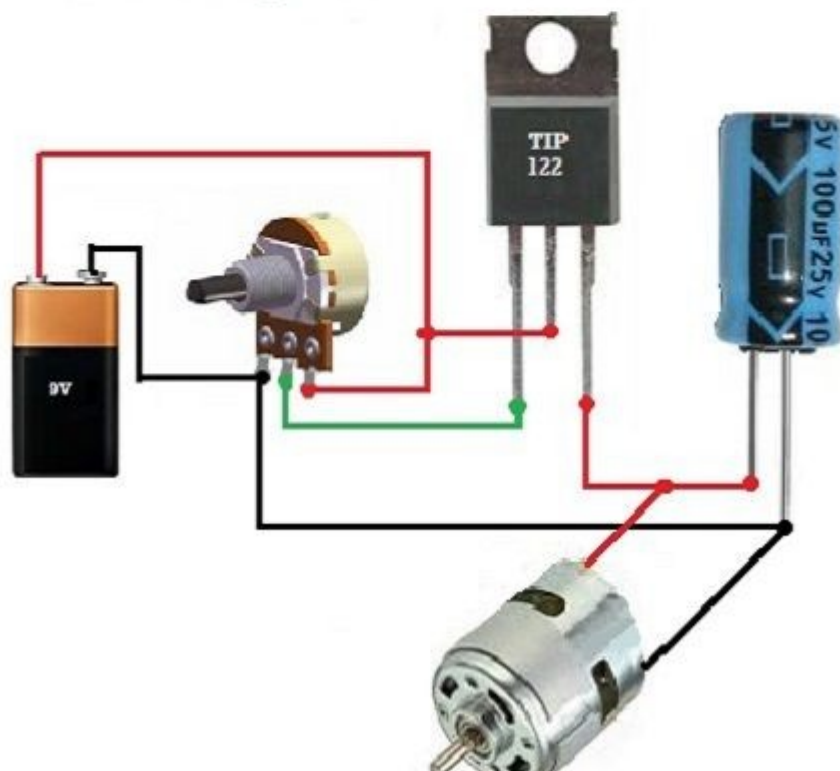
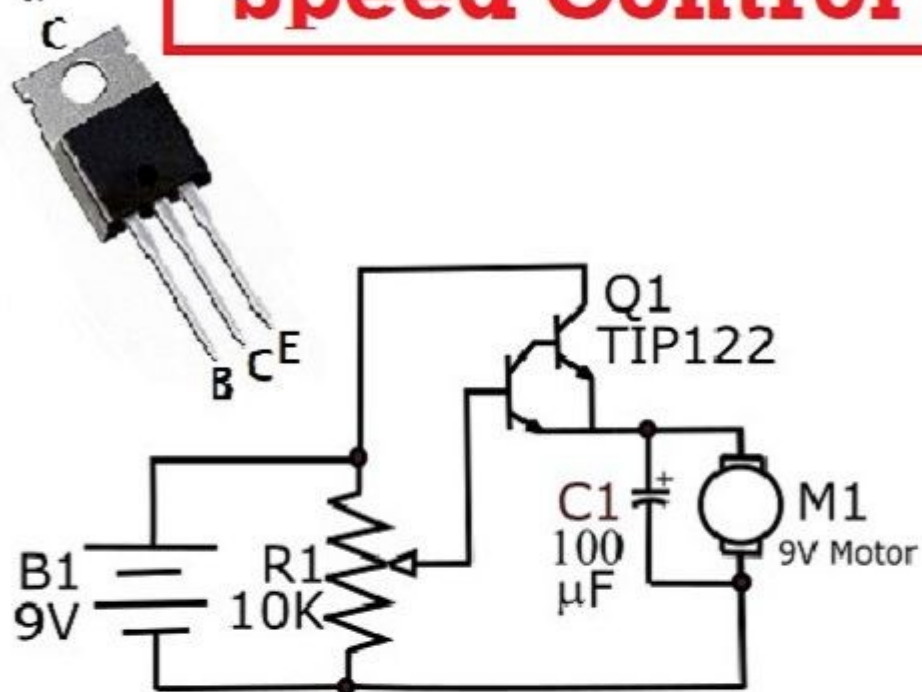



في حال لم يمر في الترانزستور أي تيار تحكم فإنه لن يمرر أي تيار كهربائي , وهذا يعني بأن الترانزستور السليم لا يجب ان يمرر أي تيار كهربائي ما بين طرفي الباعث E والمجمع C ما لم نمرر إليه تيار تحكم عبر طرف القاعدة B.

إذا مرر الترانزستور الذي لا يتلقى تيار تحكم كهربائي عبر طرف القاعدة B تياراً كهربائياً فهذا يعني بأنه تالف .

المزاج الضوئي OptoCoupler الأوتوكوبلار

OPTOCOUPLER

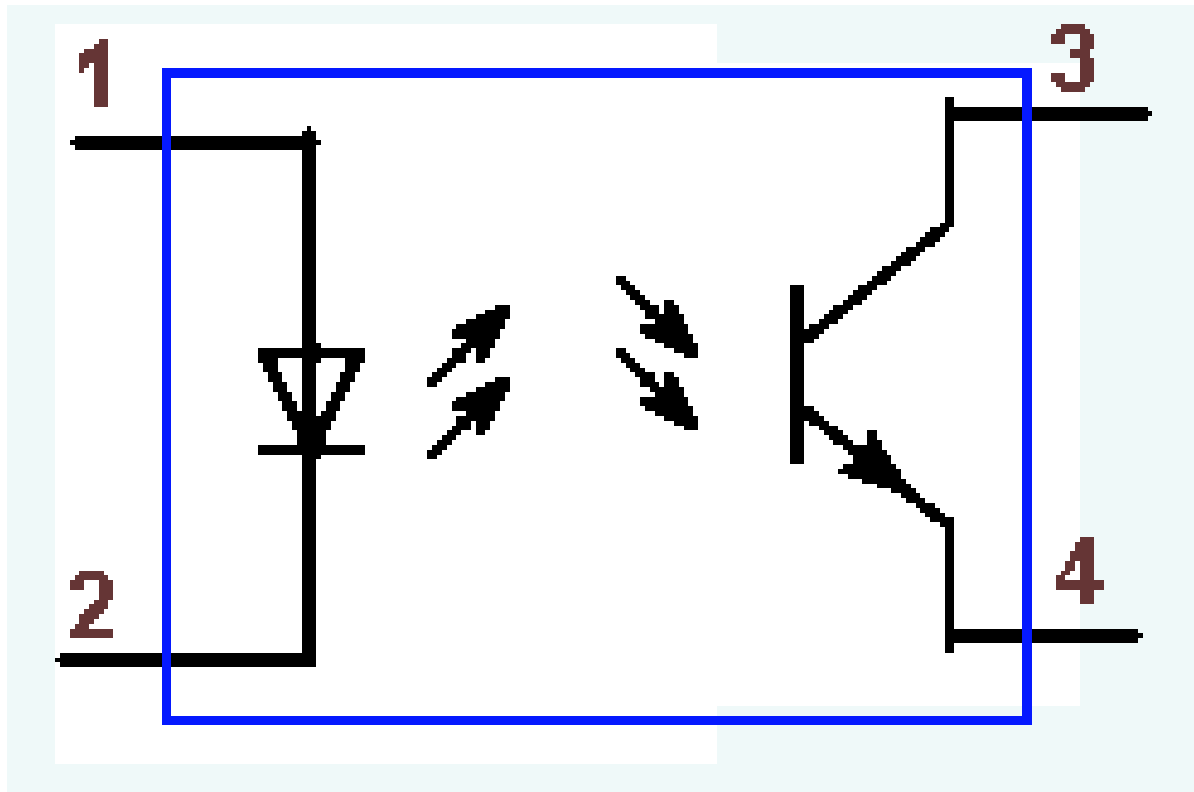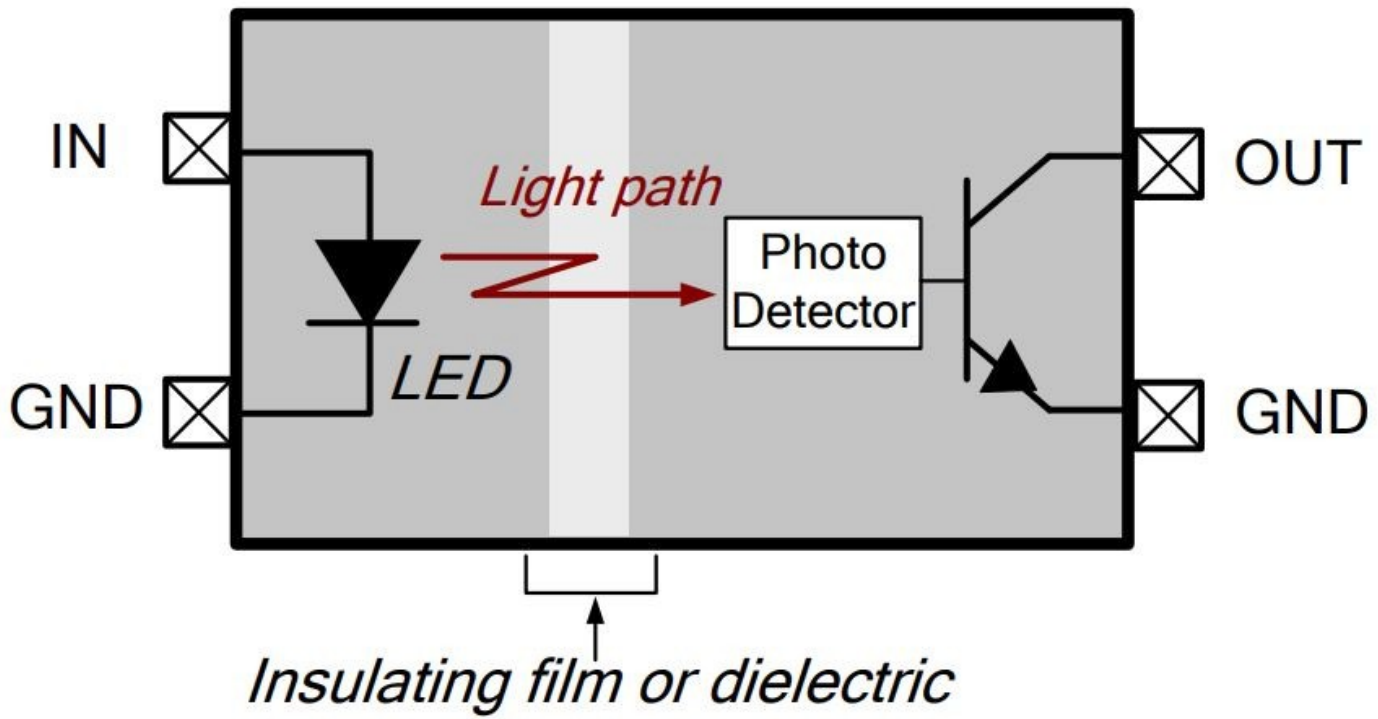

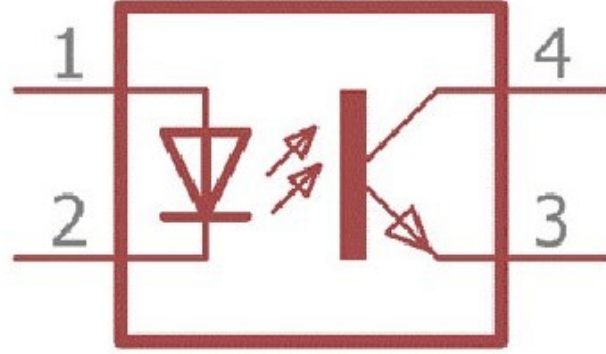

المزاج الضوئي (الأوبتوكوبلار) هو عنصر يؤمن التواصل بين جزئين من الدارة معزولين عن بعضهما البعض عزلاً تاماً و بشكل أدق فإن المزاج الضوئي - الأوبتوكوبلار هو عنصر ينقل الإشارة الكهربائية نقلاً ضوئياً بين دارتين معزولتين بشكل كلي عن بعضهما البعض .

لماذا نستخدم المزاج الضوئي في الدارة ؟

نستخدم المزاج الضوئي عندما تكون لدينا دارة تحوي مرحلتين الأولى تتعامل مع تيار متردد ذو جهد مرتفع 220 أو 110 فولت و الثانية تتعامل مع تيار مستمر ذو جهد منخفض (أقل من 20v فولت) , كما هي الحال في دارات التغذية (الباور) في الأجهزة الإلكترونية .
و الغرض من استخدام المزاج الضوئي هو الحرص على عزل جزئي الدارة عن بعضهما البعض و الحرص على عدم تسرب الجهد المتردد المرتفع 220v فولت إلى العناصر الإلكترونية الحساسة في حال حدوث أي خلل في الدارة لأن ذلك الأمر سيؤدي إلى إتلاف جميع العناصر الإلكترونية أو إحداث حريق .


يقوم المزاج الضوئي بتحويل التيار الكهربائي عن طريق ليد LED إلى أشعة تحت حمراء infrared light و يتم نقل تلك الأشعة تحت الحمراء داخل المزاج الضوئي إلى الطرف الآخر من دائرة التغذية حيث يتم استقبال ثم تحويل الضوء المعدل modulated light مجدداً إلى إشارة كهربائية .

يتألف المزاج الضوئي من ليد LED باعث للضوء و عنصر حساس للضوء موضوعين داخل غلافٍ مانع للضوء -معتم light-tight .

المزاج الضوئي من الناحية العملية

أخرج اللوحة الإلكترونية الموجودة في كتلة التغذية الخاصة بالحاسب (الباور) مثلاً أو أي دائرة تغذية أخرى و قم بمعاينتها من جهتها السفلية. إذا نظرت إلى اللوحة من الأسفل أي من جهة نقاط القصدير ستلاحظ بأن لوحة التغذية تتألف من قسمين مفصولين عن بعضهما البعض فصلاً تاماً , و بالطبع فإن القسم الأول وهو القسم الذي يقع في بداية اللوحة هو القسم المسئول عن التعامل مع التيار المستمر AC ذو الجهد المرتفع 220V 110 فولت أما القسم الثاني من اللوحة فهو القسم المسئول عن التعامل مع التيار المستمر DC المنخفض الجهد .

الان عليك أن تعثر على صلة الوصل بين هذين القسمين - إنها صلة وصل تحقق شرطين و هما انها تؤمن نقل تيارٍ مستمر ذو جهدٍ منخفض و لكنها لا تسمح بمرور التيار المتردد ذو الجهد المرتفع بالمرور في حال ما إذا وقع أي خللٍ في الدارة حتى لا تتلف العناصر الدقيقة .

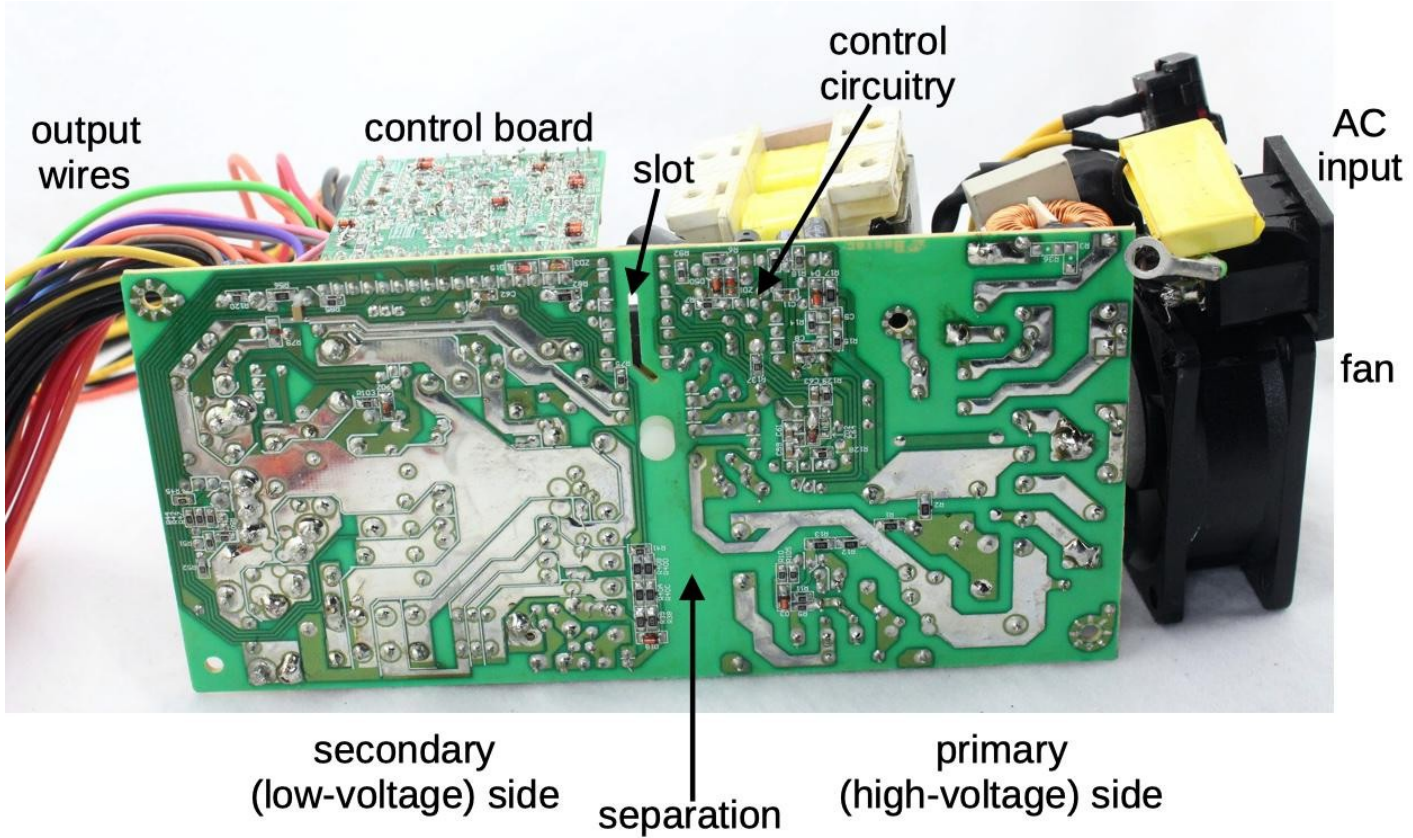

□ تقوم دائرة التغذية بتحويل التيار المتردد ذو الجهد العالي 220V إلى تيارٍ مستمر ذو جهدٍ منخفض 12V أو أقل أو أكثر.

□ تتألف كل دائرة تغذية من قسمين اثنين : القسم الأول يقع عند مدخلها و هو القسم المعد للتعامل مع التيار المتردد ذو الجهد المرتفع 220V فولت.

□ القسم الثاني من دائرة التغذية يقع عند مخرجها وهو القسم الذي يقوم بتخريج تيارٍ كهربائي مستمر ذو جهدٍ منخفض 12V فولت أو أقل أو أكثر .

□ الآن لدينا مشكلة هنا تتمثل في أنه في حال حدوث خللٍ ما داخل القسم الأول من دائرة التغذية فإن تياراً متردداً ذو جهدٍ مرتفع سيعبر إلى

القسم الثاني من الدارة و يتلغه كما أنه سيصل إلى العناصر الإلكترونية في الجهاز و يقوم بإتلافها .

□ إن طريقة منع التيار المتردد ذو الجهد المرتفع من الوصول إلى العناصر الدقيقة و إتلافها تتمثل في تقسيم دارة التغذية إلى قسمين منفصلين عن بعضهما البعض و هما :

□ مدخل دارة التغذية و هو يتعامل مع تيار متردد ذو جهد عالي .

□ مخرج دارة التغذية و هو يتعامل مع تيار مستمر ذو جهد منخفض (أقل من 20V فولت)


■ الآن و قد قمنا بفصل جزئي دارة التغذية عن بعضهما البعض كيف سيتم التواصل بين قسمي الدارة وهما منفصلين عن بعضهما البعض ؟

□ التواصل بين هذين القسمين يتم عن طريق عنصر يؤمن التواصل بينهما دون أن يسمح للتيار المتردد ذو الجهد المرتفع بالعبور إلى القسم الثاني من الدارة و هذا العنصر الذي يصل بين قسمي الدارة ولا يمكن أبداً لتيار متردد ذو جهد مرتفع أن يمر من خلاله هو المزاوج الضوئي لأن هذا العنصر يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية تنتقل عبره من أحد قسمي الدارة إلى قسمها الآخر , و هذا العنصر يتألف بدوره من عنصرين اثنين هما : ديود ضوئي يقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية و مقاومة ضوئية تقوم بالتقاط الطاقة الضوئية التي يرسلها الديود الضوئي لتقوم بتحويلها مجدداً إلى طاقة كهربائية .



و الآن لو نظرت إلى دارة تغذية مثل اللوحة الموجودة في كتلة تغذية الكمبيوتر (الباور) من جهتها السفلية لوجدت بأنها تتألف من قسمين منفصلين يربط بينهما عنصر ذو أربعة أرجل : اثنتين من أرجله يقعان في القسم الذي يتعامل مع التيار المتردد ذو الجهد العالي أي مدخل لوحة التغذية و هاتين الرجلين هما رجلي الديود الضوئي الذي يقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية .


أما رجلي هذا العنصر الآخرين فإنهما يتوضعان على القسم الثاني من دائرة التغذية أي مخرج دائرة التغذية التي تخرج تياراً مستمراً ذو جهدٍ منخفض و هاتين الرجلين ترتبطان بالمقاومة الضوئية التي تتلقى الطاقة الضوئية التي أرسلها الديود و تقوم بتحويلها مجدداً إلى إشارة كهربائية .

و هنالك عنصرٌ آخر يصل بين قسمي دائرة التغذية وهو المحول حيث تتوضع مداخله في مدخل دائرة التغذية ذو التيار المتردد و الجهد العالي بينما تتوضع مخرجه في القسم الثاني من دائرة التغذية , أي مخرج دائرة التغذية ذو التيار المستمر و الجهد المنخفض , و هذا العنصر يشبه المزاوج الضوئي من ناحية أنه يتألف كذلك من قسمين منفصلين عن بعضهما انفصالاً تاماً وهما الملف الابتدائي و الملف الثانوي , فبالرغم من أن هذين الملفين موجودين في عنصر واحد وهو المحول بالطبع فإنهما مفصولين عن بعضهما و لا يمكن للتيار الكهربائي أن يمر من أحدهما إلى الآخر , ذلك أنهما يعملان على مبدأ الحقل المغناطيسي إذا يتم تمرير تيار كهربائي في الملف الابتدائي الذي يقوم بدوره بتوليد حقلٍ كهربائي يؤدي إلى توليد تيارٍ آخر في الملف الثانوي .

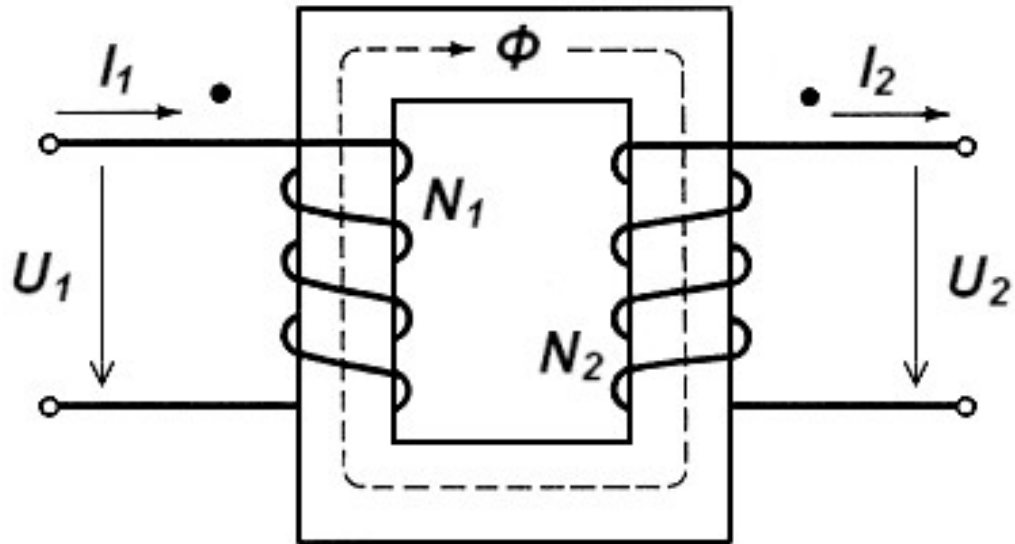

و كما هي حال المزاج الضوئي فإن قطبي الملف الابتدائي للمحول يقعان في مدخل دارة التغذية و يتلقيان جهداً مرتفعاً بينما يقع مخرجي الملف الثانوي في القسم الثاني من دارة التغذية و يخرجان جهداً منخفضاً .

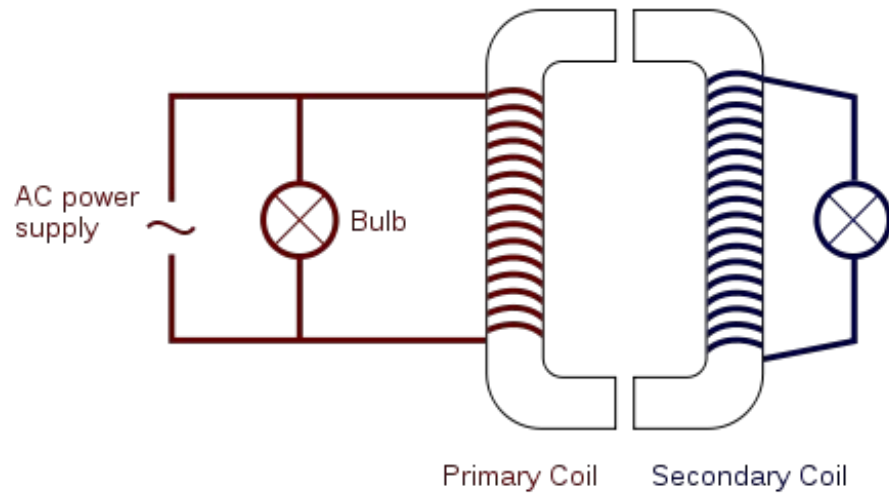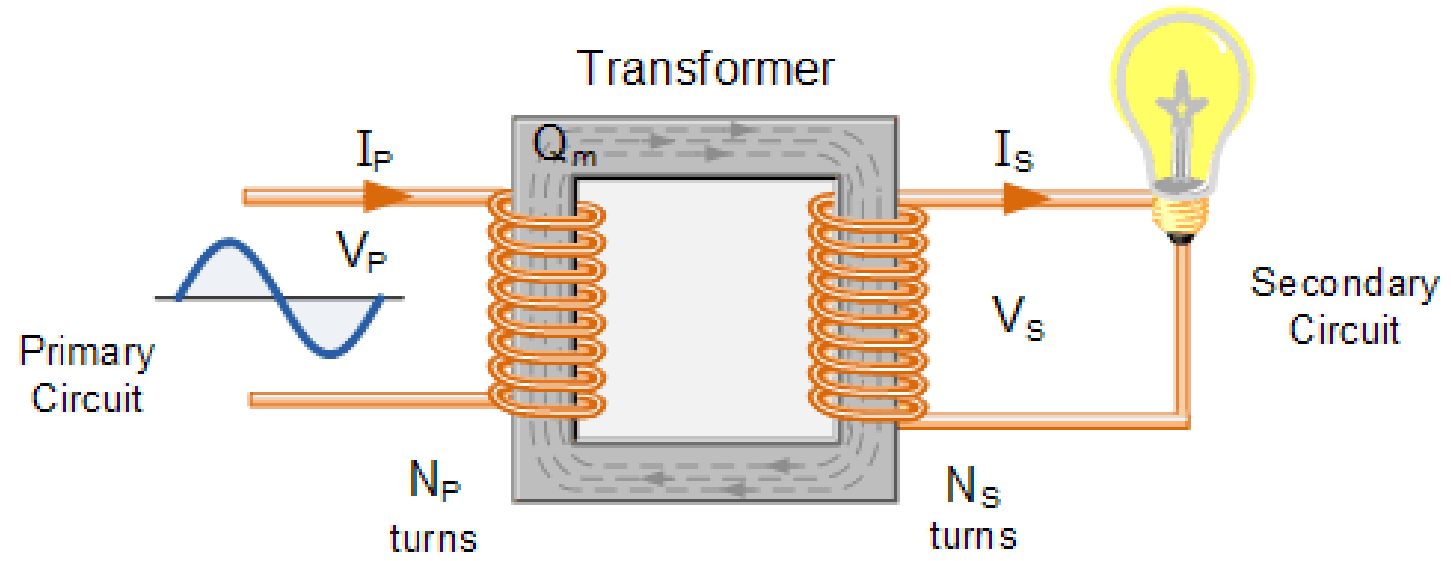

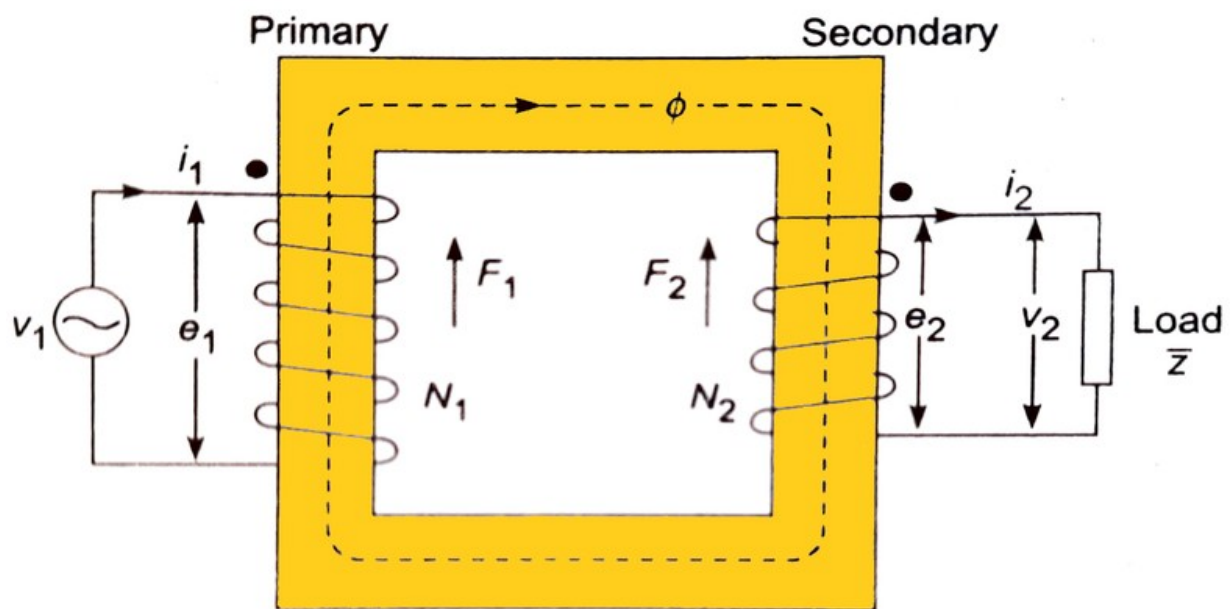

التعامل مع العناصر الموجودة على اللوحات الإلكترونية

□ إن تشغيل أي عنصر أو دائرة مدمجة IC موجودة على اللوحة الإلكترونية يتطلب أولاً أن نصل خطأً سالباً بين أرضي الدارة المدمجة وأي جزء أرضي من اللوحة ثم أن نقوم بتغذية العنصر أو الدارة المدمجة التي نريد تجربتها بقطب موجب على أن تتم هذه التغذية وفق الجهد الذي يناسب تلك الدارة المتكاملة و أن يتم إدخال تلك التغذية الكهربائية إلى تلك الدارة من القطب المعد لتغذية تلك الدارة المتكاملة .

مفهوم الذاكرة السريعة - الذاكرة الحاضرة (ذاكرة كاش)

أنتم تعرفون بلا شك الفرق بين الأموال الجاهزة (الكاش ماني) و بين الشيكات التي يستدعي صرفها الذهاب إلى البنك و المرور على عدة موظفين حتى يحصل الشخص على المال -إن مفهوم ذاكرة كاش لا يختلف كثيراً عن ذلك الأمر .

لنفترض بأن هنالك ملفاً ما هام موجود في أرشيف إحدى الشركات (الأرشيف هنا يماثل الهارد ديسك أو القرص الليزري) - احتاج مدير الشركة (معالج الكمبيوتر) إلى الحصول على بعض البيانات من ذلك الملف الموجود في الأرشيف و لذلك فقد طلب من مدير مكتبه (ذاكرة رام) أن يحضر ذلك الملف من الأرشيف و أن يضعه في مكتبه .

كلما احتاج المدير (المعالج) إلى الاطلاع على ذلك الملف فإنه كان يطلب من مدير مكتبه أن يحضر له ذلك الملف , وبعد الانتهاء من ذلك الملف كان يعيد الملف إلى مدير مكتبه (ذاكرة رام) أو أنه كان يعيده إلى مكان أبعد و هو الأرشيف (الهارد ديسك)


نظراً لأن المدير (المعالج) كان يحتاج بشكلٍ دائمٍ للاطلاع على ذلك الملف و رغبةً منه في عدم إضاعة الوقت في طلب ذلك الملف من الأرشيف أو من مدير مكتبه فقد قرر أن يبقى ذلك الملف بشكلٍ دائمٍ في مكتبه - إن مكتب المدير هنا هو ذاكرة كاش .

من الناحية العملية فإن معالج الكمبيوتر لا يتعامل مع البيانات الموجودة على القرص الصلب (الهارد ديسك) أو القرص الليزري و إنما فإنه يتعامل فقط مع البيانات بعد استدعائها من من القرص الصلب (الهارد ديسك) إلى الذاكرة الساكنة - رام) RAM بمعنى أنك عندما تقوم بتشغيل لعبة ما أو برنامج موجودٍ على القرص الصلب أو القرص الليزري (دي في دي أو سي دي) فإن المعالج يستدعي الواجهة التنفيذية لتلك اللعبة أو ذلك البرنامج , كما يتم استدعاء مرحلة معينة من تلك اللعبة و توضع بشكلٍ مؤقتٍ على ذاكرة رام RAM

و بشكلٍ مشابه يتم نقل البيانات الأكثر استخداماً من ذاكرة رام إلى الذاكرة الحاضرة أو الذاكرة السريعة أي ذاكرة كاش cache لتصبح تلك البيانات تحت تصرف المعالج وذلك حتى لا يضيق المعالج الكثير من الوقت في طلبها وذلك لأن الذاكرة كاش أسرع من ذاكرة رام .

تحتوي المعالجات الحديثة على ذاكرة كاش مدمجة في شريحة المعالج و تدعى بذاكرة كاش من المستوى الأول Level one cache و اختصارها L1 وهناك ذاكرة كاش ثانية موجودة خارج شريحة المعالج و تدعى بذاكرة كاش الخارجية External cache أو ذاكرة كاش من المستوى الثاني Level 2 cache و رمزها L2 cache .

غالباً ما توضع ذاكرة كاش الخارجية على اللوحة الأم بقرب المعالج.

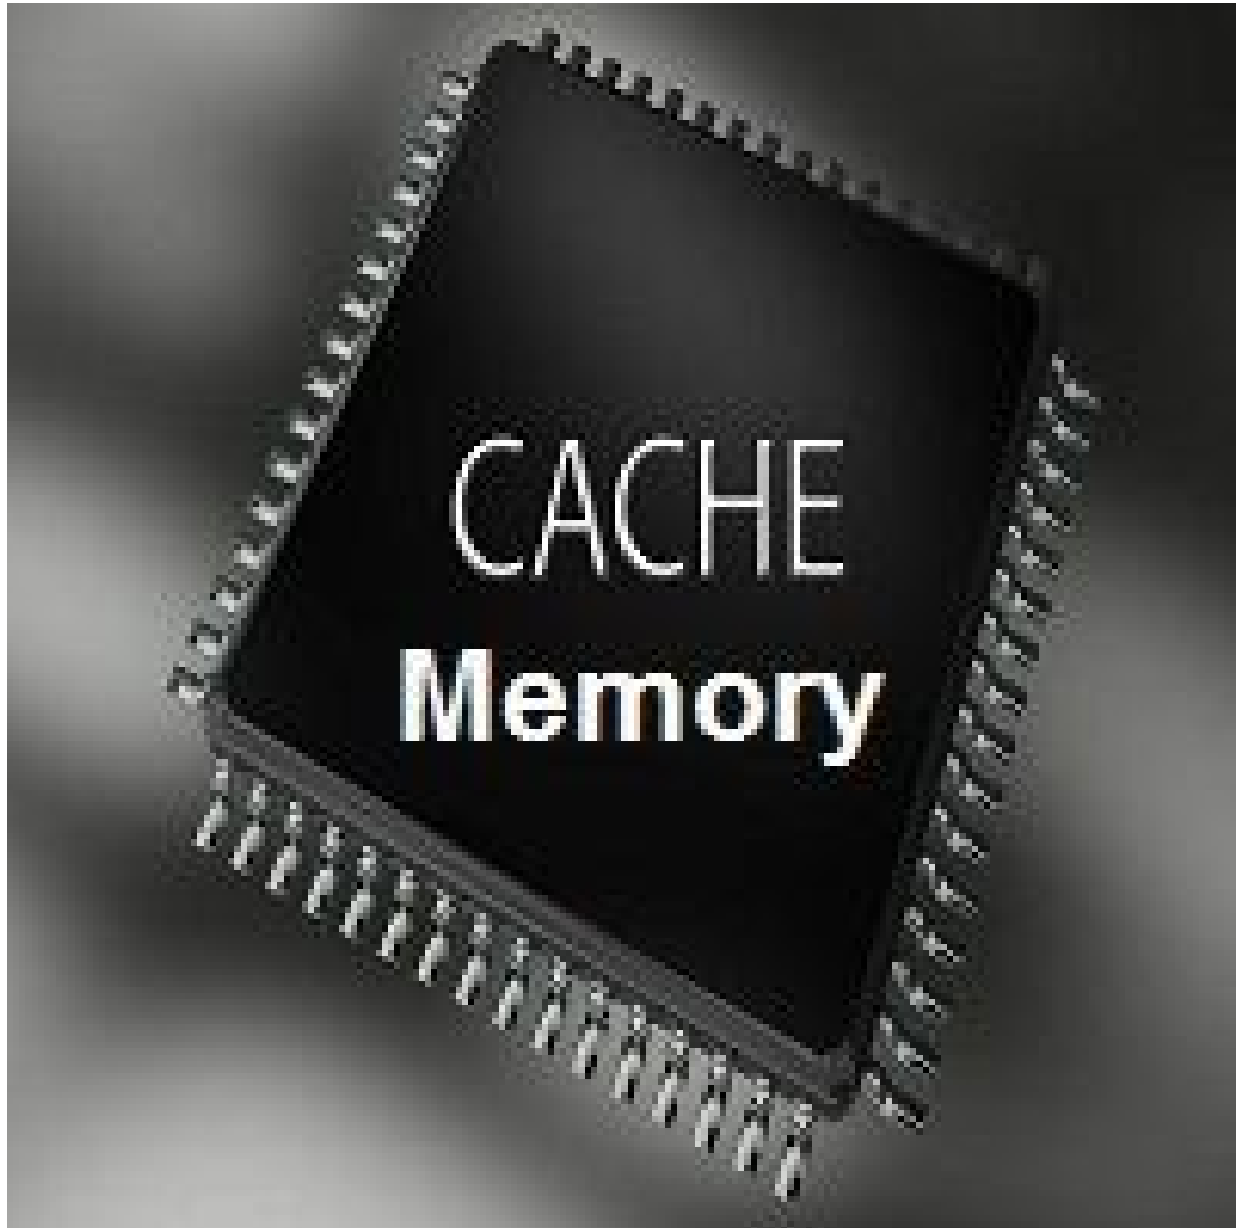

إعادة برمجة شريحة بايوس BIOS في الكمبيوتر و اللابتوب


□ البايوس BIOS هي اختصار لعبارة : نظام الإدخال و الإخراج الأساسي


Basic Input -Output System - تحوي شريحة البايوس على برمجيات من المستوى الأدنى low level .

يقوم البرنامج الموجود على شريحة البايوس عند إقلاع الحاسب بتنفيذ اختبار يدعى باختبار بدء التشغيل الذاتي Power On Self Test و رمزه POST .


يحتفظ جهاز الكمبيوتر بنسخة أخرى مطابقة لبرنامج البايوس و ذلك في شريحة ممتمة من أوكسيد معدن شبه موصل Complementary Metal-oxide Semiconductor

و التي تعرف اختصاراً بكلمة سيموس CMOS .

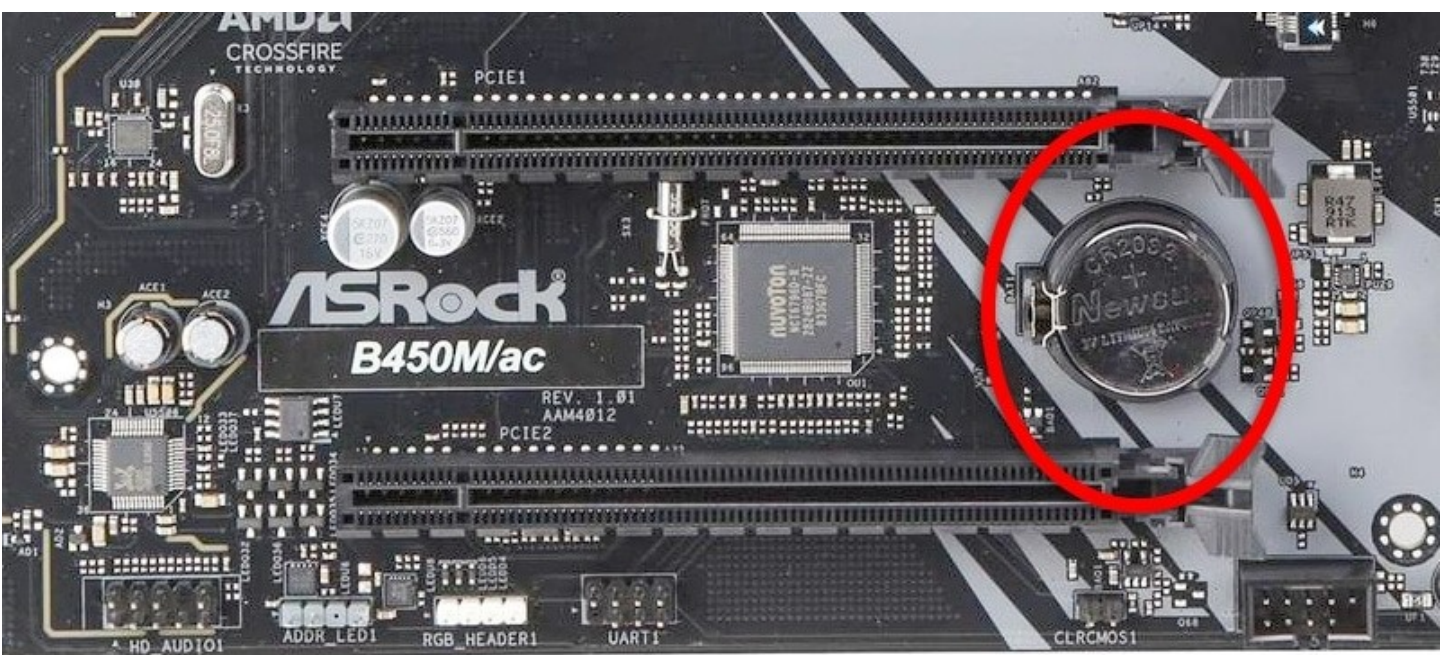

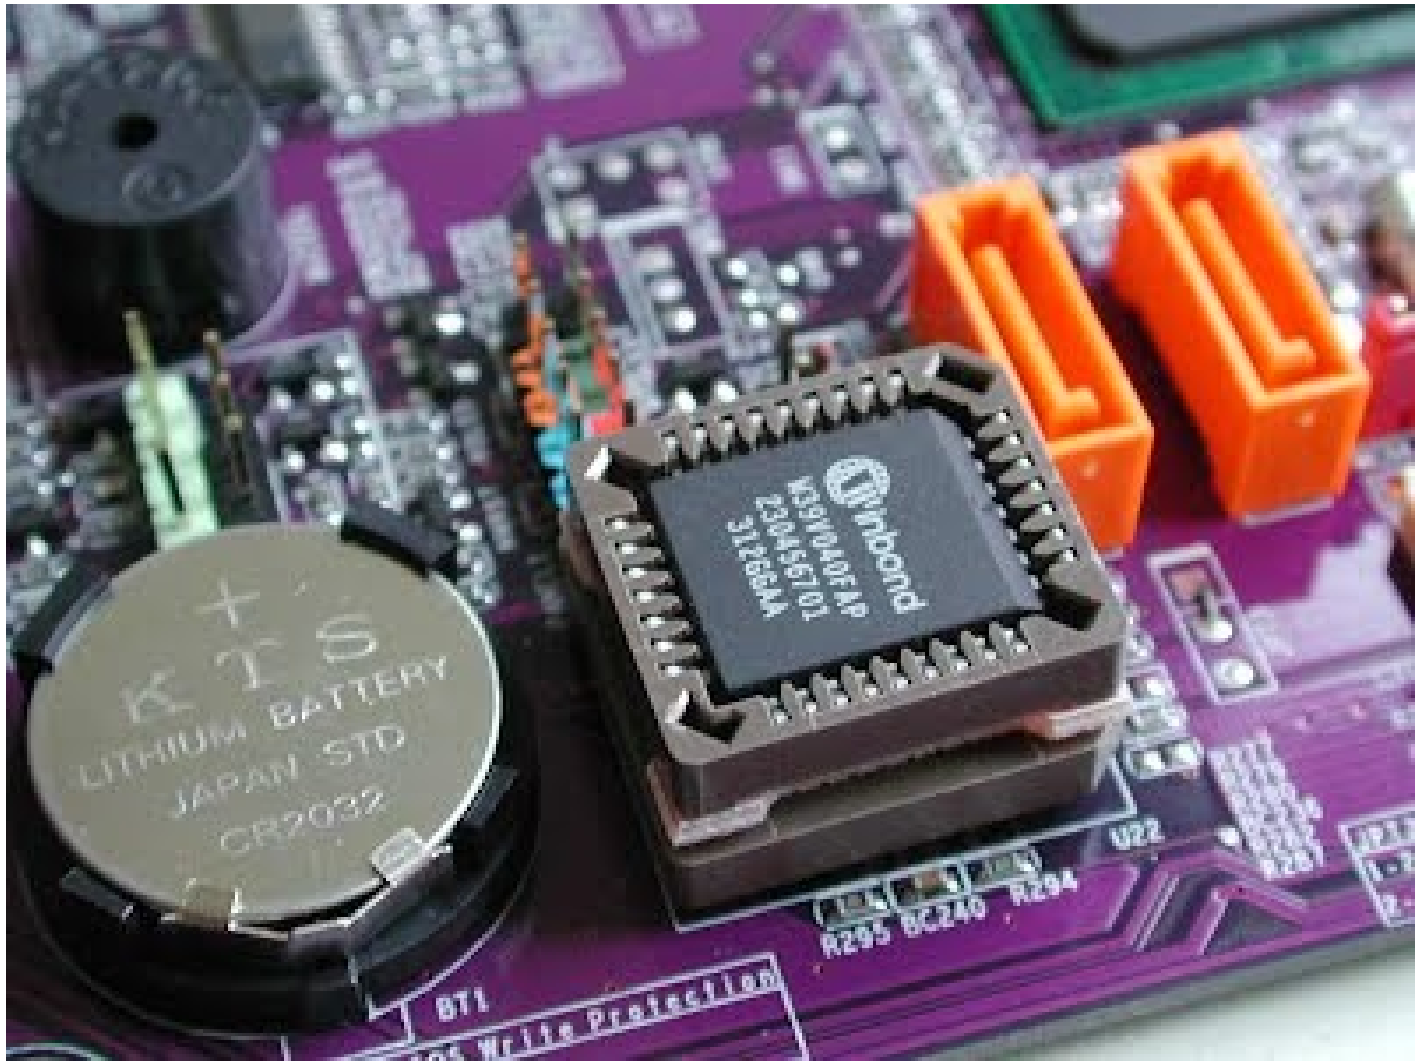

إن ذاكرة سيموس هي ذاكرة مؤقتة أي انها تفقد البيانات المختزنة عليها بمجرد ان ينقطع عنها التيار الكهربائي , ولهذا السبب فإنها تعتمد على البطارية الموجودة على اللوحة الأم حتى تبقى محتفظةً بالبيانات المختزنة عليها , أي أن هذه الذاكرة تفقد البيانات المختزنة عليها بمجرد ان يتم انتزاع بطارية اللوحة الأم (هنالك جمبر موجود على اللوحة الأم يتولى كذلك تلك المهمة .

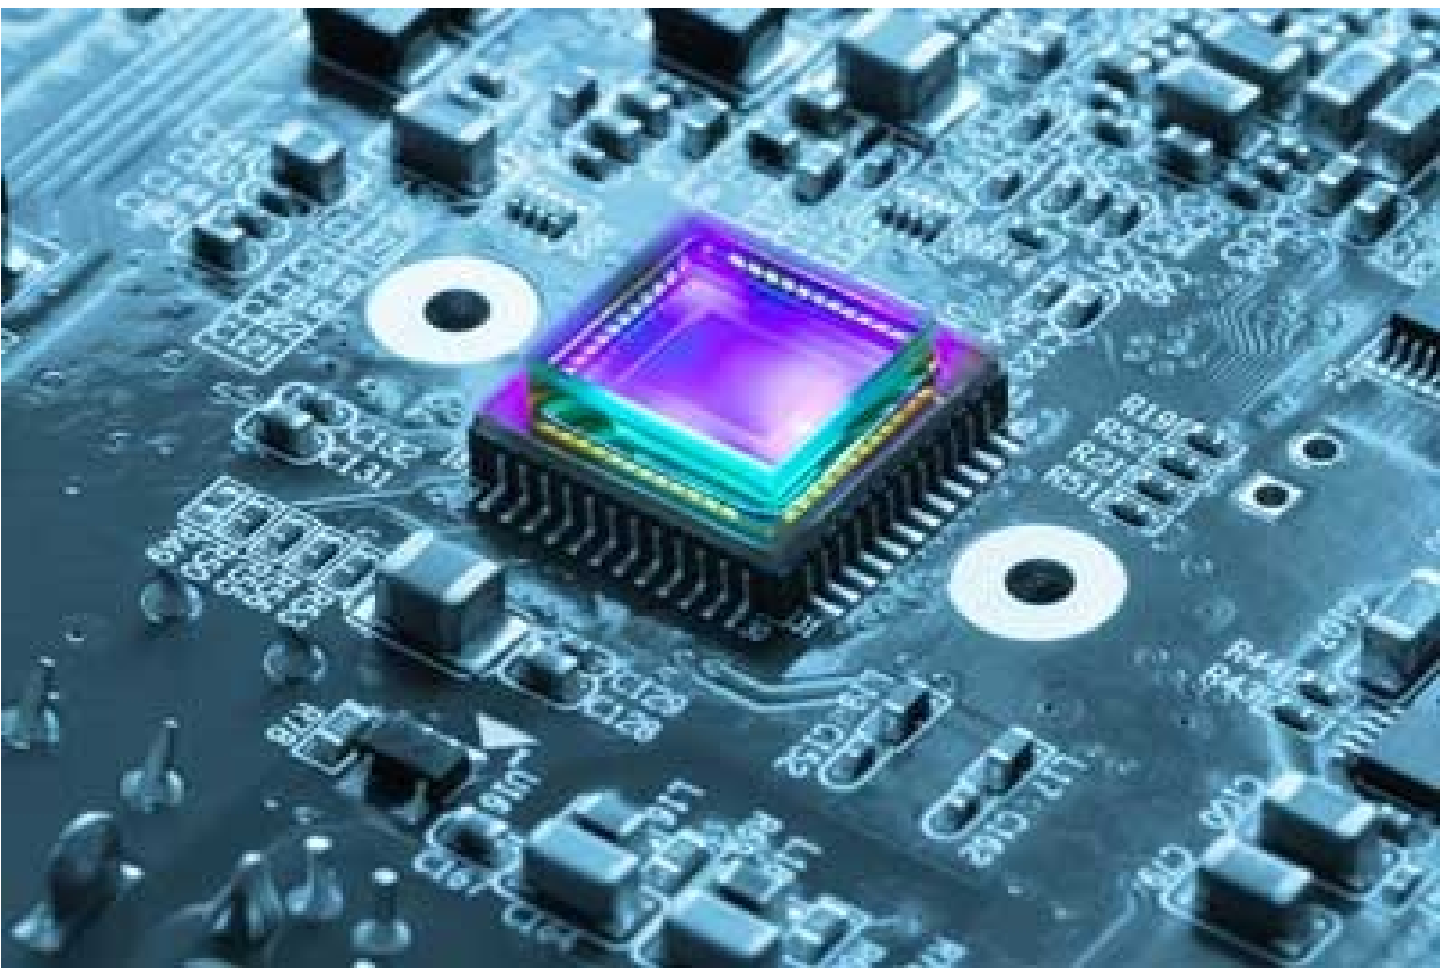

□ نقوم بإعادة برمجة شريحة البايوس الموجودة على اللوحة الأم في الكمبيوتر المكتبي و اللابتوب في حال عدم ظهور أي بيانات على الشاشة مترافق مع إصدار الجهاز لصغير معين يدل على وجود مشكلة في برمجة شريحة البايوس .

□ أحياناً فإن عدم وجود ذاكرة رام في الجهاز أو تلفها يؤدي إلى أعراض مشابهة و لهذا السبب فإن علينا أن نتأكد من وجود ذاكرة رام بحالة سليمة في الجهاز قبل القيام بإعادة برمجة شريحة بايوس.

خطوات إعادة برمجة شريحة البايوس BIOS:

□ ننزع بطارية الحاسب المحمول : دائماً يجب ان يكون انتزاع البطارية هو الخطوة الأولى عند فك أي جهاز إلكتروني , كما أن تركيب البطارية يجب ان يكون الخطوة الأخيرة عند تركيب أي جهاز إلكتروني وذلك حتى نتجنب حدوث دارة قصر في الجهاز (شورت) في حال ما إذا حدث أي تماس أثناء عمليتي الفك و التركيب .

□ نقوم بفك كل ما يمكن فكه من الجزء السفلي للابتوب .
□ ننزع لوحة مفاتيح اللابتوب باستخدام أداة بسيطة تباع لهذه الغاية حيث يتم فك لوحة المفاتيح عن طريق إدخال طرف هذه الأداة في الفتحات المحيطة بلوحة المفاتيح مع دفع لوحة المفاتيح نحو الأعلى .

□ بعد إزالة لوحة المفاتيح و اللوحة المعدنية التي توجد تحتها نقوم بانتزاع شريحة البايوس من اللوحة الأم بواسطة جهاز الهواء الساخن hot air .


□ نقوم بتنظيف أرجل شريحة البايوس من أية آثار قصدير عالقة بها.
□ نقوم بتركيب شريحة البايوس في إحدى الأجهزة المخصصة لبرمجة شريحة البايوس و نصل جهاز البرمجة إلى أي كمبيوتر.
□ نقوم بتشغيل البرنامج المرفق بجهاز برمجة شرائح البايوس .

- نطلب من البرنامج المرفق ان يقوم باكتشاف نوع الشريحة و طرازها بشكلٍ آلي فإن تعذر ذلك نقوم بالبحث عن اسم الشريحة و طرازها في قوائم البرنامج الملحق بجهاز برمجة الشرائح.
- نختار أمر (قراءة شريحة البايوس أو أمر قراءة برنامج شريحة البايوس) ليقوم جهاز برمجة شرائح البايوس بقراءة البرنامج الموجود على شريحة البايوس .

- قبل القيام بإعادة برمجة شريحة البايوس نطلب من برنامج الجهاز ان يقوم بعمل نسخة احتياطية من برنامج شريحة البايوس و ذلك حتى تتمكن من إعادة البرمجة القديمة إلى الشريحة في حال ما إذا فشلت عملية إعادة برمجة البايوس .
- بعد إجراء نسخ احتياطي لبرنامج البايوس نقوم بتجهيز البرنامج الجديد الذي نريد حقنه في شريحة البايوس القديمة .
- نأمر جهاز برمجة شرائح بايوس بان يقوم بمحي البرمجة القديمة الموجودة على الشريحة.
- الآن نقوم بحقن البرنامج الجديد في شريحة البايوس .

- نعيد شريحة البايوس إلى موضعها على اللوحة الأم مع مراعاة ضرورة مراعاة تطابق الشارة الموجودة على الشريحة مع الإشارة الموجودة على اللوحة الأم و إلا فإن الشريحة لن تعمل.



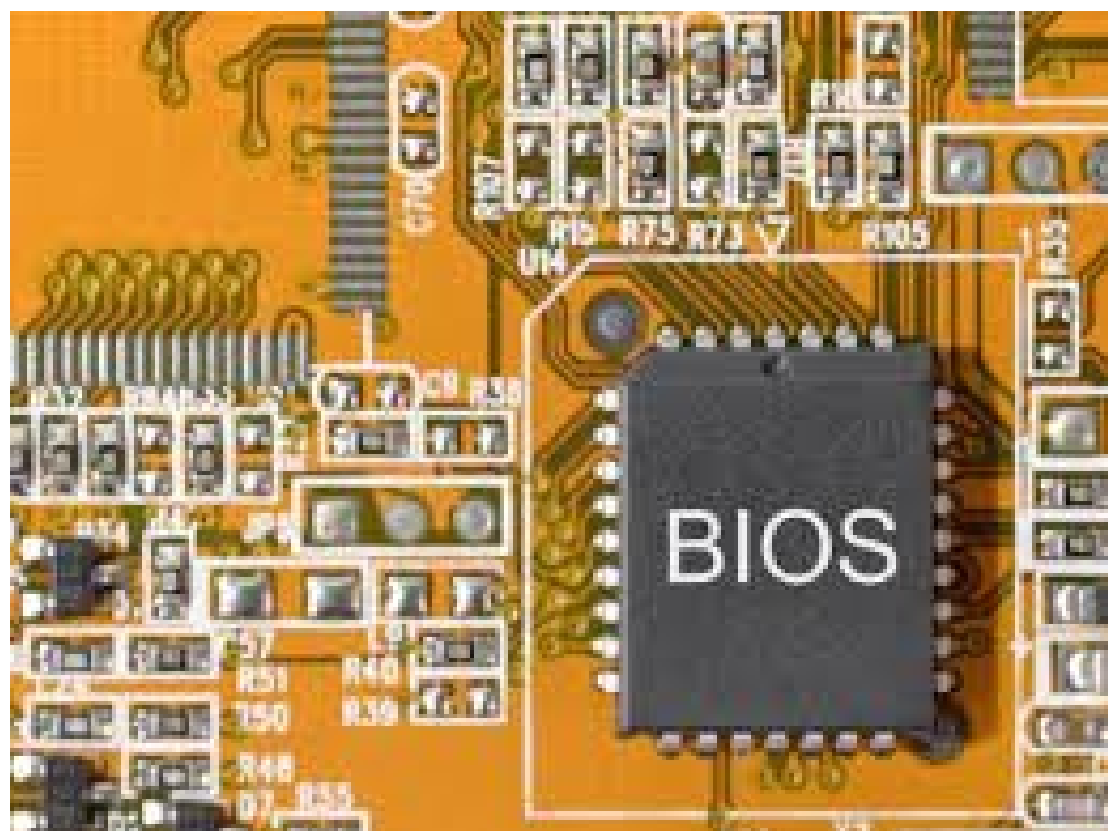

تكون برامج الأجهزة الإلكترونية المختلفة موجودةً على الذاكرة الوميضية (الفلاش) و تكون تلك البرمجة قابلةً للتعديل و التحديث و غالباً ما تكون تغذية هذه الذاكرة 3.3v فولت .

عند حدوث خلل في البرمجة و في حالات غياب البرمجة أو عدم ظهور أي قراءة على الشاشة فيجب التأكد أولاً من وصول تغذية كهربائية مناسبة للذاكرة .

□ قارن ما بين الجهد الواصل إلى الذاكرة و بين الجهد الذي يجب أن يصل إلى الذاكرة حسب المخططات الإلكترونية .

فحص الملفات

- يتم إجراء هذا الاختبار دون أن نصل أي تيارٍ كهربائي بالملف .
- نضبط مقياس الآفوميتر على وضعية الصغير .
- نضع مسباري المقياس على الملفات ذاتها (وليس على أقطابها)
- إذا اصدر المقياس صغيراً فهذا يعني بأن عازل الملف تالف و انه يتوجب استبدال الملف .

من أجهزة الصيانة الهامة جهاز مزود التيار المستمر DC Supply أو مزود القدرة Power Supply باوار سبلاي وهذا الجهاز يؤمن التغذية بالتيار المستمر و فق جهودٍ متعددة وذلك بغرض تزويد الدارات و العناصر الإلكترونية بالتيار الكهربائي المناسب الذي يمكننا من اختبارها .

فحص الترانزستور

للترانزستور ثلاثة أطراف وهي : القاعدة Base - المجمع collector الباعث emitter .

□ قياس الترانزستور الموجب :

- يتم إجراء هذا الفحص و التيار الكهربائي مفصول عن الدارة.
 - ضبط المقياس على وضعية الصغير
 - نضع الطرف الموجب للمقياس على قاعدة الترانزستور B .
 - نضع الطرف السالب للمقياس على مجمع الترانزستور C.
- إذا حصلنا على قراءة فقط دون صغير فهذا يعني بأن الترانزستور سليم .

2

- نضع الطرف الموجب للمقياس على قاعدة الترانزستور B
 - نضع الطرف السالب للمقياس على باعث الترانزستور E.
- إذا حصلنا على قراءة فقط دون صغير فهذا يعني بأن الترانزستور سليم .

3

- نضع الطرف السالب للمقياس على قاعدة الترانزستور B .
 - نضع الطرف الموجب للمقياس على مجمع الترانزستور C
- إذا كان الترانزستور سليماً فإننا لن نحصل على قراءة على شاشة المقياس ولا على صغير .

4

- نضع الطرف السالب للمقياس على قاعدة الترانزستور B .

□ نضع الطرف الموجب للمقياس على باعث الترانزستور E_{+} .
■ إذا كان الترانزستور سليماً فإننا لن نحصل على قراءة على شاشة المقياس ولا على صغير .

تذكر دائماً بأن الترانزستور عبارة عن دايود و لكنه ثلاثي الأقطاب أي أنه يفترض به أن يمرر التيار الكهربائي في اتجاه واحد فقط إذا كان سليماً و إذا مرر التيار الكهربائي في الاتجاهين فإن هذا يعني بأنه غير سليم.

الترانزستورات على نوعين و هما ترانزستورات موجبة PNP و ترانزستورات سالبة NPN .

MOSFET الموسيفيت ترانزستور

- كلمة موسفيت MOSFET تمثل الأحرف الأولى من عبارة :
ترانزستور التأثير الحقلي لشبه موصل أوكسيد المعدن Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor .
- يستخدم الموسفيت في الدارات الرقمية (الديجيتال) digital circuits و الدارات التناظرية analog circuits على حد سواء .
- كلمة أوكسيد المعدن Metal-Oxide قد استخدمت هنا في غير موضعها anachronism لأن المعدن لم يعد يستخدم في بوابات الدارات و الموسفيتات الحديثة و بدلا منه أصبحت تستخدم بوابات السليكون المتعدد polysilicon gates و مع ذلك فقد بقيت التسمية القديمة دون تغييرا .
- يتألف الموسفيت من قناة سالبة n او قناة موجبة مع مادة شبه موصلة semiconductor .

□ إذا كانت قناة الموسفيت سالبة دعي الموسفيت بالموسفيت السالب NMOSFET و إذا كانت قناته موجبة دعي الموسفيت بالموسفيت الموجب PMOSFET ..

□ المادة شبه الموصلة semiconductor في الموسفيت غالبا ما تكون السيلكون silicon.


□ بدأت شركة آي بي إم IBM بصناعة المادة شبه الموصلة الموجودة في الموسفيتات من مزيج من السيليكون و عنصر الجرمانيوم (SiGe) germanium.

أشباه الموصلات Semiconductor

أشباه الموصلات هي عبارة عن مواد ذات درجة موصلية كهربائية تقع ما بين الموصلات conductor و العوازل insulator ..

□ في درجات الحرارة المنخفضة تتصرف أشباه الموصلات كعوازل أما في درجة حرارة الغرفة فإن أشباه الموصلات تقوم بتوصيل التيار الكهربائي , و لكن بصورة أقل بكثير من الموصلات الحقيقية.

□ من أشهر و اهم أشباه الموصلات : السيليكون silicon و الجرمانيوم germanium و أرسينيد الغاليوم gallium arsenide.

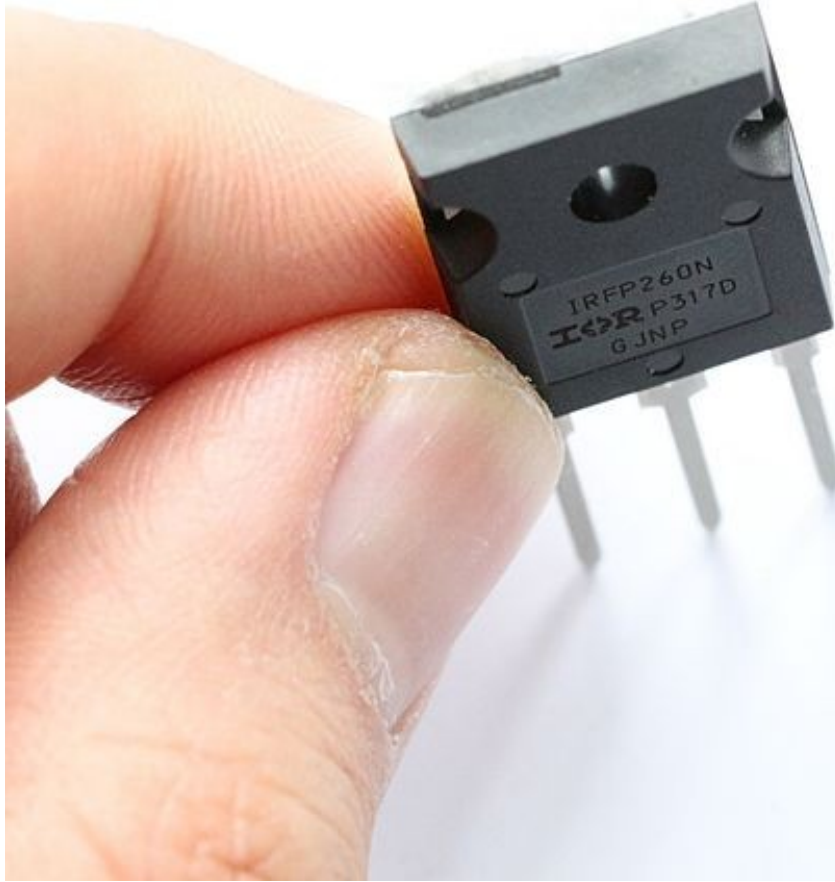


اختبار الموسفيت

□ يتم قياس الموسفيت بضبط المقياس على وضعية الصغير .

□ طرف البوابة G-gate في الموسفيت غير مرتبط بالطرفين D و S و عليه فإننا إذا وضعنا المسبار الموجب للمقياس (القطب الأحمر) على بوابة الموسفيت G ثم وضعنا مسبار المقياس السالب على

قطبي الموسفيت D و S فيجب أن لا نحصل على أية قراءة و يجب ان لا يصدر المقياس صفيرا إذا كان الموسفيت سليماً .

و بالمثل فإننا إذا وضعنا مسبار المقياس السالب (القطب الأسود) على بوابة الموسفيت G و نقلنا المسبار الموجب للمقياس على قطبي الموسفيت D و S فيجب ان لا نحصل على أية قراءة و يجب ان لا يصدر المقياس صفيرا إذا كان الموسفيت سليماً ..

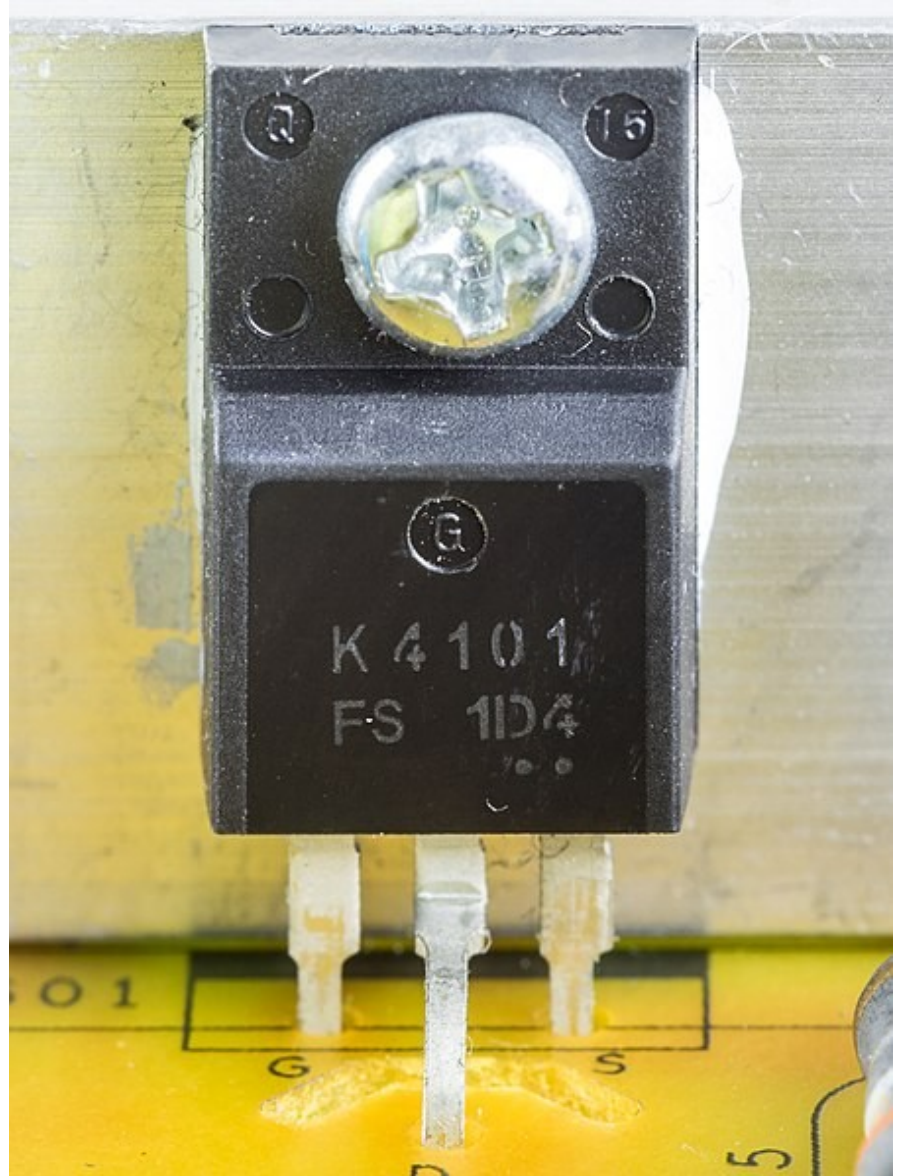

الاختلاف بين الموسفيت و الترانزستور يتمثل في أن قاعدة الترانزستور B تكون متصلةً مع طرفي الباعث E و المجمع C ذلك في الترانزستور.

أما في الموسفيت فإن بوابة الموسفيت G تكون معزولة عن قطبي الموسفيت الآخرين .

إذا أصدر المقياس صغيراً بين بوابة الموسفيت و أحد قطبيه الموسفيت الآخرين فهذا يعني بأنه تالف .

للموسفيت ثلاثة أرجل وهي :

البوابة G Gate

المصدر S Source

المصرف-المسرب D Drain

من الناحية النظرية فإنه يتوجب أن يكون للموسفيت ثلاثة أرجلٍ فقط وهي :

البوابة و المصدر و المصرف , غير أننا من الممكن أن نجد موسفيتات ذات ثمانية أرجل , و في هذه الحالة تكون هنالك أطرافٌ مكررة فيكون لدينا بوابة G واحدة بينما يكون لدينا ثلاثة أرجل مصدر S و أربعة مصارف D .

D D D D

S S S G

أنواع الموسفيت

الموسفيت الموجب القناة P-channel

الموسفيت السالب القناة N-channel

غالباً ما ينتهي اسم الموسفيت الموجب P-channel بعددٍ فردي .

غالباً ما ينتهي اسم الموسفيت السالب بعددٍ زوجي أو صفر مسبقٍ بعددٍ زوجي , و إذا انتهى الموسفيت السالب بعددٍ فردي فإننا نجد بعده الحرف N دلالة على أن الموسفيت سالب.

□ عندما بصدراالمقياس صغيراً عند فحص الموسفيت فيتوجب تفريغ الموسفيت عن طريق وصل بوابة الموسفيت G بمصرف أو مسرب الموسفيت D وإعادة القياس.

من الممكن أن يتم شحن الموسفيت عن طريق التيار الكهربائي الموجود في مسبار المقياس الموجب و لذلك يتوجب القيام بتفريغ الموسفيت عن طريق وصل بوابته بمصرفه D بسلكٍ كهربائي و إعادة القياس .

إذا استمر المقياس في إصدار صغير بعد تفريغ الموسفيت من الشحنة فإن ذلك يعني بأن الموسفيت تالف.

دارة تغذية المعالج في اللاب توب

□ تتألف دائرة تغذية المعالج من عدة قنوات متماثلة و تتألف كل قناة بدورها من : ملف واحد و موسفتين اثنين و مكثفين اثنين و يختلف عدد مكونات دائرة تغذية المعالج من نوع لآخر .

□ يدخل تيار تغذية المعالج إلى الموسفت غير أن الموسفت لا يقوم بتمرير التيار الكهربائي إلى المعالج إلا إذا أته إشارة من الدارة المدمجة IC الخاصة بتغذية المعالج .

□ كما هي حال الترانزستور فإن للموسفت ثلاثة أطراف رئيسية وهي البوابة G- Gate و المصرف المسرب D Drain و المصدر S Source - حتى لو وجدنا في الموسفت ثمانية أرجل فإنها أرجل مكررة لهذه الأطراف الثلاثة الرئيسية فقد يحوي الموسفت ثلاث مسربات أو ثلاث مصادر بدلاً من مصدر واحد , وهكذا.

□ يأتي الأمر من دائرة التحكم بتغذية المعالج إلى الموسفت من خلال بوابة الموسفت G-Gate , و بوابة الموسفت هي الطرف الذي يتحكم بشدة التيار الكهربائي الذي سيقوم الموسفت بالسماح بمروره لتغذية المعالج .

□ يمر التيار الكهربائي في الموسفت من مصرف أو مسرب الموسفت D-Drain إلى مصدره S-Source .

■ و بهذا الشكل فإن الموسفت يقوم بعملٍ مماثل لعمل الترانزستور حيث أن لدينا في الموسفت :

□ طرف يتحكم بشدة التيار الكهربائي الذي سيمرره الموسفت و هذا الطرف هو بوابة الموسفت .

□ تيار كهربائي يمر من مصرف الموسفت إلى مصدره ليقوم بتغذية معالج اللاب توب أو أي عنصرٍ آخر.

لماذا نحتاج إلى دائرة خاصة لتغذية المعالج؟

لأن استهلاك المعالج للطاقة الكهربائية ليس ثابتاً - كلما ازداد الحمل على المعالج أي كلما ازداد عدد العمليات التي يتوجب على المعالج القيام بها ازداد استهلاك المعالج للتيار الكهربائي وازدادت بالنتيجة حرارته , و عليه فإن دائرة تغذية المعالج تتولى تأمين تغذية دقيقة للمعالج .

□ يقوم الموسفيت بامتصاص الجهد الزائد و يقوم بتبديد ذلك الجهد الزائد في أرضي اللوحة الإلكترونية .

دائرة الجهد العالي في فرن الميكروويف



يحتوي فرن الميكروويف على دائرة جهد عالي high voltage .
تتألف دائرة الجهد العالي في فرن الميكروويف من محول جهد عالي
transformer high voltage و مكثف ضخم - مكثف جهد عالي
high voltage capacitor و ديود متصل مع الأرضي (هيكل
الميكروويف) . و هو بالطبع ديود جهد عالي
High voltage diode
ينتج محول الجهد العالي 2000v فولت .

تقوم دائرة الجهد العالي بتغذية مصدر موجات المايكروويف أي
جهاز الماغنترون Magnetron وهو جهاز خطر يشبه الأجهزة
التي تصدر موجات الميكروويف الموجودة في الأقمار الصناعية .

- يتصل جهاز الماغنيترون بدارة الجهد العالي التي تقوم بتغذيته
- ☐ لا يمكن قياس ديود الجهد العالي بمقياس الآفوميتر العادي .
- تبلغ سعة مكثف الجهد العالي في فرن الميكروويف $1.10\mu f$ - واحد و واحد بالعشرة ميكرو فاراد .
- كلما كان المكثف أضخم كانت قيمته بالميكرو فاراد أقل .

فحص الماغنيترون Magnetron في أفران الميكروويف

- ☐ يجرى هذا الاختبار و التغذية الكهربائية مفصولة عن الماغنيترون .
- ☐ اضبط المقياس على وضعية الصغير : أي وضعية قياس الديود.
- ☐ ضع مسبار المقياس الموجب على أحد قطبي الماغنيترون.
- ☐ ضع مسبار المقياس السالب على جسم الماغنيترون المعدني .
- إذا كان الماغنيترون سليماً فيجب أن لا يصدر المقياس صوتاً و يجب أن لا تظهر أي قراءة على شاشته .

إذا اصدار المقياس صوتاً أو إذا ظهرت قراءة على شاشته فهذا يعني بأن الماغنيترون تالف.

- ☐ ضع مسبار المقياس الموجب على قطب الماغنيترون الثاني
- ☐ ضع مسبار المقياس السالب على جسم الماغنيترون المعدني .

إذا اصدار المقياس صوتا أو إذا ظهرت قراءة على شاشته فهذا يعني بأن الماغنيرون تالف.



طريقة ثانية لاختبار الماغنيرون

☐ اضبط مقياس الآفوميتر على وضعية قياس المقاومة (وضعية الأوم Ω).

☐ صل مسباري المقياس بقطبي الماغنيرون.

■ إذا كانت القراءة على شاشة المقياس صفر أو دارة مفتوحة OL. فهذا يعني بأن الماغنيرون تالف.

الفاريستور VARISTOR

الفاريستور هو عنصر الكرتوني يتوضع في بداية الدارات الإلكترونية و قد يكون أول عنصر في دارة التغذية و مهمة هذا العنصر هي حماية دارة التغذية من ارتفاع الجهد أي ارتفاع الفولت

■ تذكر دائما :

الفيزور يحمي دارة التغذية و الدارات الأخرى من ارتفاع الأمبير A .


الفاريستور يحمي دارات التغذية ن ارتفاع الجهد - الفولت.



يؤدي تعرض الفاريستور إلى جهد مرتفع إلى تلفه وهو ما يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عن الدارة.

□ يكون الفاريستور متصلا بشكل مباشر مع مدخل التيار الكهربائي 220V فولت .

يتوضع الفاريستور قبل الفيزور.

■ عندما يحترق الفاريستور فإن الفيزور سيحترق كذلك .

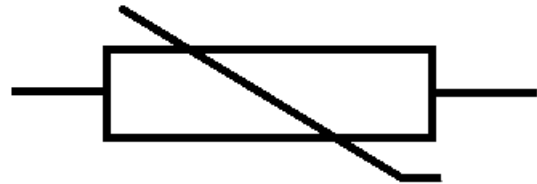


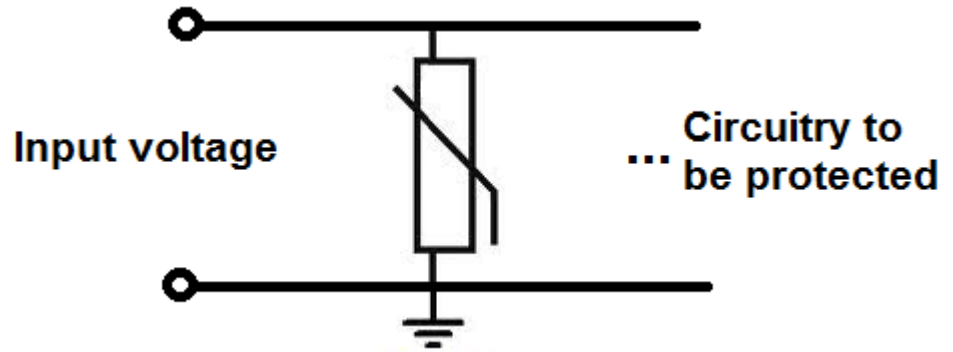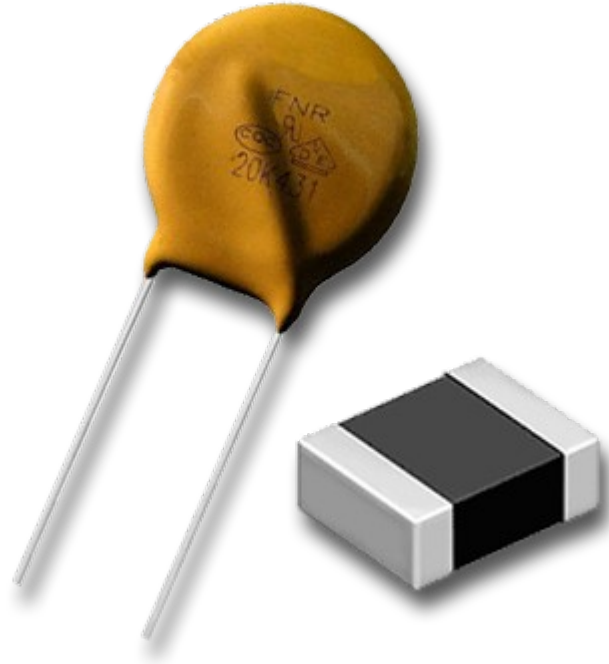

يوصل الفايريستور على التوازي في مدخل الدارة بحيث يكون أحد قطبيه على خط التغذية الموجب و قطبه الثاني على الخط السالب .

الفايريستور SCR - Thyristor

Thyristor

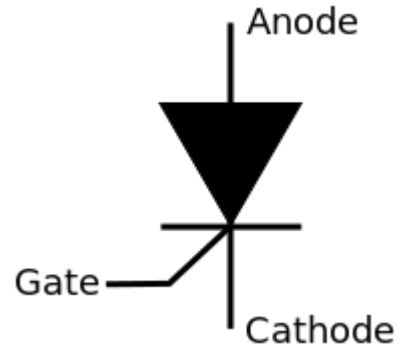

الثايرستور هو عبارة عن شبه موصل semiconductor شبه بالدايود diode و لكن بينما يكون للديود قطبين اثنين فإن للثايرستور طرف ثالث يستعمل في التحكم بالثايرستور و تشغيله و بالتالي يمكن لنا ان نعرف الثايرستور على أنه دايود ذو ثلاثة أطراف و قابل للتحكم.

بمجرد أن يتم تشغيل الثايرستور فإنه سيستمر في حالة التشغيل و سيستمر في السماح للتيار الكهربائي بالعبور من خلاله طالما كان هنالك تيار كهربائي يمر من خلاله و لكن بمجرد أن تهبط قيمة التيار الكهربائي إلى الصفر فإن الثايرستور سيغلق .

من التعريف السابق نرى بأن الثايرستور ليس إلا دايود بثلاثة أطراف أو انه دايود قابل للتحكم عن طريق طرفه الثالث

الثايرستور هو دايود و لكن بينما يسمح الديود للتيار الكهربائي بالمرور عبره بشكل دائم شرط أن يكون عبور التيار الكهربائي في اتجاه واحد فقط فإن الثايرستور لا يسمح للتيار الكهربائي بالعبور من خلاله إلا إذا تلقى أمراً بذلك و هذا الأمر يتلقاه الثايرستور من خلال قطبه الثالث و يكون هذا الأمر عبارة عن نبضة كهربائية و من هذه الناحية فإن الثايرستور يكون مشابها للترانزستور .

بمعنى أن بإمكاننا ان نقول بأن الثايرستور يتضمن كلاً من خصائص الدايدود من حيث انه لا يسمح للتيار الكهربائي بالمرور إلا في اتجاه

واحد مضافا إليها خصائص الترانزستور من حيث أنه يمتلك طرفاً ثالث يمكن التحكم ممن خلاله في مرور التيار الكهربائي عبره.

دايود + ترانزستور = ثايرستور

■ يسمح الدايدود للتيار الكهربائي بالعبور من خلاله بشكلٍ دائمٍ شريطة أن يكون ذلك العبور في اتجاهٍ واحدٍ فقط.

■ يسمح الثايرستور للتيار الكهربائي بالمرور من خلاله باتجاه واحد كذلك , ولكنه لا يسمح للتيار الكهربائي بالعبور إلا إذا تلقى أمراً بأن يسمح للتيار الكهربائي للعبور , وهذا الأمر يتلقاه الثايرستور من خلال طرفه الثالث (قطب التحكم)

متى يتوقف الثايرستور عن السماح للتيار الكهربائي بالمرور من خلاله ؟


□ إذا انقطع التيار الكهربائي : بمعنى أن المنظومة التي يقوم الثايرستور بتغذيتها بالتيار الكهربائي لن تعود للعمل من تلقاء نفسها في حال عودة التيار الكهربائي بعد انقطاعه .

□ إذا انخفضت قيمة التيار الكهربائي المار عن حد معين : من الناحية النظرية يمكننا أن نتخيل بأن الثايرستور يعمل كعنصر حماية حيث يمنع التيار الكهربائي من المرور من خلاله في حالات انخفاض الجهد , و في حال عودة التيار الكهربائي لمستوياته الطبيعية فإن الثايرستور لن يسمح للتيار الكهربائي بالمرور مجدداً إلا إذا تلقى أمراً بذلك .

□ إذا انعكس اتجاه التيار : أي إذا انعكست قطبية التيار و هذا أمر طبيعي لأنني قلت في تعريف الثايرستور بأنه عبارة عن ديود ذو طرفي ثالث يسمح بالتحكم به و أنتم تعلمون بأن الدايدود لا يسمح للتيار الكهربائي بالعبور إلا في اتجاه واحد , و في حالة عودة التيار لاتجاهه الصحيح فإن الثايرستور لن يسمح له بالمرور إلا إذا تلقى أمراً بذلك .

و باختصار فإن الثايرستور يقطع التيار الكهربائي من تلقاء نفسه و لكنه لا يوصل التيار الكهربائي ثانيةً من تلقاء نفسه.

و لكن ماذا لو أردنا أن نسمح للتيار الكهربائي بالعبور في الاتجاهين؟
إن الحاجة لوجود عنصر قابل للتحكم يسمح للتيار الكهربائي بالعبور في الاتجاهين قد دعت إلى ابتكار الداياك DIAC .

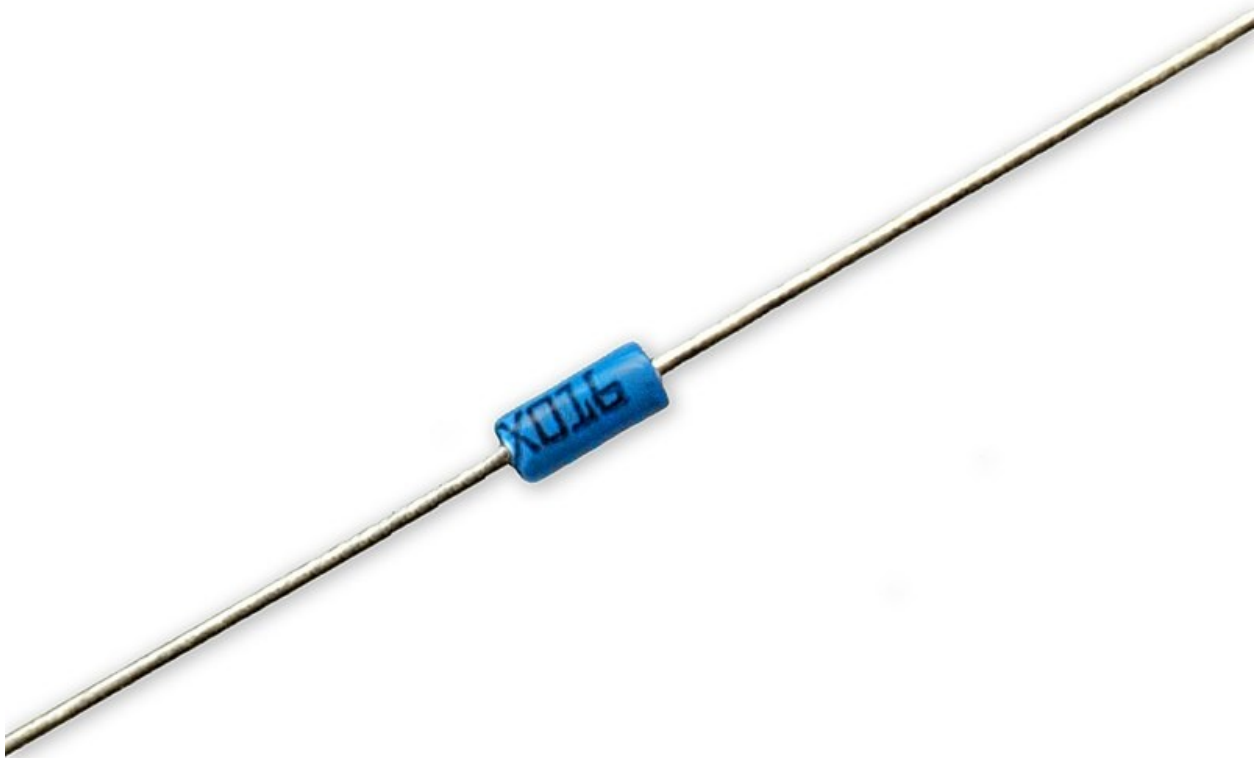

□ ما هو الداياك DIAC ؟

الداياك هو عبارة عن دايود قابل للتحكم و ذو قدح ثنائي الاتجاه bidirectional trigger diode أي أنه عبارة عن دايود يسمح للتيار الكهربائي بالعبور في كلا الاتجاهين .

□ كيف يمكن للداياك أن يسمح للتيار الكهربائي بالعبور في كلا الاتجاهين ؟

يمكن للداياك أن يسمح للتيار الكهربائي أن يمر من خلاله في كلا الاتجاهين لأنه يتألف من ديودين اثنين يتوضعان بشكل متعاكس بالنسبة لبعضهما البعض بحيث يسمح الديود الأول للتيار بالعبور في اتجاه ما بينما يسمح الديود المعاكس للتيار المعاكس بأن يمر إلى الجهة المعاكسة لجهة التيار الأول و لهذا السبب فإنه يرمز للداياك على شكل ديودين متعاكسين أي مثلثين متعاكسين موضوعين داخل دائرة واحدة.

يتوقف الداياك عن السماح للتيار الكهربائي بالمرور في حال ما إذا انخفض التيار عن حد معين .

و لكن تذكر دائماً بأن الداياك غير قابل للتحكم .

الآن ماذا لو احتجنا عند تصميم دارة ما إلى داياك يمكن التحكم به ؟

الحل عندها هو استخدام عنصر الترياك Triac .

ما هو الترياك Triac?


الترياك عبارته عن ثايرستورين thyristors اثنين موصولين مع بعضهما البعض على التوازي و لكن بقطبية معكوسة كما أن بوابتيهما متصلتين مع بعضهما البعض و هذا يعني بأنه عند قدح (تشغيل) الترياك


فإن بإمكانه أن يمرر التيار الكهربائي في الاتجاهين و كنا قد عرفنا
الثايرستور بأنه دايود قابل للتحكم .


يتم قدح (تشغيل) الترياك بتمرير شحنة موجبة أو شحنة سالبة إلى
بوابته و هذا يعني بأن الترياك هو عنصر يمكن التحكم به من الخارج .


بمجرد أن يتم تشغيل الترياك فإنه يستمر في توصيل التيار الكهربائي
إلى أن تهبط شدة التيار الداخل إليه إلى ما دون حد معين كما يحدث
مثلاً عندما يمر من خلال الترياك تيار متناوب و يصل ذلك التيار إلى
نهاية نصف الدورة و لهذا السبب يستخدم الترياك بكثرة كمبدل في
دارات التيار المتردد (التيار المتناوب) (AC) حيث أنه يتوقف عن العمل
عند نهاية كل موجة جيبية بسبب هبوط قيمة التيار .


يمكننا الترياك Triac من التحكم بتيارات ضخمة من خلال تيار تحكم
بسيط لا يتجاوز بضعة ميلي أمبير milliampere .

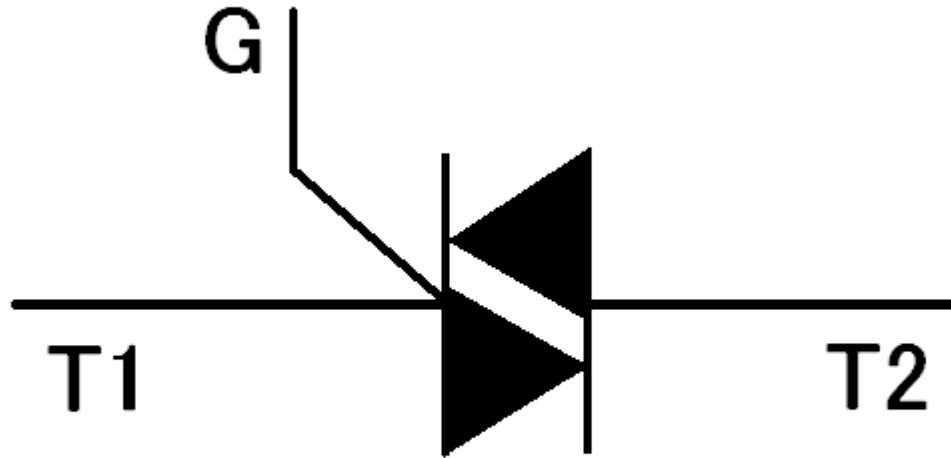

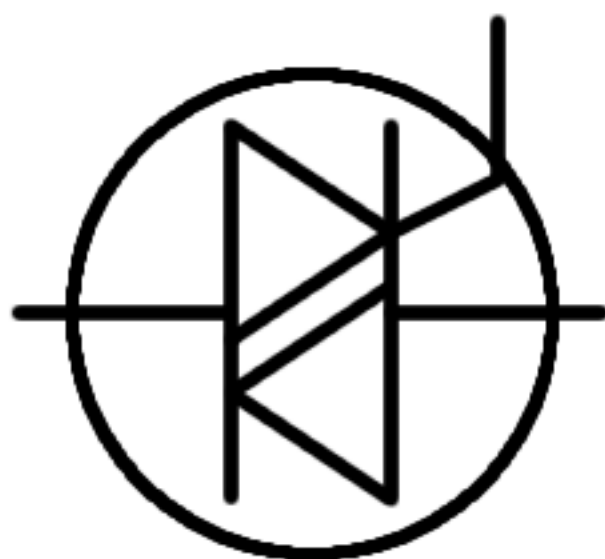

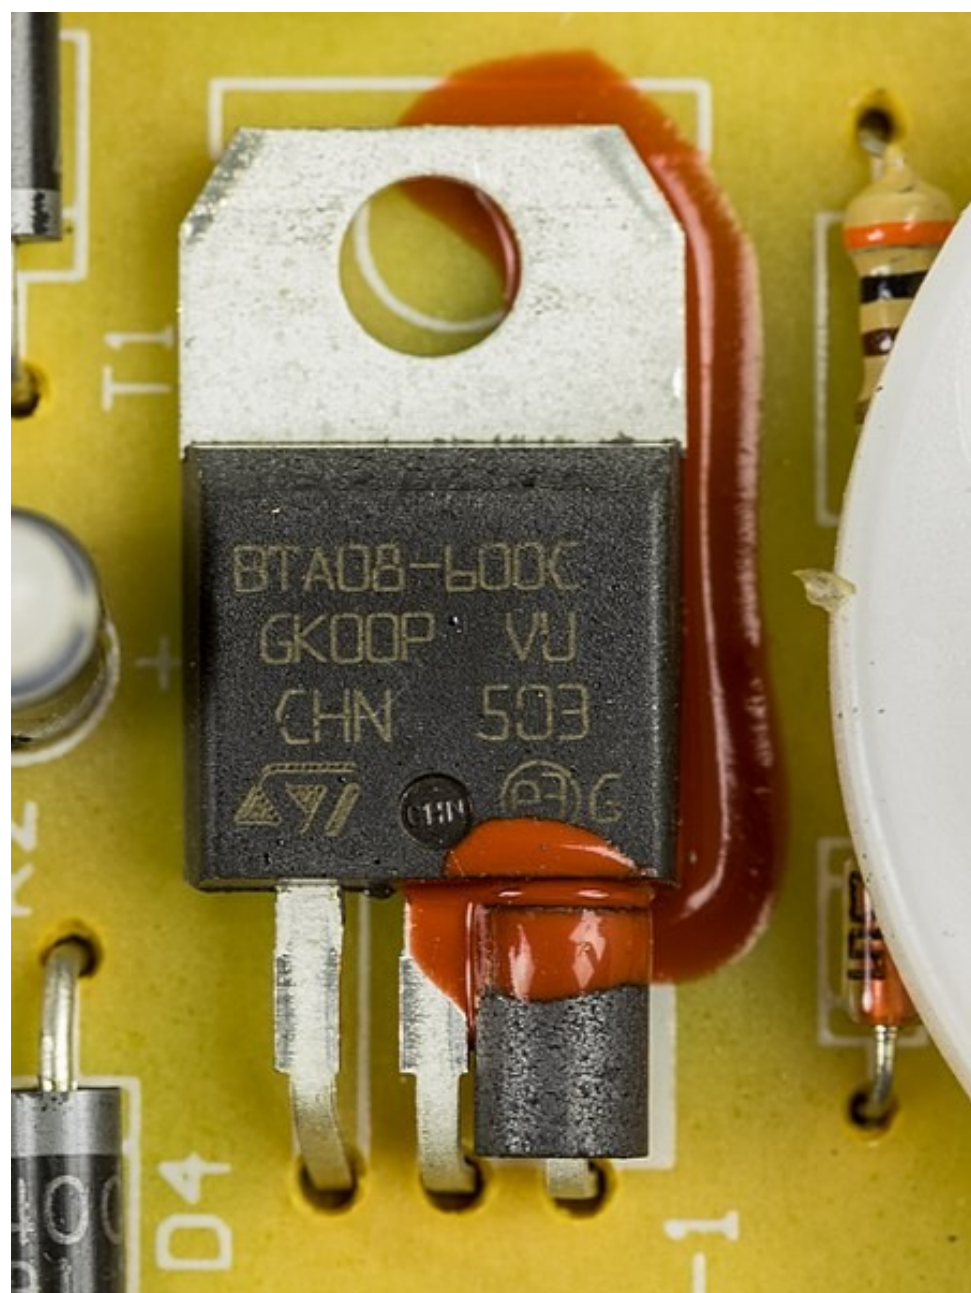

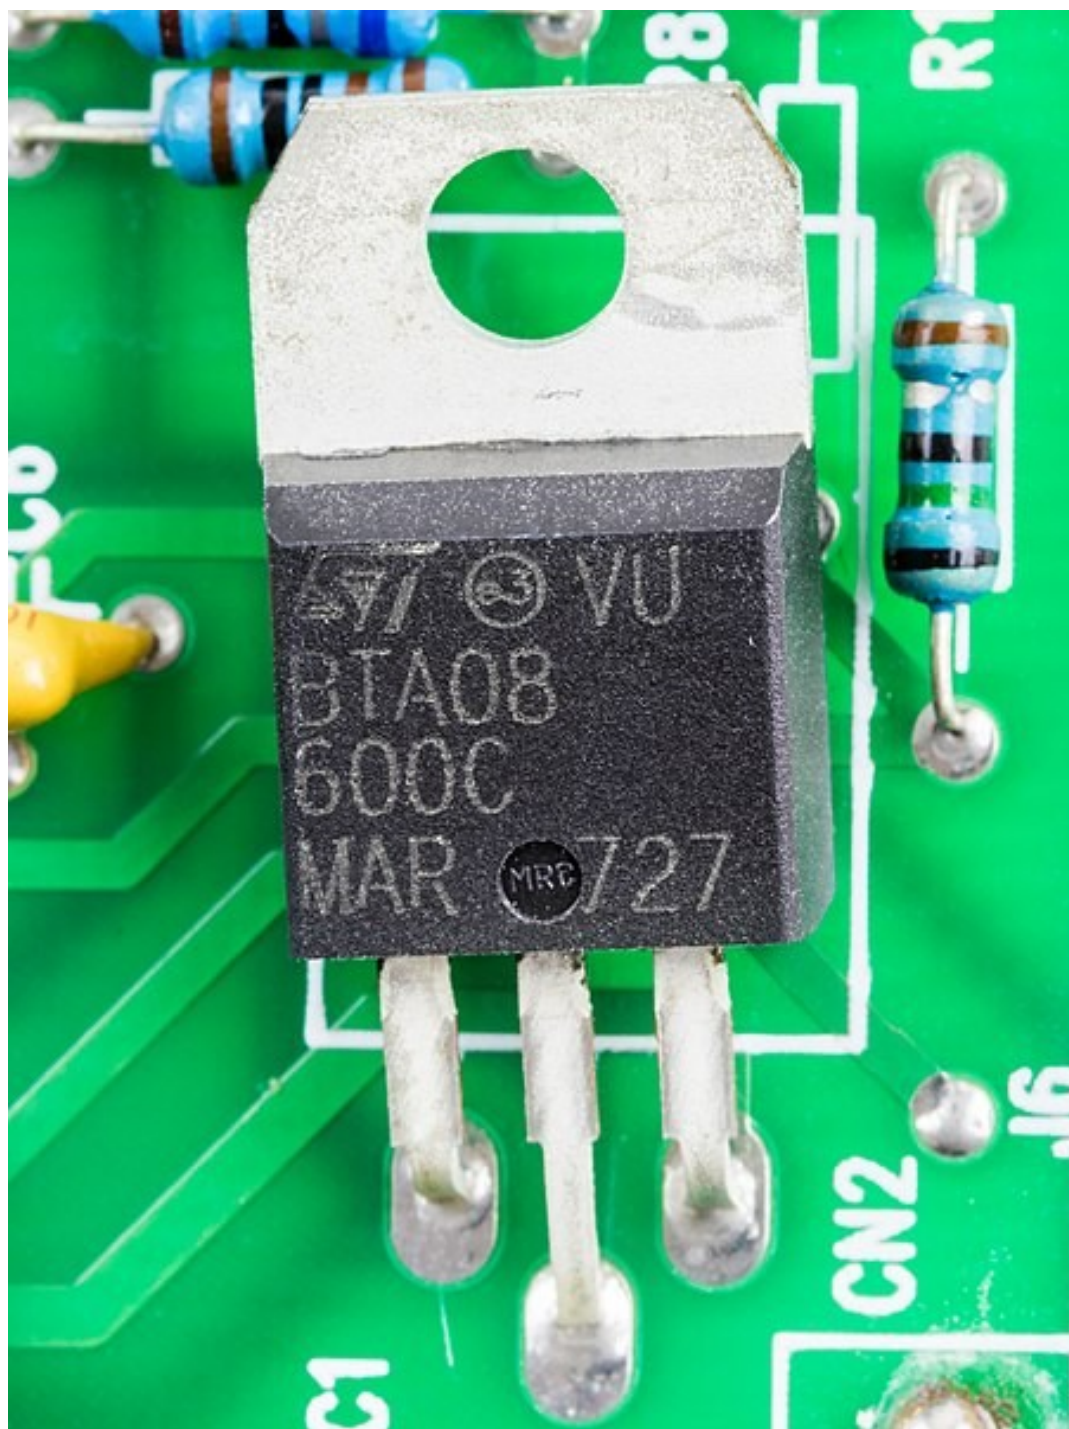

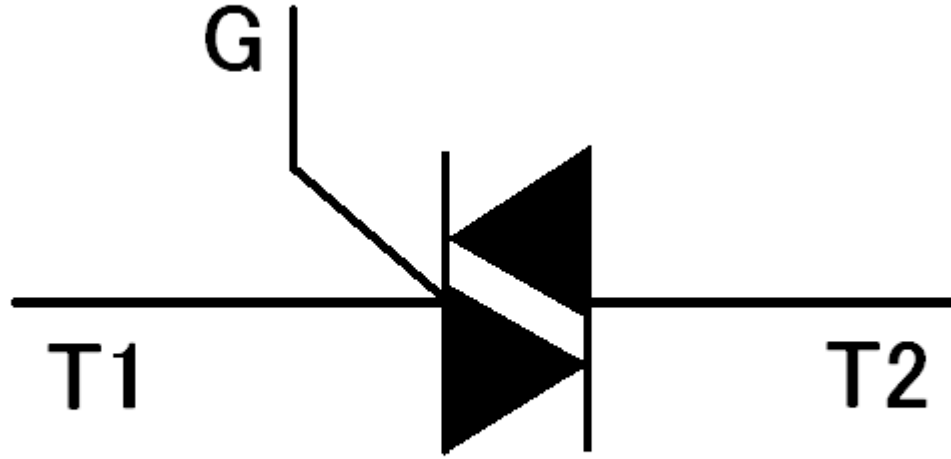

و مما سبق نستنتج بأن الترياك عبارة عن ثايرستور + دايك
مدموجين مع بعضهما البعض , أي ان الترياك هو عبارة عن دايودين اثنين
متصلين مع بعضهما البعض بشكلٍ معاكس و لذلك فإن الترياك يسمح
للتيار الكهربائي بالمرور في الاتجاهين , و لكن للترياك قطب تحكم
ثالث يمكننا من التحكم به من الخارج - أي أن الترياك عبارة عن
دايك قابل للتحكم.

حتى نتذكر دائماً و حتى لا تختلط علينا الأمور:

يسمح الداود للتيار الكهربائي بالعبور من خلاله بشكلٍ دائم و لكن في
اتجاهٍ واحدٍ فقط.

الثيريستور : عبارة عن داود قابل للتحكم أي أنه عبارة عن داود له
قطبٌ ثالث هو قطب تحكم و بالتالي فإن الثايريستور يسمح للتيار
الكهربائي بالمرور من خلاله في اتجاهٍ واحدٍ فقط و لكن بناءً على أمرٍ
يأتيه من الخارج.

ديود + ترانزيستور = ثايرستور

الداياك : السابقة داي تعني 2 لأن الداياك يتألف من دايودين اثنين متعاكسين و لذلك فإنه يسمح للتيار الكهربائي بالمرور من خلاله في الاتجاهين .

الداياك غير قابل للتحكم و السيطرة و إذا احتجنا لعنصرٍ يمكن التحكم به فإننا نستخدم الترياك.

التريك : السابقة تري تعني 3 لأن للترياك قطب تحكم ثالث يمكننا من التحكم به من خلاله.

الترياك عبارة عن ثايرستور+داياك.

إن الترياك لا يسمح للتيار الكهربائي بالمرور من خلاله إلا إذا مررنا نبضة تحكم كهربائية إلى قطب التحكم بالترياك أي القطب الثالث للترياك.

يتم التحكم باتجاه مرور التيار من خلال قطبية نبضة التحكم التي يتم تمريرها إلى القطب الثالث من أقطاب الترياك (قطب التحكم) و ذلك من خلال شحنة نبضة التحكم (نبضة موجبة أو نبضة سالبة)

الآن إذا طلب منا أن نقارن ما بين الداود و الثايرستور و الداياك و الترياك فإننا نقول :

الدايود

☐ الداود ذو قطبين

☐ لا يمكن التحكم بالدايود.

☐ يسمح الداود للتيار الكهربائي بالعبور من خلاله في اتجاه واحد فقط .

الثيريستور

- ☐ الثايريستور عبارة عن ديود واحد ذو ثلاثة اقطاب .
- ☐ الثايريستور : يمكن التحكم به من خلال قطبه الثالث الذي هو عبارة عن قطب تحكم.
- ☐ الثايريستور : يسمح للتيار الكهربائي بالمرور في اتجاه واحد فقط (لأنه يحوي داود واحد).

الداياك

- الداياك: يسمح للتيار الكهربائي بالمرور من خلاله في كلا الاتجاهين لأنه عبارة عن ديودين متوضعين بشكل معاكس .
- ☐ الداياك : لا يمكن التحكم به .

الترياك

- ☐ الترياك يسمح بمرور التيار الكهربائي في الاتجاهين.
- ☐ يمكن التحكم في الترياك من خلال نبضة قرح trigger pulse يتم تمريرها عبر بوابته.
- ☐ الترياك عبارة عن داياك قابل للتحكم.

تذكر هذا التسلسل

داود- ثايريستور- داياك - ترياك

حتى لا ننسى

- الدايمود طريق ذو اتجاه إجباري واحد مفتوح بشكل دائم .
- الثايرستور طريق ذو اتجاه إجباري واحد و لكنه يحوي حاجز ينظم الدخول إلى ذلك الطريق.
- الداياك طريق ذو اتجاهين مفتوح بشكل دائم .
- الترياك : طريق ذو اتجاهين و لكنه يحتوي حاجز ينظم الدخول إليه.

اختبار الترانزستور

- قبل قياس الترانزستور يوصي بأن يتم تفريغ الشحنة الكهربائية المتبقية فيه عن طريق لمس أرجله بأداة معدنية.
- ضبط المقياس على وضعية الصغير .
 - نضع المسبار الموجب (الأحمر) للمقياس على مجمع الترانزستور collector
 - ننقل المسبار السالب للمقياس بين قطبي القاعدة B و الباعث E على التوالي و نراقب شاشة المقياس.
 - إذا أصدر المقياس صغيراً ما بين قطبي المجمع و القاعدة أو بين المجمع و الباعث فهذا يعني بأن هنالك دائرة قصر (شورت) داخل الترانزستور و ينبغي القيام باستبداله.

مشكلة غياب لونٍ ما من شاشة التلفزيونات القديمة



في التلفزيونات القديمة يوجد على مدفع الشاشة ثلاثة ترانزستورات و هذه الترانزستورات الثلاثة تدعى بترانزستورات الألوان لأن كل ترانزستور منها مسئولٌ عن لونٍ معين من الألوان الثلاثة الرئيسية و عند غياب أي لون من الشاشة يتوجب القيام بتفحص هذه الترانزستورات الثلاثة و التأكد من أنها تعمل بشكلٍ جيد و أنها مثبتة في مواضعها بشكلٍ جيد.


عندما يكون سالب تغذية الشاشة متصلاً مع دائرة مدمجة IC و ليس مع الأرضي


في شاشات الليد يكون موجب الإضاءة أحياناً متصلاً مع ديود 90v فولت أما سالب إضاءة الخلفية فقد يكون متصلاً مع دائرة مدمجة (أي سي IC و ليس مع الأرضي كما جرت العادة.

الأصل أن يكون الخط السالب الخاص بإضاءة الخلفية متصلاً بشكلٍ مباشر مع أرضي اللوحة الإلكترونية الخاصة بالشاشة , و عند حدوث إشكالية في تغذية إضاءة الخلفية فقد يكون سبب ذلك الخط السالب أو الدائرة المدمجة (الآي سي IC) المتصلة به , و في هذه الحالة علينا تجربة إعادة الأمور إلى نصابها أي أن ننزع سالب الشاشة من الدائرة المدمجة و من ثم أن نقوم بوصله بشكلٍ مباشر إلى أية نقطة أرضية على اللوحة الإلكترونية هكذا بكل بساطة.




تبين الصور السفلية ليدات متصلة مع بعضها البعض على التسلسل أي
مثل حبات العقد أو مثل عربات القطار.

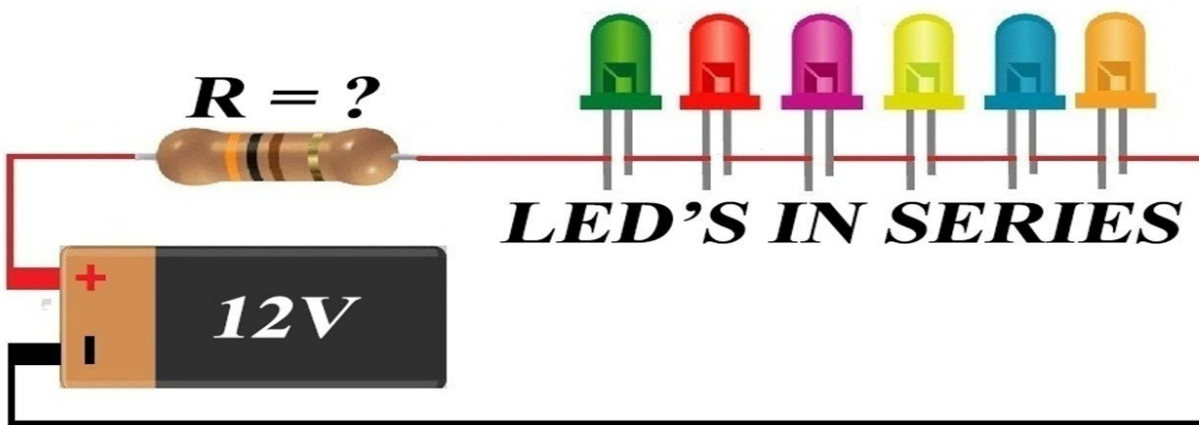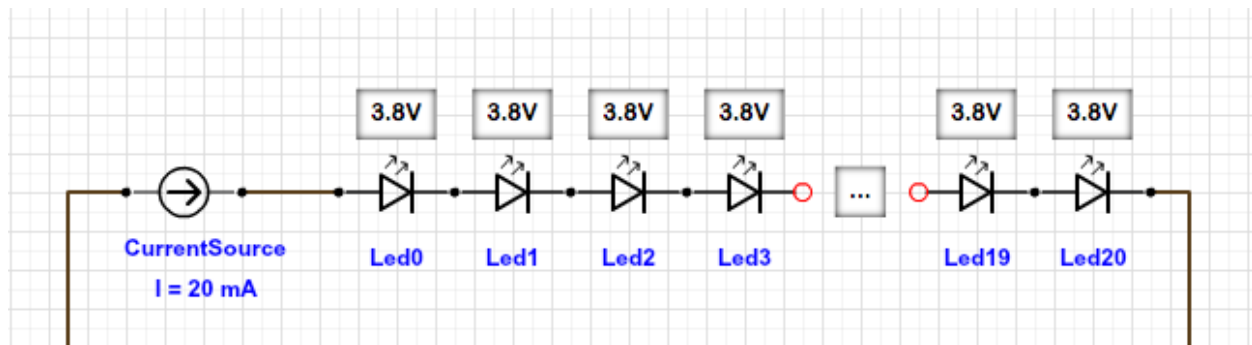

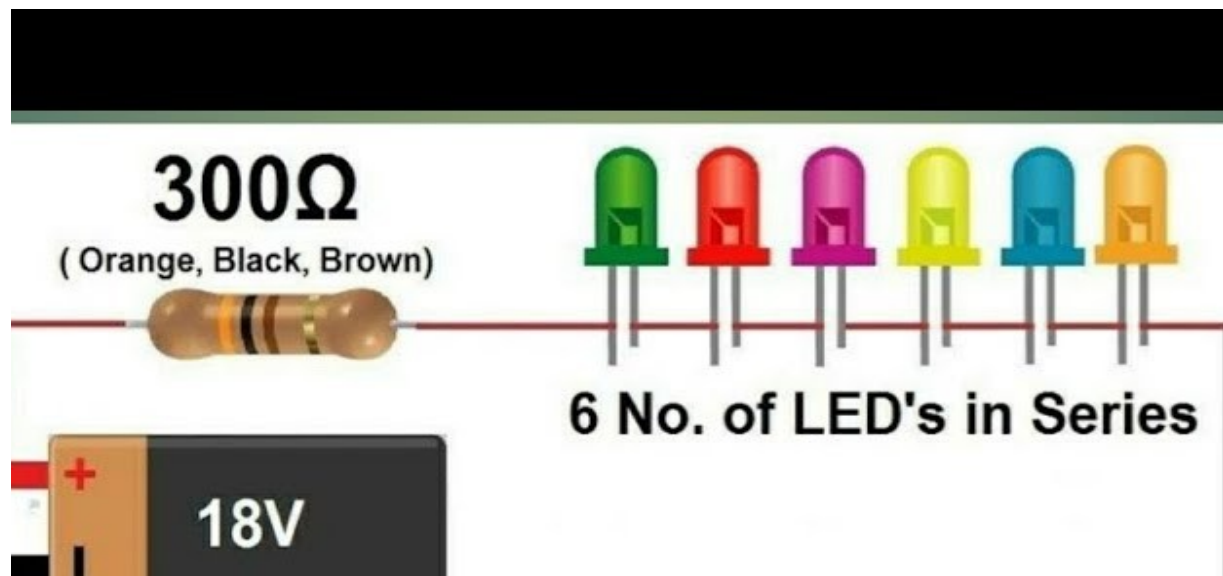

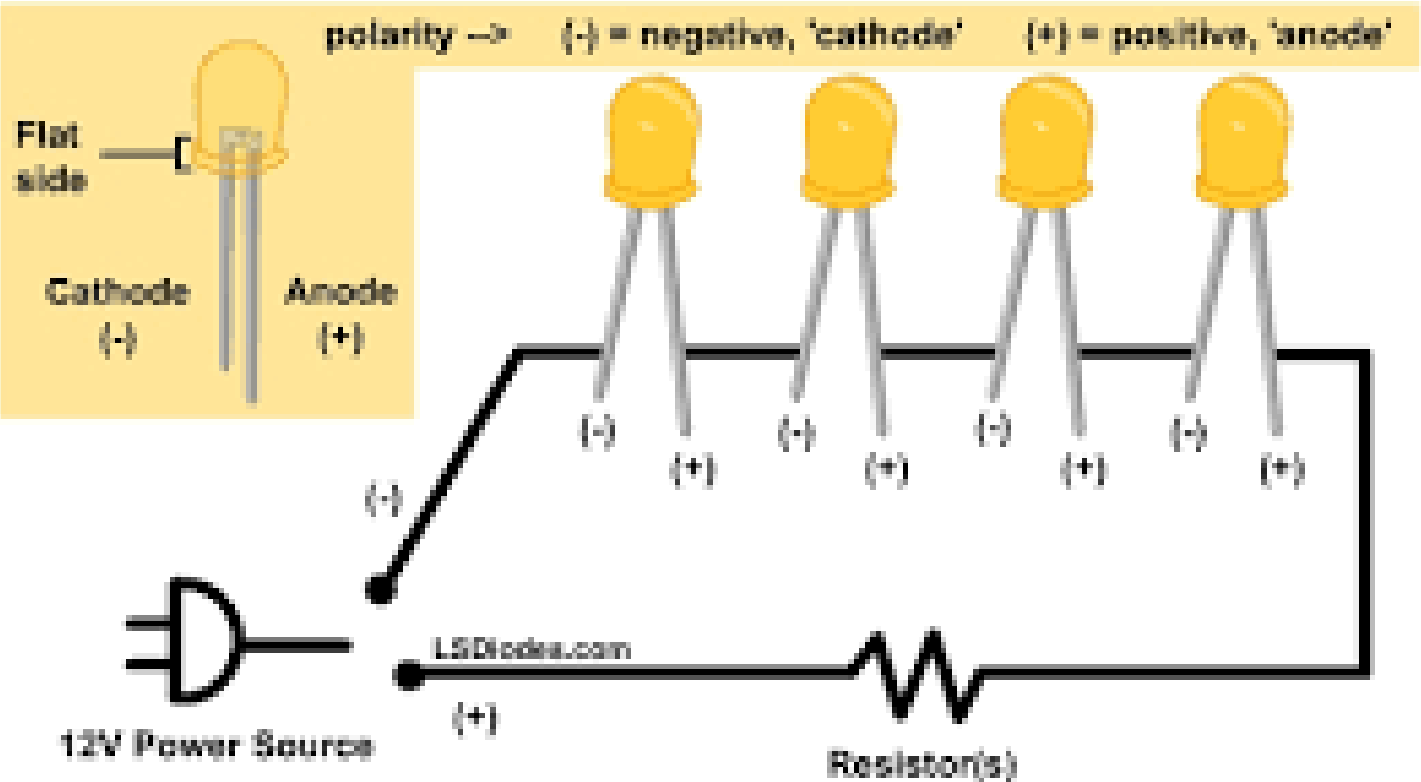

$$\frac{\text{Volts}}{\text{LEDs}} = \frac{12}{4} = 3V \text{ going through each LED}$$

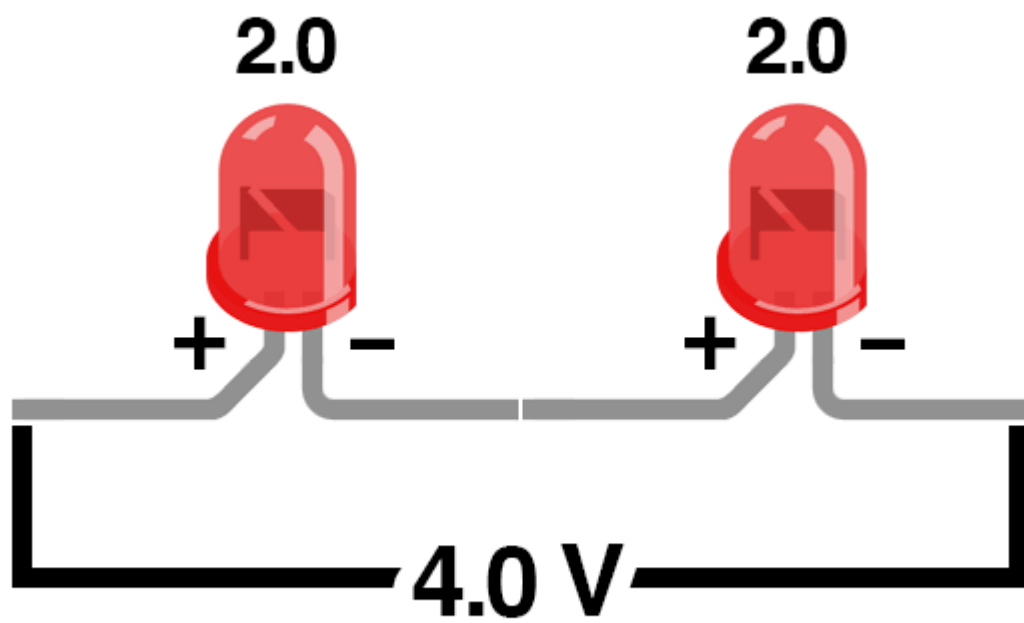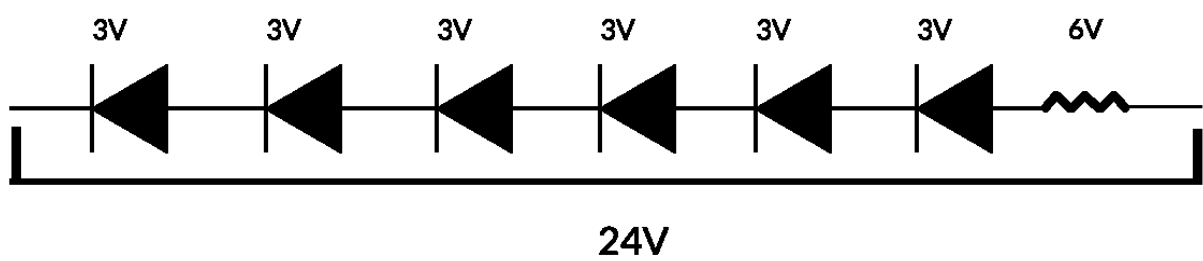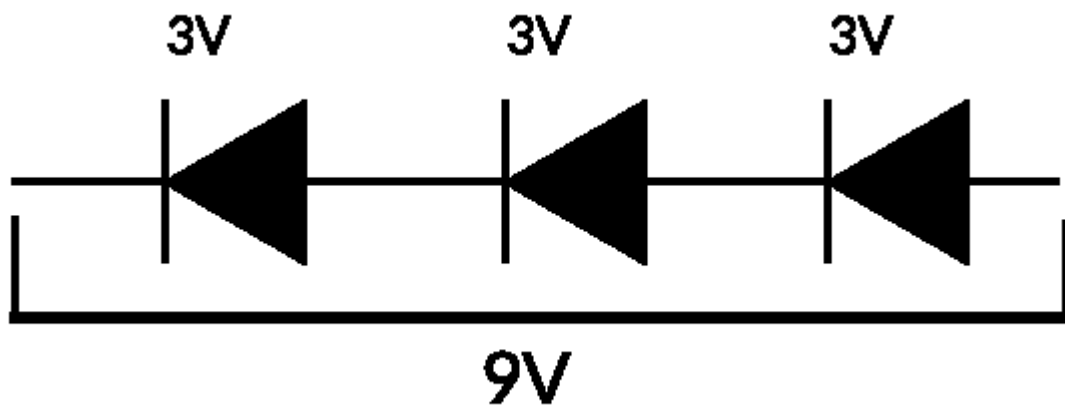

إضاءة شاشات الليد LED

في الشاشات التي تعتمد في إضاءتها على الليدات LED تتوضع كل عدة ليدات على التوالي (التسلسل) مع بعضها البعض بحيث تشكل كل عدة ليدات متتابعة مجموعة واحدة متصلة فيما بينها على التسلسل.

□ و بما أن هذه الليدات متصلة مع بعضها على التوالي أو التسلسل و بما أن هنالك سلك واحد فقط يغذي كل مجموعة ليدات و يمر من الليد الأول إلى الليد الأخير فإن هذا يعني بأنه في حال تلف أي ليد في المجموعة فإنه سيقطع الدارة و لن يتمكن التيار الكهربائي من المرور و عليه فإن جميع الليدات الموجودة في تلك المجموعة و التي ترتبط ببعضها البعض على التوالي (التسلسل) ستتوقف عن العمل.

الآن لدينا الفكرة الأولى تتمثل في أن الليدات داخل المجموعة الواحدة تكون مرتبطة مع بعضها البعض على التسلسل و يمر خلالها سلك واحد فقط أي أن كل ليد فيها لا يمتلك خط تغذية موجب و خط تغذية سالب مستقلين عن الليدات الأخرى , بل إنه يعتمد في تغذيته على الليدات التي تسبقه حتى تمرر له التيار الكهربائي كما يعتمد على الليدات المتوضعة بعده حتى تكمل الدارة الكهربائية.


□ تتوضع العناصر التي تتصل مع بعضها البعض على التسلسل كما تتوضع حبات القلادة على سلك واحد و كما تتوضع عربات القطار . الخط الذي تتوضع عليه العناصر على التوالي يكون أوله موجب و آخره سالب , و كل عنصر يتوضع على ذلك الخط يكون أوله موجب و آخره سالب , و هذا الخط يكون في نهاية الأمر متصلاً على التوازي بالتغذية


إذ تكون بدايته الموجبة متصلة مع خط موجب بينما تكون نهايته السالبة متصلة مع الأرضي.

الآن الفكرة الثانية في فهم إضاءة شاشات الليد

□ كل مجموعة ليدات تكون متصلة مع المجموعة الأخرى على التوازي .

■ كل مجموعة ليدات تكون مرتبطة على التوازي مع مجموعات الليدات الأخرى .

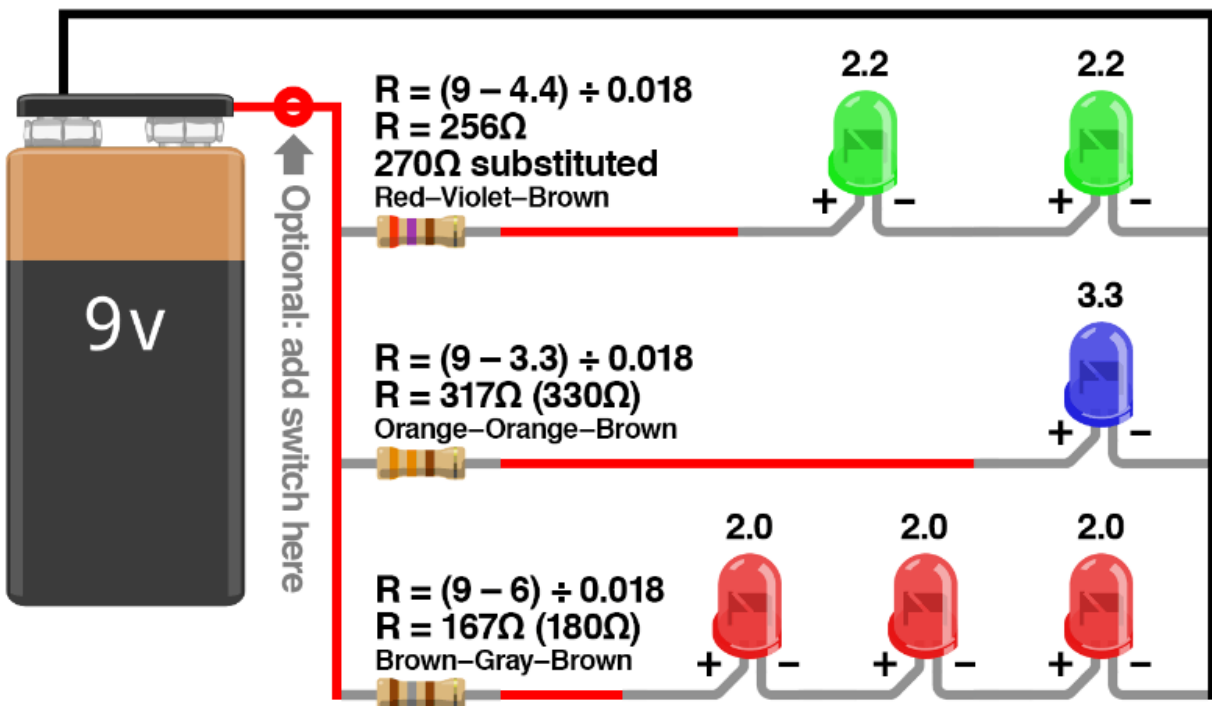

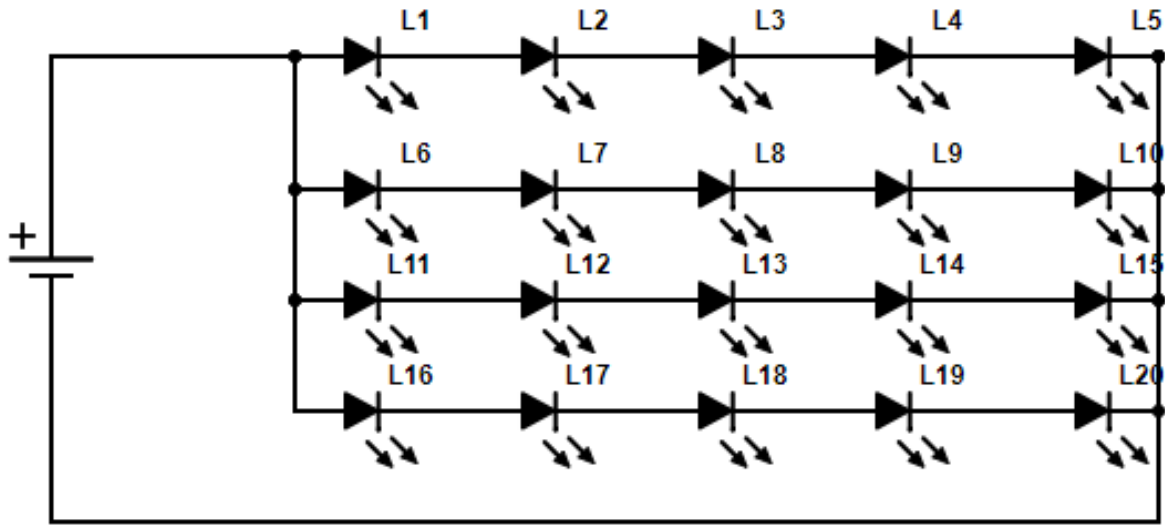

Circuit total 10V @ 100mA

■ الليدات الموجودة داخل كل مجموعة تكون مرتبطة مع بعضها البعض على التتابع (التسلسل) مثل عربات القطار أو مثل حبات القلادة .

□ ماهي فائدة هذه المعلومة ؟

فائدة هذه المعلومة تتمثل في أننا عندما نقوم بقطع مسطرة الليدات فإن علينا أن نراعي مسألة الوصل على التسلسل بحيث يشمل القطع دائماً مجموعات كاملة و ليس ليادات منفردة لأن الليدات تكون متصلة مع بعضها البعض على التتابع (التسلسل) فإذا قمنا بقطع مسطرة الليدات على مستوى الليد فإن المجموعة كلها ستتعمل و لن تعمل لأن التيار لن يستطيع المرور أما إذا قمنا بمراعاة عامل الوصل على التتابع و قمنا بالقطع بين مجموعة ليادات و مجموعة أخرى أي إذا قمنا بالقطع بين مجموعتين متكاملتين اثنتين من الليدات و ليس بين ليدين اثنتين منفردتين فإننا سنضمن عمل جميع الليدات و لهذا السبب فإن علينا قبل القيام بقطع مسطرة الليدات أن نقوم بمعرفة طريقة التوصيل المتبعة في تلك المسطرة.

اقطع مسطرة الديدات بين مجموعة و مجموعة أخرى ولا تقطع بين ليد وليد لأن كل مجموعة تكون مستقلة عن المجموعة الأخرى و لكن كل ليد يكون مرتبطاً مع الديدات الأخرى في المجموعة .

تغذية الديد الواحد تبلغ نحو 3V فولت اما استهلاك الديد الواحد فيبلغ W 0.2 وات .

□ في مساطر الديد أو مساطر الإضاءة في شاشات إل جي LG تكون كل خمسة عشر ليد متصلة مع بعضها على التوالي (التسلسل) أي أنها تكون مثل حبات القلادة أو حبات المسبحة , أي أن كل 15 ليد موصولة على التسلسل (التوالي) تؤلف فيما بينها مجموعة واحدة . كل مجموعة ليدات تكون متصلة على التوازي مع المجموعة الثانية , بمعنى أن هنالك خطين اثنين يقومان بتغذية المجموعات و كل مجموعة تحصل على تغذيتها الموجبة من الخط الموجب , كما أنها تكمل الدارة عن طريق الخط الأرضي أو الخط السالب .

□ مهمة الجزء المعدني في مسطرة الليدات تتمثل في تبديد الحرارة التي تتولد عن عمل الليدات و على الأغلب فإن مساطر الليدات الصينية لا تحوي على أجزاء معدنية لتبديد حرارة الليدات .

□ عند استخدام ليدات أصلية في إضاءة الشاشة فإننا نجد مسطرة الليدات على جانب واحد فقط من جوانب الشاشة بينما نجد على الجانب الآخر عاكس يعكس إضاءة الليدات الموجودة على الجانب الأول , و في حال استخدام ليدات غير أصلية في إضاءة الشاشة فإن ضعف إضاءتها لا يسمح لها بإضاءة جانبي الشاشة المتقابلين و لذلك يتوجب إزالة العاكس الموجود على الجهة الأخرى المقابلة لمسطرة الليدات و وضع مسطرة مكانه.

■ لوصل مسطرة ليدات مع مسطرة ليدات أخرى فقط قم بوصل موجب المسطرة الأولى مع موجب المسطرة الثانية , و قم بوصل سالب المسطرة الأولى مع سالب المسطرة الثانية و بذلك نؤمن خطي الموجب و السالب الضروريين لوصل مجموعات الليدات الموجودة في المسطرة الثانية على التوازي.

□ كلما ازداد عدد الليدات المتصلة مع بعضها البعض على التوالي (التسلسل) في المجموعة الواحدة كلما ازدادت إمكانية استبدال الليد بليد قريب له في القيمة (و ليس مطابقاً له تماماً) , و كلما قل عدد الليدات المتصلة مع بعضها البعض على التوالي (التسلسل) في المجموعة الواحدة كلما قلت إمكانية استبدال الليد التالف بليد مقارب له في القيمة و توجب استبدال الليد بليد مماثل له تماماً من حيث القيمة و المواصفات.

تكون مجموعات الليدات متصلة مع بعضها البعض أو بالنسبة إلى بعضها البعض على التوازي إذ يكون لدينا سلكين : سلك سالب و آخر

موجب و كل مجموعة تحتاج إلى قطبين حتى تعمل , و يمكننا تخيل كل مجموعة ليدات على أنها عقد أو سبحة قمنا بقص سلكها بحيث يصبح لدينا طرفين سائيين أحدهما موجب و الآخر سالب فنصل الموجب بخط موجب و نصل السالب بخط سالب .

أما الليدات المتصلة فيما بينهما على التوالي (التسلسل) فيمكننا تشبيهها بحبات العقد أو حبات السبحة التي تتوضع على سلك واحد فقط فهذا السلك ذاته يتصل بقطبها الموجب ثم يخرج من قطبها السالب ليتصل مجدداً بقطب موجب لليد آخر و يخرج من قطبه السالب وهكذا , أي أنه في حال الوصل على التوالي (التسلسل) يكون لدينا سلك واحد أو خط واحد فقط بدايته موجبة و نهايته تكون سالبة و في نهاية الأمر فإن كلاً من بداية و نهاية السلك الذي تتوضع عليه العناصر المتصلة مع بعضها البعض على التوالي (التسلسل) تكون متصلة على التفرع لأن بداية السلك تتصل مع خط موجب أما نهاية السلك فتتصل مع الأرضي .

■ لتبديل ليدات إضاءة الشاشة التالفة فإننا نستخدم الهواء الساخن hot air لإزالة العدسة التي تغطي الليد التالف , كما نستخدم الهواء الساخن في نزع الليدات التالفة من على المسطرة .


□ عند تركيب الليد على مسطرة الليدات يكون هنالك فجوتين اثنتين : فجوة كبيرة وهي القطب الموجب لليد و فجوة صغيرة وهي قطب الليد السالب.



محول الدعم BOOST converter

دارة البوست كونفيرتار أو دارة محول الدعم هي الدارة التي تقوم بإمداد الاضاءة الخلفية للشاشة بالطاقة .

يقوم محول الدعم برفع الجهد إلى درجة كبيرة و ذلك لتأمين التغذية الكافية لليدات إضاءة الشاشة .

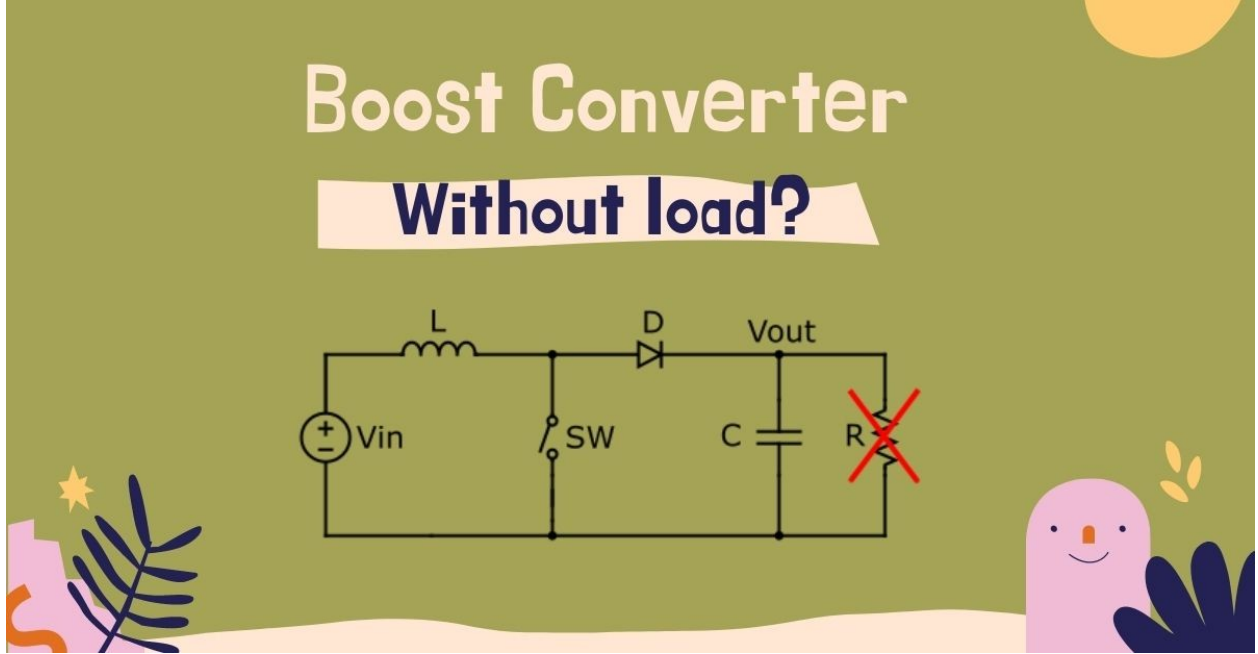

اختبار دارة محول الدعم BOOST converter

نقوم بقياس مخرج محول الدعم عندما يكون الجهاز في وضعية الاستعداد , ثم نقوم بعد ذلك بقياس مخرج محول الدعم عندما يكون الجهاز بوضعية التشغيل و الحمل .

في حال كان محول الدعم سليماً فيجب أن يكون خرجة في وضعية التشغيل أعلى بكثير مما يكون عليه عندما يكون في وضع الاستعداد.

كما يتوجب أن يكون الجهد الذي يخرج من محول الدعم في حالة التشغيل أعلى بأضعاف الجهد الداخل إلى محول الدعم .

□ في حال لم يتم محول الدعم بتضخيم و مضاعفة الجهد الداخل إليه عند تشغيل الجهاز فهذا يعني بأن محول الدعم تالف .

مشكلات الطاقة في الحواسيب المحمولة -- اللاب توب

□ بداية قم بتفحص خرج الشاحن باستخدام مقياس الآفو ميتار وإذا كان خرج الشاحن نظامياً فقم بتفحص البطارية علماً أن تفحص البطارية قد يستدعي فكها بالطريقة التي تحدثت عنها سابقاً .

□ إذا كانت بطارية اللاب توب سليمة يتوجب عليك الانتقال لتفحص دائرة الشحن في اللابتوب و أول ما يتوجب القيام بتفحصه هو الجزء الأسهل أي الأقطاب التي تقوم بشحن البطارية و لذلك قم بانتزاع بطارية اللاب توب ثم قم بوصل الشاحن باللاب توب ثم صل الشاحن بالتيار الكهربائي و بعد ذلك قم بقياس مخارج دائرة الشحن أي الأقطاب التي تقوم بشحن بطارية اللاب توب .

□ إذا كانت مخارج دائرة الشحن لا تعطي جهداً طبيعياً و مستقراً للبطارية فلا مناص من فك اللاب توب لتفحص دائرة الشحن .

قم بتفحص فيوز دائرة الشحن و تأكد بأنه موصل للتيار الكهربائي بالشكل التالي :

□ ضبط المقياس على وضعية الصغير أي وضعية اختبار الديود.

□ نضع مسباري المقياس على قطبي فيوز fuse دائرة الشحن - يجب أن يصدر المقياس صغيراً و إلا فإن هذا يعني بأن الفيوز تالف .

□ قم بتفحص المقاومات في دائرة الشحن بوضع مسباري المقياس على قطبيها : يجب أن يصدر المقياس صغيراً عندما نضع مسباريه على قطبي المقاومة إذا كانت المقاومة سليمة و إلا فإن هذا يعني بأن المقاومة تالفة.

□ قم بتفحص المكثفات في دائرة الشحن و ذلك بوضع مسباري المقياس على قطبي المكثف : إذا أصدر المقياس صفيراً عندما نضع مسباريه على قطبي المكثف فإن هذا يعني بأن المكثف تالف.

□ قم بالتأكد من أن المكثفات في دائرة التغذية سليمة وذلك بفحصها بمقياس المكثفات أو بمقياس الآفوميتر إذا كان يمتلك خاصية قياس السعة و قم بمقارنة النتائج التي حصلت عليها مع القيم الاسمية المطبوعة على المكثفات أو القيم الموجودة على مخططات دائرة تغذية اللاب توب.


تذكر دائماً

- طريقة اختبار الفيوز و المقاومة معاكسة تماماً لطريقة قياس المكثف
- عند وصل مسباري المقياس إلى قطبي الفيوز أو المقاومة السليمين يجب أن يصدر المقياس صفيراً و في حال لم يصدر المقياس صفيراً فهذا يعني بأنهما تالفين .
- عند وصل مسباري المقياس إلى قطبي المكثف السليم فيجب أن لا يصدر المقياس صفيراً , و في حال أصدر المقياس صفيراً عندما نضع مسباريه على قطبي المكثف فإن هذا يعني بأن المكثف تالف .

نقوم بتفحص موسفيتات دائرة الشحن بالصورة التالية

- قبل القيام بتفحص الموسفيت يتوجب القيام بتفريغ من الشحنة الكهربائية الساكنة وذلك بلمس أطرافه بأداة معدنية .
- اضبط المقياس على وضعية الصغير - وضعية اختبار الديود.
- في حال أصدر المقياس صفيراً عند تمرير مسباريه على أقطاب الموسفيت فإن هذا يعني بأن الموسفيت تالف و به دائرة قصر .


Typical Laptop Power System Diagram

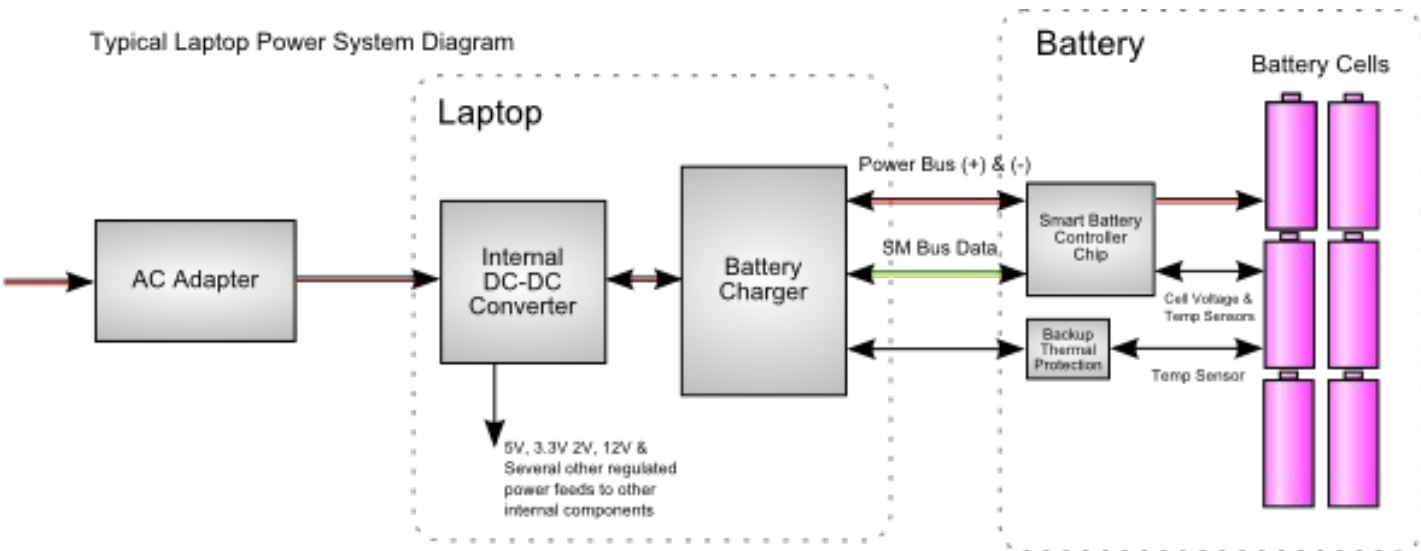

Secondary

isolation
boundary

Primary

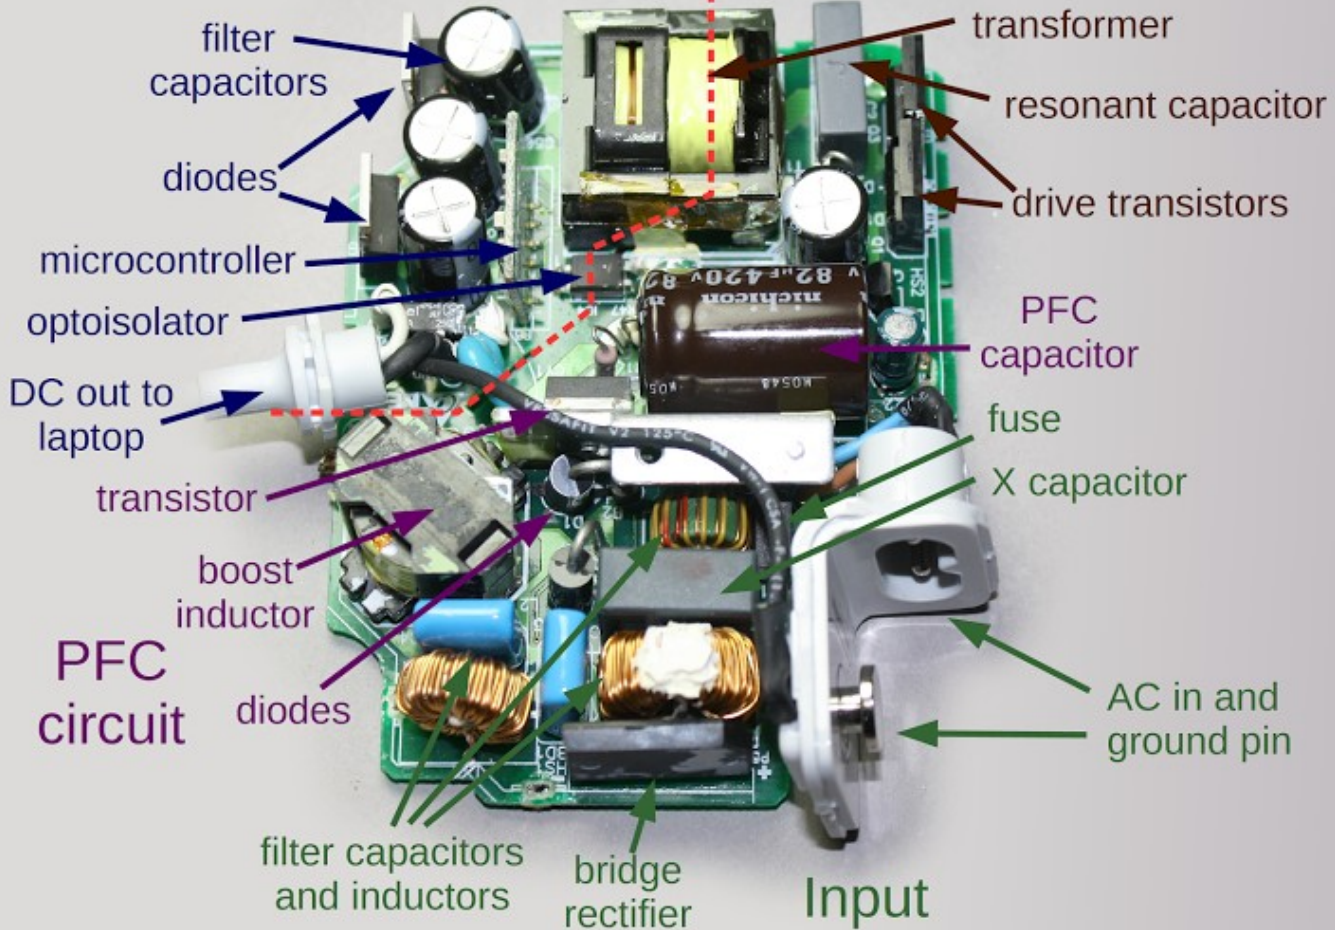

المقاومة هي عنصرٌ يمرر جهداً يناسب العنصر الإلكتروني لا أكثر ولا أقل.

تغيير الشاشة

عند تغيير شاشة التلفزيون يتوجب الانتباه إلى المقاومة الفيوزية الموجودة قرب مأخذ كبل الشاشة على اللوحة : عند تغيير الشاشة قد يتوجب علينا إعادة ضبط المقاومة الفيوزية على أحد الوضعين 5v فولت و 12v فولت أو العكس و ذلك حتى تتوافق المقاومة الفيوزية مع الشاشة الجديدة .

شاشات الـ LED لا تحوي على عاكس (إنفيرتار) وإنما تحوي على ليد درايف.

في شاشات الـ LED تخرج دائرة التغذية نوعين من الجهد :
12v فولت لتغذية اللوحة الإلكترونية و 30v فولت لتغذية إضاءة الشاشة , و عندما يكون هنالك حملٌ إضاءة , أي عندما تكون الشاشة بوضعية التشغيل و الحمل فإن الجهد يرتفع ليصل إلى 90v فولت.

صناعة الفلاكس (المادة المساعدة للحام القصدير أو شحم اللحام

المكونات : رزينة (راتنج) - كحول .
نقوم بسحق الرزينة (الراتنج) حتى تصبح على شكل مسحوقٍ ناعم .
نقوم بإذابة مسحوق الرزينة في الكحول .
يمكن التحكم في مدى لزوجة هذا السائل بزيادة أو تقليل كمية الكحول المستخدمة.
للحصول على شحم لحام لزج يمكن استخدام الغليسرين بدلاً من الكحول.
يتم استخدام هذه المادة مع عمليات فك و تركيب العناصر الإلكترونية باستخدام الهواء الساخن Hot air .

✓ راسم الإشارة الأوسيلوسكوب Oscilloscope

وظيفة راسم الإشارة : يمكننا هذا الجهاز من معرفة معلومات مفصلة عن الإشارة التي نقوم بقياسها .

يحتوي راسم الإشارة على شاشة مقسمة إلى خلايا مربعة تظهر الإشارة التي نقوم بقياسها عايناً على شكل خط بياني .

يحتوي راسم الإشارة على مدخل للإشارة التي نريد تحليلها .

يحتوي راسم الإشارة على زر للتحكم بالمحور الأفقي (الزمن) وزر للتحكم بالمحور العمودي (الجهد) وهذين الزرين يمكننا من التحكم بالخلايا المربعة الموجودة على الشاشة كما يمكننا من ضبط القيمة التي يمثلها كل مربع , أي أن هذين الزرين يمكننا من تركيز الشاشة على جزء معين من الإشارة بحيث نتحكم من دراسته بشكل مشابه تقريباً لاستخدام المجهر و العدسة المكبرة.

✓ يمكننا معرفة الزمن الذي تستغرقه الإشارة أو جزء منها من خلال عد المربعات التي تشغلها تلك الإشارة .

الأضلاع الأفقية مخصصة لعامل الزمن

يقاس زمن الإشارة بالميلي ثانية .

✓ يمكننا معرفة جهد الإشارة الكهربائي من خلال عد المربعات التي تشغلها تلك الإشارة .

الأضلاع العمودية مخصصة للجهد (الفولت)

√ الثانية الواحدة تساوي ألف ميلي ثانية .

الثانية الواحدة تساوي واحد هرتز .

الخط البياني الذي ينزل تحت الخط الأفقي الأساسي للشاشة يدل على أن جهد الإشارة أو جهد جزء من الإشارة هو جهد سالب .

الخط البياني الذي يصعد فوق الخط الأفقي الأساسي للشاشة يدل على أن جهد الإشارة أو جهد الجزء الصاعد منها فوق الخط الأفقي هو جهد موجب.

■ كل ما هو تحت الخط الأفقي يدل على جهود سلبية و كل ما يظهر فوق الخط الأفقي للشاشة يدل على جهود موجبة.

إشارة الاختبار

يصدر راسم الإشارة إشارة اختبار مربعة الشكل قيمتها 2V اثنين فولت.

الهدف من إصدار إشارة الاختبار التأكد من صحة عمل راسم الإشارة وذلك بأن نأخذ إشارة الاختبار التي يصدرها الجهاز و أن نقوم بوصلها إلى راسم الإشارة نفسه فإذا ظهرت على شاشة راسم الإشارة إشارة مربعة الشكل جهدها 2 فولت فهذا يعني بأن راسم الإشارة يعمل بشكل صحيح.

مفاتيح إزاحة الإشارة

يحدث في كثير من الحالات أن تتألف الإشارة الواحدة من عدة عناصر بحيث تكون الإشارة مختلطة و هذا يعني بأنه ستظهر على شاشة راسم الإشارة عدة خطوط بيانية متداخلة و كثيرة مما سيسبب ارتباكاً لمن يقوم بمتابعة و دراسة الإشارة وفي هذه الحالة نضطر إلى فصل العناصر المختلفة المكونة للإشارة عن بعضها البعض حتى نتمكن من دراسة كل عنصر منها بشكل منفصل ومن هنا تنبع أهمية مفاتيح الإزاحة أي مفاتيح إزاحة الإشارة حيث تمكنا هذه المفاتيح من تحريك العناصر المكونة للإشارة كما تمكنا من فصل هذه العناصر المتداخلة المكونة للإشارة عن بعضها البعض مما يمكننا من دراسة هذه العناصر بشكل منفصل.

حذف الإشارات المقترنة مع بعضها

Switch coupling DC-AC-GD

في حال الإشارة التي تتألف من عناصر مختلطة و متداخلة تمكنا هذه الآلية من حذف عناصر و أجزاء معينة من هذه الإشارة مما يمكننا من التركيز على عناصر أخرى و متابعتها بشكل واضح .

فعلى سبيل المثال في حالة الإشارة المؤلفة من تيار متناوب و تيار مستمر متداخلين مع بعضهما البعض يمكننا حذف التيار المتناوب أو حذف التيار المستمر من الإشارة بحيث نتمكن من التركيز على الجزء الآخر المكون للإشارة و دراسته بشكل منفصل.

الضبط الآلي AUTO SET

يقوم الضبط الآلي بمعايرة الإشارة على الشاشة و إظهار بيانات الإشارة بشكلٍ آلي .

وظيفة قياس الإشارة MEASURE

هذه الخاصية تعطينا معلومات مفصلة عن الإشارة التي نقوم بقياسها .

✓ يتميز مجس جهاز راسم الإشارة بمقاومة عالية جداً حتى لا يقوم بسحب التيار الكهربائي من الدارة.

✧ دائماً دائماً يقاس التيار الكهربائي الداخل إلى عنصر أو جهاز أو التيار الخارج من عنصر أو جهاز بوحدة الواط watt

✧ يقاس الدخل و الخرج أي التيار الكهربائي الداخل و الخارج دائماً بوحدة الواط watt .

خاصية القسمة في راسم الإشارة


عامل القسمة :

الهدف من تقسيم الإشارة و اختزالها حماية راسم الإشارة من الجهود العالية .

✓ عامل القسمة X1 يعني بأن الإشارة ستبقى كما هي دون أن تخضع لأي تقسيم.

✓ عامل القسمة X10 يعني بأن راسم الإشارة سيقوم بقسمة تلك الإشارة على عشرة.

Tektronix

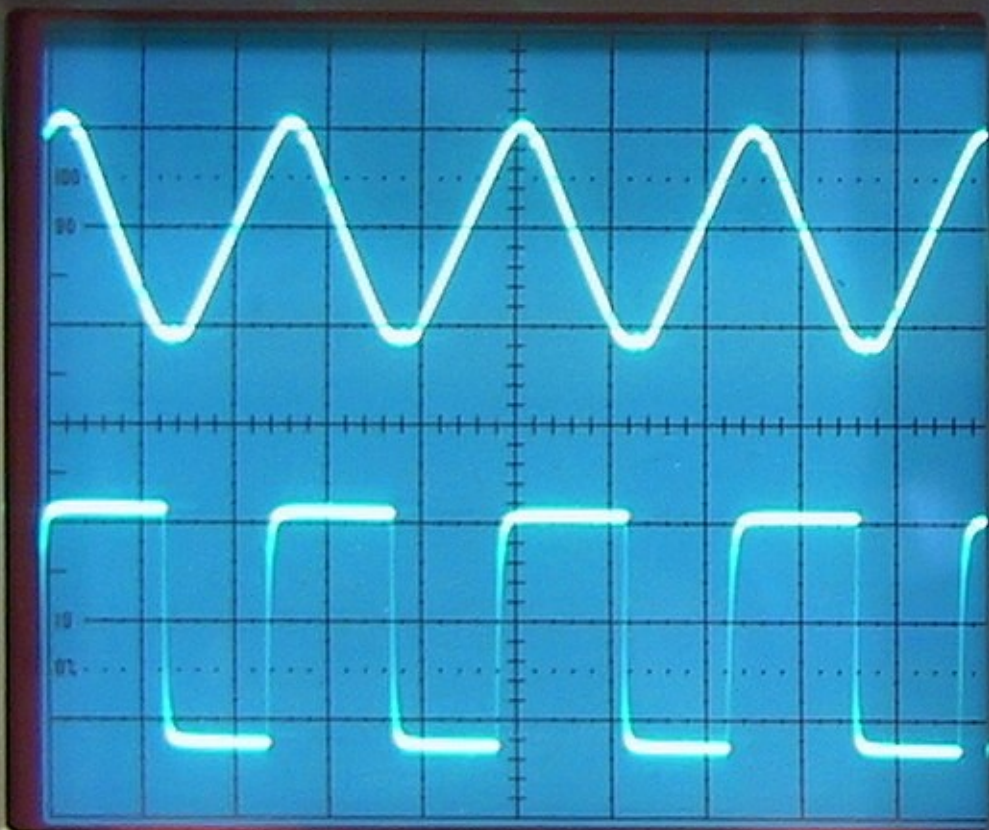




مولد الموجات FUNCTION GENERATOR

مولد الموجات هو جهاز يقوم بتوليد موجات ذات ترددات و أشكال مختلفة بغاية اختبار الدارات و الأجهزة التي تتعامل مع الموجات كجهاز راسم الإشارة مثلاً فيمكننا أن نصل مولد الموجات مع راسم الإشارة ومن ثم نقوم بإصدار موجة ذات تردد و شكل معينين إلى راسم الإشارة وبعد ذلك نقوم بمراقبة كيفية قيام راسم الإشارة بإظهار هذه الموجة للتأكد من صحة عمله.

أزرار ضبط التردد : تمكنا هذه الأزرار من إصدار إشارة بالتردد و المواصفات التي نرغب بها .

زر التوليف الناعم FINE : يمكننا من الضبط الدقيق للتردد الذي يصدره مولد الموجات.


كما يمكننا الجهاز من ضبط شكل الإشارة التي يقوم بتوليدها وهل هي إشارة جيبية SINE WAVE أو إشارة مربعة SQUARE WAVE أو إشارة مثلثية TRINGLE WAVE .

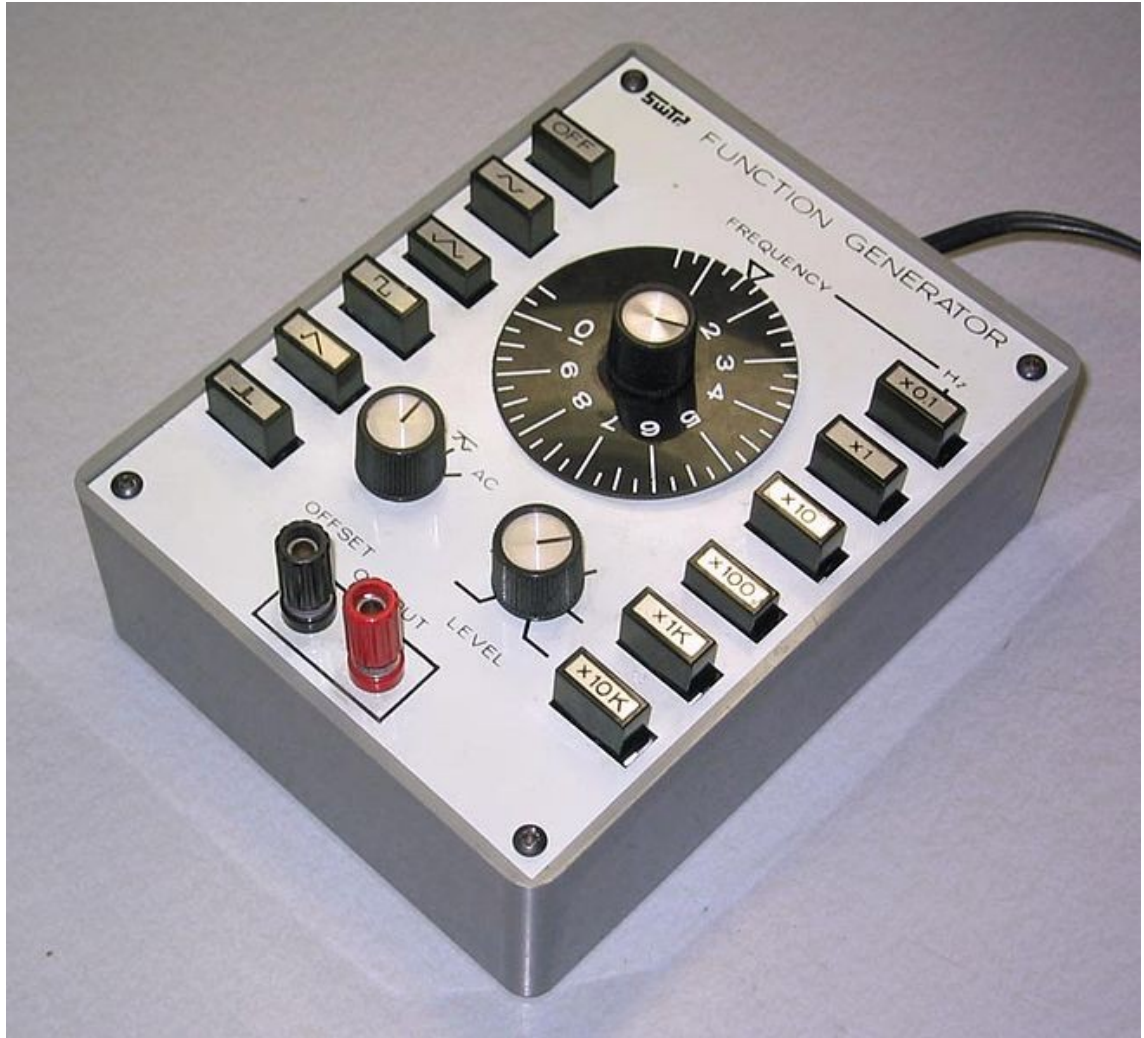



لوحة اختبار الدارات الألكترونية BreadBoard :

عبارة عن لوح بلاستيكي يحوي منافذ يمكن أن نضع فيها العناصر الإلكترونية و أن نصل هذه العناصر مع بعضها البعض لتشكيل الدارات الإلكترونية المختلفة و اختبارها و التأكد من صحة عملها و إجراء التعديلات عليها بأسرع وقت دون استخدام اللحام .

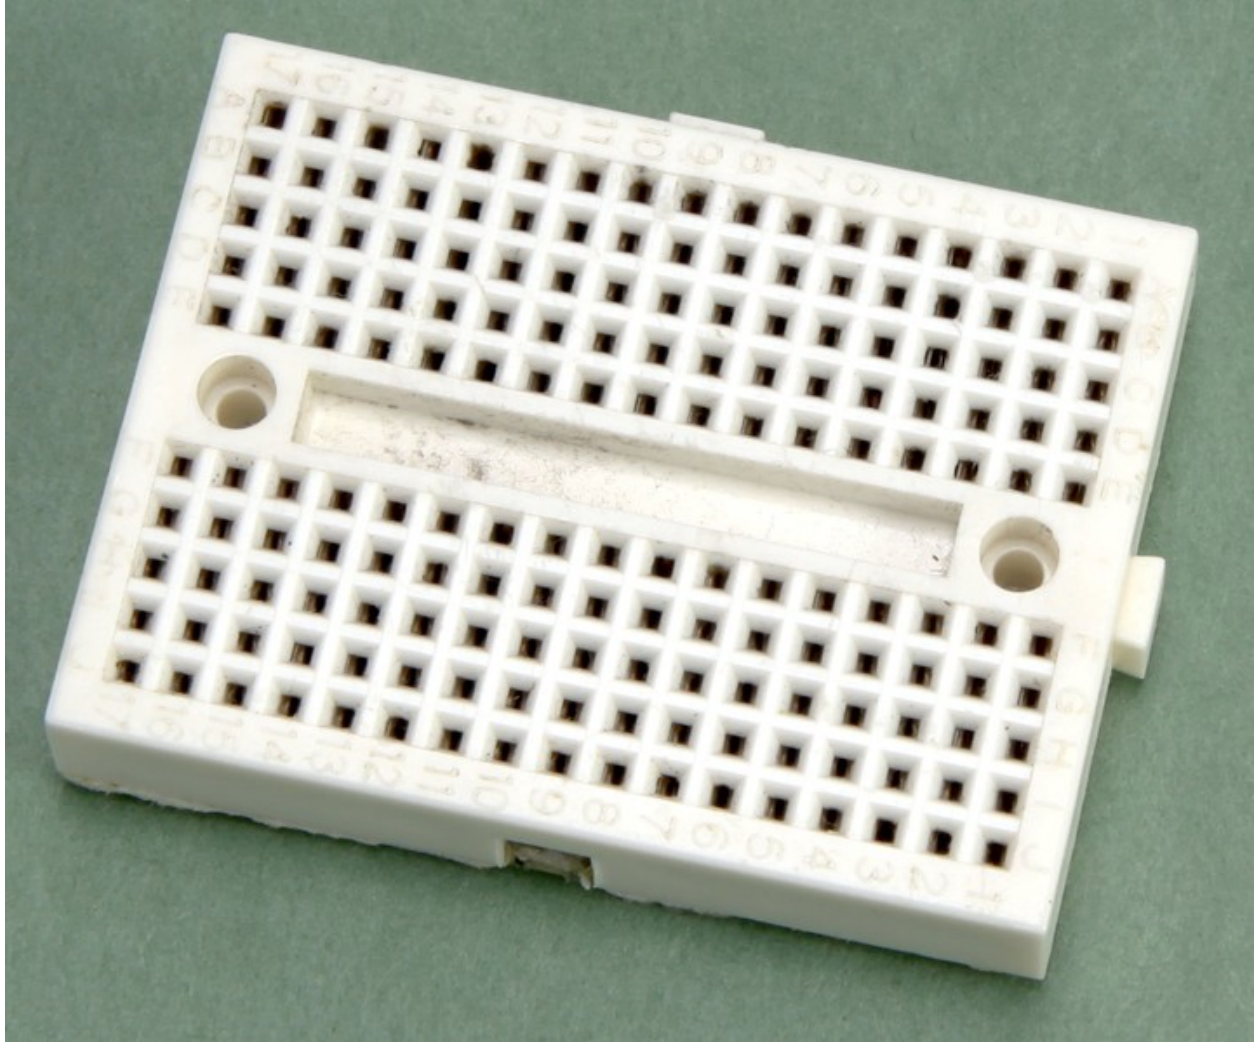

لحام القصدير Solder Welding

من الناحية التقنية فإننا لا نستخدم القصدير النقي في اللحام و إنما نستخدم مزيجاً من القصدير tin و الرصاص lead- و هذا المزيج يدعى بتسمية الرصدير Solder أي مزيج الرصاص مع القصدير .
علما أنه منذ العام 1980 فإن الدول المتقدمة منعت أي استخدام لعنصر الرصاص في عمليات اللحام الخاصة بالمواد الغذائية و الماء ذلك أن خليط القصدير و الرصاص (الرصدير) Solder كان يستخدم في لحام مواسير المياه النحاسية التي تنقل الماء إلى المنازل .

إن نقطة ذوبان خليط القصدير مع الرصاص (القصدير Solder) هي 450°C درجة مئوية .

يستخدم مزيج القصدير و الرصاص (القصدير Solder) في لحام الأسطح المعدنية في مجالي الإلكترونيات و السمكرة plumbing مع ضرورة التحذير من استخدام عنصر الرصاص ففي أعمال السمكرة الخاصة بأنابيب مياه الشرب أو المواد الغذائية .

□ القصدير Tin : رمزه الكيميائي Sn و عدده الذري atomic number 50

وهو معدن فضي اللون سهل التطويع يمتلك مقاومةً عالية للأكسدة oxidized عند تعرضه للهواء و مقاوم للتآكل corrosion و لهذا السبب يتم تغليف بقية المعادن به لحمايتها من التآكل .

□ الرصاص lead : رمزه الكيميائي Pb و عدده الذري atomic number 82

وهو معدن ثقيل سام مطواع يستخدم في أعمال البناء و صناعة الطلقات النارية و المدخرات الكهربائية (بطاريات الحمض و الرصاص)

لحام القصدير

□ هنالك كاويات قصدير ذات سن معدني و هنالك كاويات قصدير ذات سن سيراميكي .

□ هنالك شفاطات قصدير تحوي مصدر تسخين حراري بحيث أنها تستطيع إذابة و شفط القصدير دون استخدام كاوية.

□ القصدير المعد للأعمال الإلكترونية يجب أن يكون قياسه :

30/70

Sn=70

Pb=30

و هذا يعني بأن هذه الخليطة تحوي سبعين بالمئة قصدير و ثلاثين بالمئة رصاص .

و هنالك خلطات قصدير تحوي على نسبة من الفلاكس (شحم اللحام) flux .

□ يتم تنظيف سن الكاوية بغمسها في الفلاكس أو معجون اللحام soldering paste وهي ساخنة و بعد ذلك يتم مسحها بمنديل ورقي-

□ إذا كانت نسبة الرصاص أعلى من نسبة القصدير أصبح لون القصدير بعد استخدامه معتماً أما إذا كانت نسبة القصدير أعلى من نسبة الرصاص فإن القصدير بعد استخدامه يبدو فضياً لامعاً.

■ لإزالة عنصر إلكتروني من لوحة الكترونية نحتاج أحياناً لوضع القليل من القصدير الذائب الجديد على مواضع لحام ذلك العنصر الإلكتروني القديمة حيث يحفز القصدير الحديث الذائب القصدير القديم على الذوبان.

□ تتراوح قوة الكاويات المتداولة في الأسواق ما بين 40W وات و 60W وات .

هنالك كاويات ذات سن حديدي و هنالك كاويات ذات سن نحاسي و كاويات ذات سن من الخزف - السن الحديدي للكاوية يدعى سن بوت .

عند لحام العناصر الإلكترونية الاعتيادية يتم استخدام قصدير قياسه 0.6mm مليمتر (ستة بالعشرة مليمتر) و عند لحام العناصر الإلكترونية

في الأجهزة الدقيقة كالجوالات فإننا نستخدم قصدير قياسه 0.3mm
ثلاثة بالعشرة من المليمتر .



□ تصنيع مساعد لحام (فلاكس)
نمزج ملح الليمن (أسيد ستريك) مع الكحول للحصول على مساعد لحام
سائل و نمزج ملح الليمون مع الغليسيرين للحصول على مساعد لحام
على شكل معجون.



□ عندما نقوم باستبدال الديود يتوجب علينا المحافظة على القطبية الصحيحة , كما يتوجب علينا كذلك أن نحذر من القيام بعكس قطبيته أي أن نقوم بتركيبه بشكلٍ معاكس

تشير الدائرة المرسومة حول قاعدة الديود إلى القطب السالب , و يجب أن تتطابق مع إشارة السالب المرسومة على اللوحة .

□ قبيل القيام بقياس بعض العناصر مثل الترانزستورات يتوجب القيام بتفريغ الشحنة الكهربائية من تلك العناصر وذلك بلمس أقطاب تلك العناصر بأداة معدنية .

■ في معظم الحالات لا يكفي تغيير الفيوز وإنما يتوجب القيام بتفحص الدارة بشكلٍ دقيق قبل أن نصل التيار الكهربائي إلى الدارة.

□ إذا استبدلنا الفيوز بفيوز أقل قيمة فهذا يعني بأن الفيوز لن يمرر تياراً كافياً للدائرة , و على الأغلب فإنه سيحترق , أما إذا استبدلنا الفيوز بفيوز ذو قيمة أعلى فهذا يعني بأن هذا الفيوز لن يقوم بحماية الدارة و لن يذوب سلكه مهما حدث.

■ عند تلف مكثفٍ واحد من مكثفات دارات التغذية يوصى باستبدال جميع المكثفات الموجودة قربه و عند تلف دايود واحد من الديودات الأربعة الموجودة في بدايات دارات التغذية يوصى كذلك باستبدال الديودات الثلاثة الأخرى المجاورة له لأنها جميعاً قد تعرضت للصدمة و أصبحت آيلةً للتلف كذلك.

اختبار صلاحية الملف (اختبار مبدئي)

- ☐ اضبط مقياس الآفوميتر على وضعية الصغير .
- ☐ صل مسباري الجهاز بقطبي الملف.
- ☐ إذا أصدر المقياس صغيراً فإن هذا يعني (مبدئياً) بأن الملف سليم .
- في حال لم يصدر المقياس صغيراً فإن هذا يعني بأن الملف تالف و أن هنالك قطع في ملفاته.

■ قياس المكثف بوضعية الصغير معاكس تماماً لعملية قياس الملف بوضعية الصغير حيث أنه يتوجب ان لا يصدر المقياس صغيراً إذا كان المكثف سليماً بينما يتوجب أن يصدر المقياس صغيراً في حال كان الملف سليماً .

يحمي الفيوز الدارة من التيار المرتفع و ليس من الجهد المرتفع و لهذا السبب فإن الفيوز يقاس بالأمبير .

عند وصل أي عنصر على التوالي (التسلسل) يكون الجهد ثابت أي انه يبقى كما هو , اما عندما يتم وصل العناصر على التوازي - التفرع فإن الجهد الكهربائي يقسم على العناصر المختلفة .

□ في حال تم وصل العناصر على التسلسل (التوالي) فإن كل عنصرٍ منها يستهلك مقداراً من الجهد يتوافق مع مقدار مقاومته الداخلية.

العنصر الموصول على التوازي (التفرع) هو العنصر الذي يكون أحد أقطابه متصل بالأرضي .

العنصر الموصول على التوالي (التسلسل) هو العنصر الذي لا يكون أي من أقطابه متصل بالأرضي .

قصر الدارة (الشورت) هو حدوث عملية اتصال بين قطبي العنصر الإلكتروني أو الكهربائي يجعل التيار الكهربائي لا يمر من خلال العنصر ذاته .

التيار المتردد هو تيارٌ متردد من حيث القيمة و الاتجاه : متردُّ من حيث القيمة , أي أن قيمة التيار المتردد ليست ثابتة حيث أنها تنخفض و ترتفع بشكلٍ مستمر , وهو كذلك تيارٌ متردُّ من حيث الاتجاه ذلك انه تيارٌ عشوائي ما من اتجاهٍ محدّد له , و لكن بعد مرور التيار المتردد في الموحدات الأربعة يصبح تياراً مستمراً ذو قيمة ثابتة و اتجاهٍ محدّد لأن الديود لا يسمح للتيار الكهربائي بالمرور إلا في اتجاهٍ واحدٍ فقط .


□ المكثفات الموجودة على لوحة التغذية تكون دائماً مكثفاتٌ كيميائية تقوم بشكلٍ مستمر بالشحن و التفريغ.


■ المقاومة التي توجد قرب المكثف على لوحات التغذية تقوم بتفريغ الشحنات الزائدة من المكثف.

■ تتوضع المكثفات على لوحات التغذية بعد الموحدات الأربعة أو الديودات الأربعة و تتولى تلك المكثفات مهمة تنعيم التيار الكهربائي و إزالة السبايكات من الترددات نظراً لما تسببه تلك السبايكات (الشرارات) من أذى للعناصر الإلكترونية الدقيقة.

□ الإشارة السالبة الموجودة على أحد جانبي المكثف تشير إلى القطب السالب و تكون الجهة المعاكسة هي القطب الموجب للمكثف .

لاحظ دائماً كيف أن اللوحة في دارات التغذية تكون مقسومةً إلى جزئين منفصلين لا يوجد أي اتصال كهربائي سلبي مباشر بينهما.

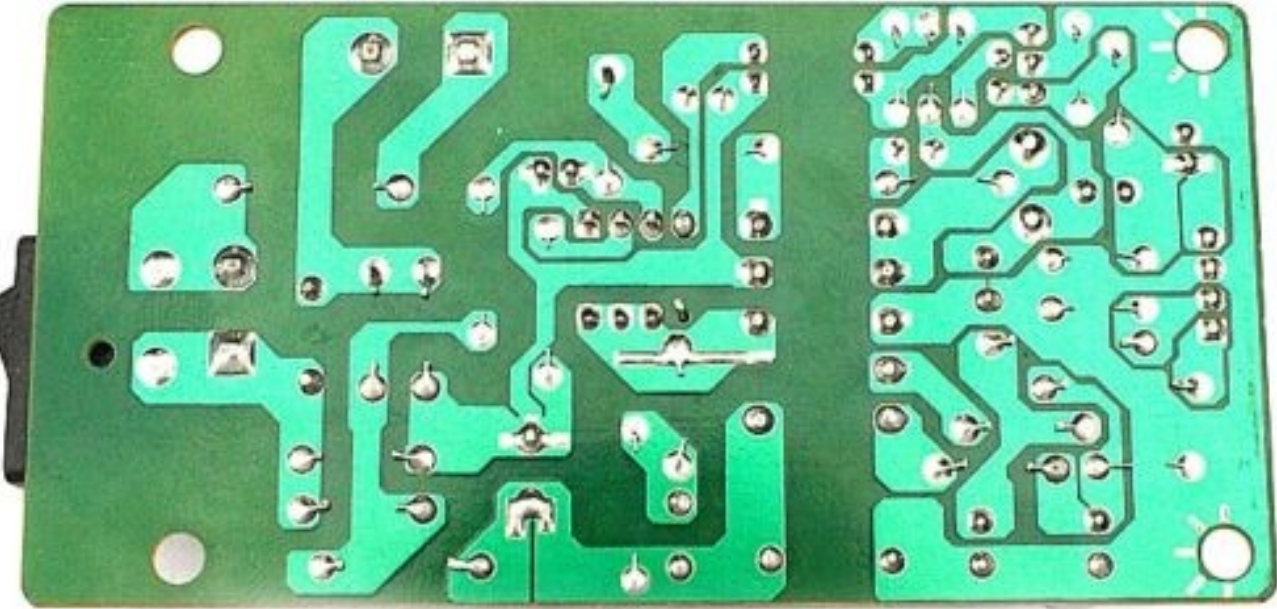

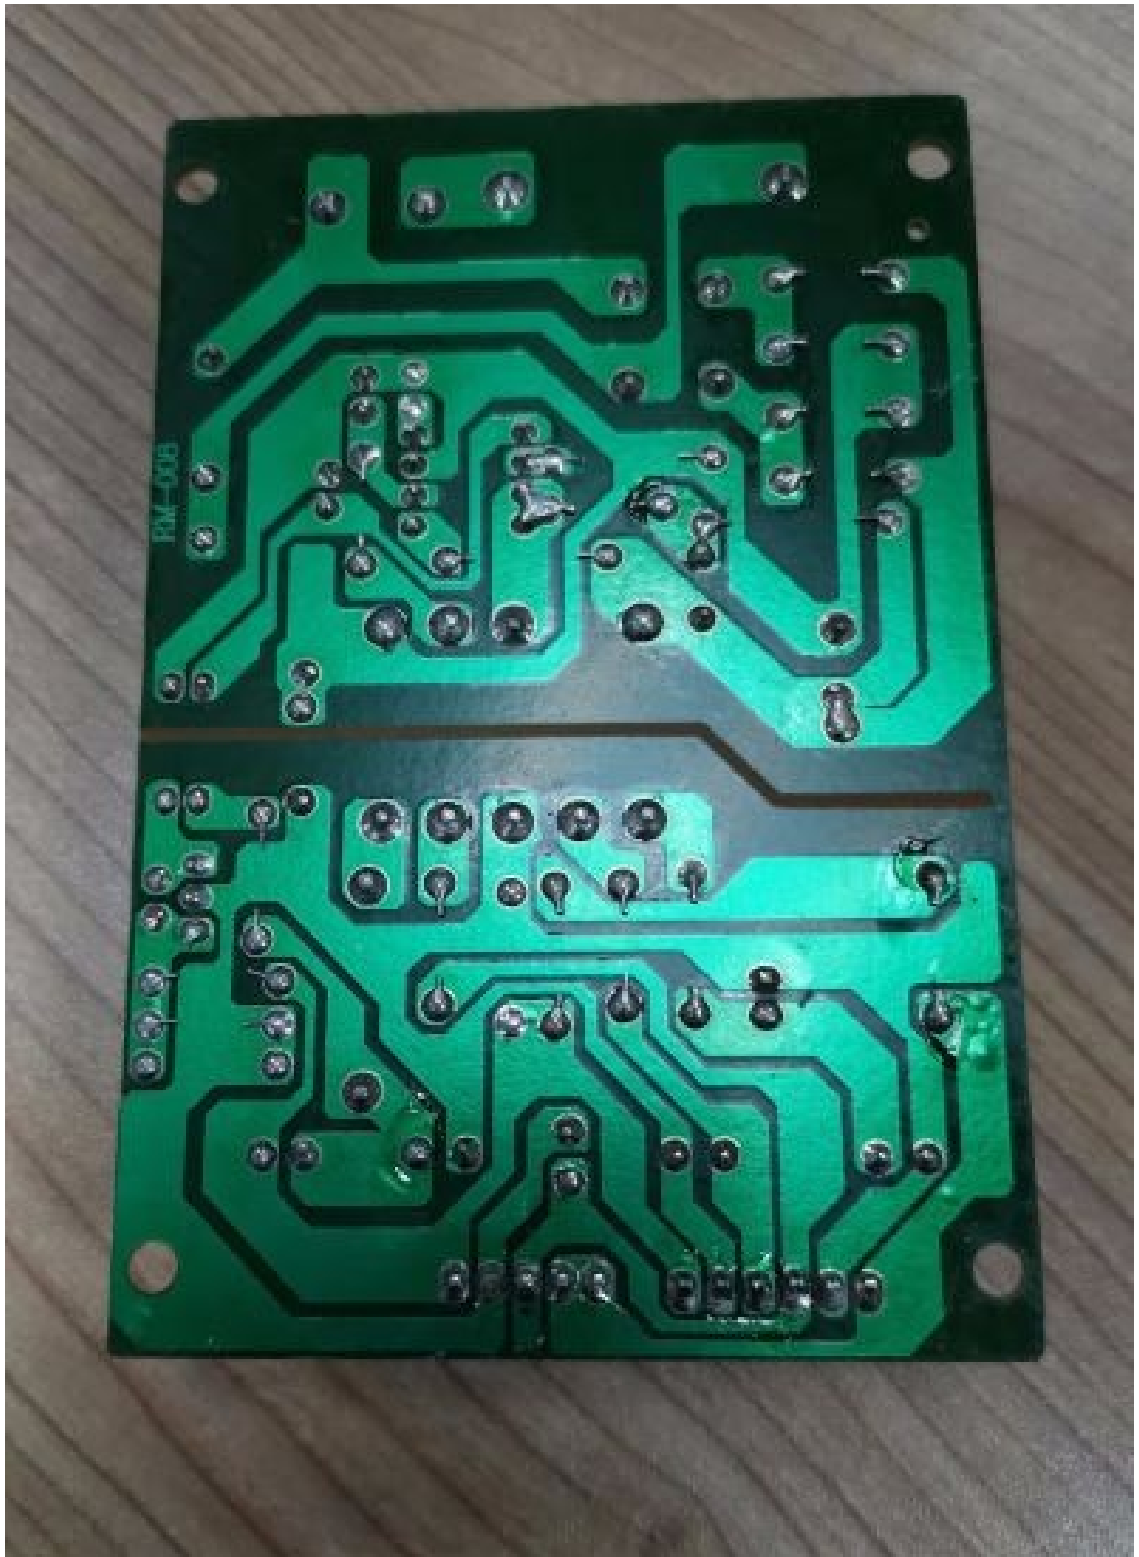


رسومات الحاسب



□ المبدأ العام لتشغيل مقاطع الفيديو في الكومبيوتر لا يختلف عن مبدأ السينما حيث يتألف الفيلم السينمائي من مجموعة صور يتم عرضها بشكل متتابع للحصول على فلم متحرك وكذلك هي الحال بالنسبة لمقاطع الفيديو في الكومبيوتر حيث يتألف كل مقطع فيديو من مجموعة إطارات frames أو صور يتم عرضها بشكل متتابع و متسلسل للحصول على فلم متحرك **علماً أن جودة الفيلم تزداد كلما ازداد عدد الاطارات أي كلما ازداد عدد الصور المكونة له .**

بالطبع يقوم هذا الأمر على خداع الدماغ .
□ يحتاج الفيلم إلى 24 إطار frame في الثانية , أي أن مقطع

الفيديو الذي مدته ثانية واحدة يتألف من 24 صورة .
□ يتألف فلم مدته نصف ساعة من 43200 إطار frame أي أن
مقطع الفيديو الذي مدته 30 دقيقة يتألف من 43200 صورة .

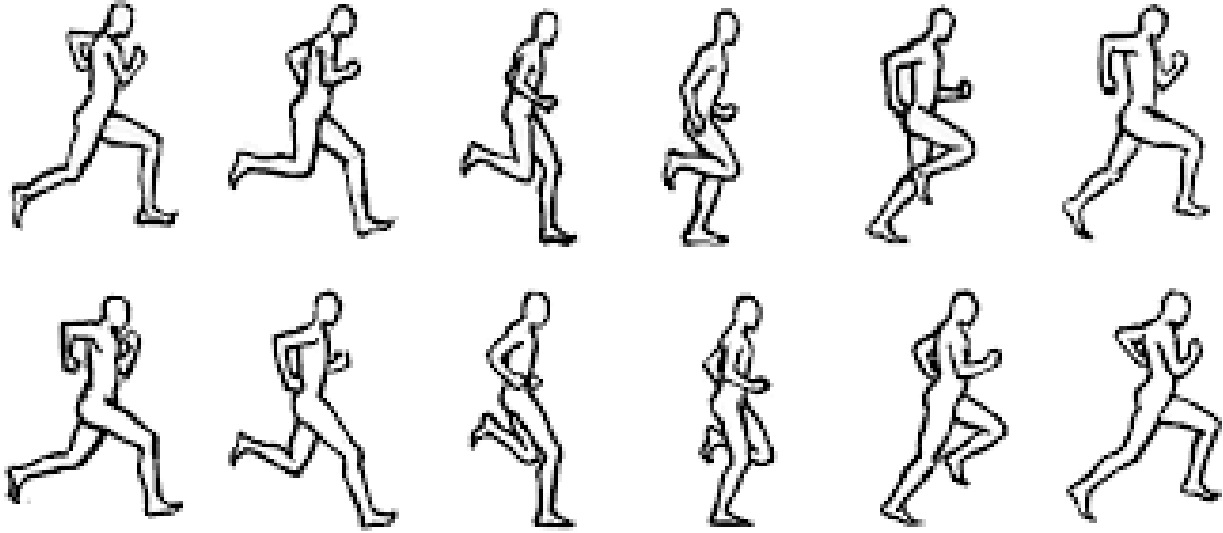

تم الجزء الأول بعون الله تعالى وحده

إعداد د.عمار شرقية

التعليم النوعي -الكهرباء و الالكترون العملي 1

حقوق النشر غير محفوظة



إعداد د.عمار شرقية

